

HSD7-E Serisi AC Servo Sürücü

Kullanım Kılavuzu

HNC Electric Limited

Giriş

Bu kılavuz, HSD7 serisi AC servo sürücülerin seçimi, tasarımı, deneme çalışması, ayarlama, çalıştırma ve bakım için gereken bilgileri açıklamaktadır. HSD7 serisi AC servo sürücüyü doğru bir şekilde kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.

Gerektiğinde her zaman okunabilmesi ve başvurulabilmesi için lütfen bu kılavuzu saklayın.

Kılavuz nasıl kullanılır

Bu kılavuzda kullanılan temel terimler

Bu kılavuzda kullanılan terimler aşağıda açıklanmıştır.

Temel terimler	Anlamı
Servo sürücü	HSD7-E serisi servo sürücü
Servo motor	S, SA, SC serisi servo motorlar
Servo sürücü	Servo sürücü ve servo motor kombinasyonu
Sonvo sistom	Bir Servo Sürücü ile bir ana kontrolörün kombinasyonundan oluşan servo kontrol sistemi
Servo sistem	ve çevresel aygıtlar.
Servo AÇIK	Motora güç sağlıyor.
Servo KAPALI	Motora güç sağlamıyor.
Servo kilidi	Motorun durdurulduğunu ve 0 konumunda döngüde olduğu anlamına gelir.
Ano douro	Ana devre terminallerine bağlı kablolar (ana devre güç kablosu, kontrol güç kablosu,
kablosu	servo motor ana devre kablosu, vb.)

Simgelerin anlamı

Aşağıdaki simgeler, bu kitapta okuyucuların komutlar arasında ayrım yapabilmeleri için tasarlanmıştır. Gerektiğinde bu simgeleri kullanın.



Uyulması gereken önlemleri ve kısıtlamaları belirtir. Bu arada, bir alarmın devreye gireceğini de gösterir, ancak cihaza zarar vermez.



Zor terimlerin ve önceden açıklaması yapılmamış terimlerin anlamlarını gösterir.

Terminolojik anlam

Örnek Örnek işlem veya ayarları...vb. gösterir.

Ek Bilgiler Bu kılavuzu inceleyip anladıktan sonra yararlı olabilecek ek öğeleri veya bilgileri gösterir.

Güvenlik önlemleri

• Güvenlikle ilgili uyarı işaretleri

Bu kılavuzda kullanılan ve aşağıda yer alan uyarı işaretleri, zayiat ve ekipman hasarının önlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususları açıklamak için kullanılmıştır. Uyarı işaretleri aracılığıyla yanlış kullanımdan kaynaklanan tehlikeleri ve hasarları fark edin. İçeriklerin tümü güvenlikle ilgili önemli içeriklerdir. Lütfen bunlara uymaya özen gösterin.

∆Tehlike

• Önlenmediği takdirde ölüm, ciddi yaralanma ve yangınla sonuçlanması muhtemel acilbir durumu belirtir.

∆Uyarı

• Önlenmediği takdirde ölüme, ciddi yaralanmaya ve yangına yol açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

▲ Dikkat

• Önlenmediği takdirde orta, hafif yaralanmalara ve yangına yol açabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

∆ İkaz

• Önlenmediği takdirde ekipman hasarına neden olabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.

İçindekiler tablosu

Bölüm 1 Servo Sürücü Temel Bilgileri	1
1.1 HSD7 Serisi AC Servo Sürücü	1
1.2 Ürün etiketine dair bilgiler	1
1.3 Model Açıklaması	2
1.3.1 Servo sürücü model açıklaması örnek	2
Bölüm 2 Servo Sürücü Seçimi	3
2.1 Değerler ve teknik özellikler	3
2.1.1 Derecelendirme değeri	3
2.1.2 Teknik özellikler tablosu	4
2.2 Servo sürücünün genel boyutları	5
Bölüm 3 Servo sürücünün montajı	7
3.1 Ayarlama için önlemler	7
3.2 Montaj Tipleri ve Yönlendirme	7
3.3 Montaj deliği boyutları	7
3.4 Kurulum aralığı	7
Bölüm 4 Servo Unite Bağlantısı	8
4.1 Kablolama ve Bağlantı önlemleri	8
4.1.1 Genel önlemler	8
4.1.2 Parazite karşı alınması gereken önlemler	9
4.1.3 Topraklama	13
4.2 Temel bağlantı şeması	14
4.3 Servo sürücü için güç kaynağı kabloları	14
4.3.1 Terminal sembolü ve terminal adı	14
4.3.2 Ana Devre Konnektörünün Kablolama Işlemi	15
4.3.3 Güç açma sırası kontrolü	15
4.3.4 Güç bağlantı şeması	16
4.3.5 Rejeneratif Direnç Bağlantısı	16
4.4 Servo motor bağlantısı	17
4.4.1 Terminal sembolü ve terminal adı	17
4.4.2 Kodlayıcı için Konektörün (CN2) Pin Düzenlemesi	17
4.4.3 Servo Sürücü ve Kodlayıcı Bağlantısı	17
4.4.4 Servo Sürücü ve Fren Kablolaması	18
4.5 Giriş ve çıkış sınyallerinin bağlantısı	19
4.5.1 Giriş/çikiş sınyal konektörünün adı ve işlevi (CN1)	
4.5.2 Giriş ve Çikiş Sinyal Konnektörünün Pin Ayarları (CN1)	19
45.3 Giriş ve çikiş sinyalleri için kablolama örnekleri	20
4.5.4 Giriş-çikiş devresi	22
Bolum 5 Çalıştırmadan once ayarlanması gereken temel fonksiyonlar	24
5.1 Parametrelerin Çalışması (Pn)	24
51.1 Parametrenin siniflandirilmasi	24
5 1.2 Parametrelerin Yazim Yontemi	24
5 1.3 Parametreler Nasil Ayarianir	25
5 1.4 Parametreierin yazma engelieme ayari	25
5 1.5 Parametre ayarlarının başlatılması	25
5.2 MECHA I ROLINK-II Için iletişim Üzelliklerinin Ayarlanması	25
5 2.1 lietişim spesifikasyon ayarı	25
5 2.2 Istasyon adres ayarı	25
5.3 MECHATROLINK-III için iletişim Özelliklerinin Ayarıanması	25
5 3.1 lietişim spesifikasyon ayarı	25
5 3.2 Islasyon adres ayan	26
5.4 EtherCAT neuşim özenliklerinin ayananması	20
5 4.1 iletişini Ozeniklerinin Ayananması	20
5 4.2 Islasyon aures ayan 5 5 Ana Davra va Kantral Davragi jain Cüa Kaynağı Tiplerinin Avarlanması	20
5.5 Ana Devre ve Kontroi Devresi için Guç Kaynagi Tiplennin Ayananması	20
5.5.2 Tek Fazlı AC Güç Girişi/Üz Fazlı AC Güz Cirişi Averi	20 07
5 6 Sorvo ACIK airis (/S ON) sinvolinin islovi vo svor	21
5.0 Jervo Açıra giriş (/S-ON) sinyalinin işlevi ve ayan 5.6.1 Şervo AÇIK airiş (/S-ON) sinyalinin islovi	21 حد
5.6.2 Sahit Sarva ACIK (Matar Eneriili) alarak avarlavin	21 07
5.0.2 Sabit Serve Açıra (Mutur Enerjin) uldırak ayanlayını 5.7 Meter Dönüs Vönünün Averlenmesi	۲۲
	21

	5.8 Aşırı hareket önleme fonksiyonları ve ayarları	28
	5.8.1 Aşırı hareket sinyali	28
	5.8.2 Aşırı hareket önleme fonksiyonunun geçerli/geçersiz olup olmadığını seçin	29
	5.8.3 Aşırı Hareket Önleme Fonksiyonu için Motor Durdurma Yöntemi Seçimi	29
	5.8.4 Aşırı hareket uyarı fonksiyonu	30
	5.9 Fren	30
	5.9.1 Fren eylem sırası	31
	5.9.2 Fren Kontrol Çıkışı (/BK) Sinyali	31
	5.9.3 Servo Motor Durdurulduğunda Fren Kontrol Çıkışı (/BK) Sinyalinin Çıkış Süresi	33
	5.9.4 Servo Motor Dönüşünde Fren Kontrol Çıkışı (/BK) Sinyalinin Çıkış Süresi	33
	5.10 Alarm Servo KAPALI ve Motor Durdurma Yöntemi	34
	5.10.1 Servo KAPALI olduğunda Motor Durdurma Yöntemi	34
	5.10.2 Alarm oluştuğunda motor durdurma yöntemi	34
	5.11 Motor aşırı yük algılama değeri	35
	5.11.1 Aşırı yük uyarısının algılama süresi (A.910)	35
	5.11.2 Aşırı yük alarmının algılama süresi (A.720)	36
	5.12 Elektronik Dişlinin Ayarlanması	36
	5 12.1 Elektronik Dişli Oranının Ayarlanması	36
	5 12.2 Elektronik Dişli Oranı Ayar Örnekleri	37
	5.13 Mutlak Değer Kodlayıcının Ayarlanması	37
	5.13.1 Ayarlama Yaparken Alınacak Önlemler (Başlatma)	37
	5 13.2 Uygulamadan önce onay	38
	513.3 Çalıştırılabilir araç	38
	5.14 Rejeneratif Direnç Kapasitesinin Ayarlanması	38
Böl	üm 6 Uygulama işlevi	39
	6.1 Giriş ve çıkış sinyallerinin dağılımı	39
	61.1 Giriş sinyallerinin dağılımı	39
	6 1.2 Çıkış sinyallerinin dağılımı	40
	6 1.3 Servo Alarm Çıkışı (ALM) Sinyali	40
	6 1.4 Uyarı çıkışı (/WARN) sinyali	40
	6 1.5 Dönüş algılama çıkışı (/TGON) sinyali	40
	6.1.6 Hazır çıkış (/S-RDY) sinyali	41
	6.1.7 Hiz tutarlı çıkıs (/V-CMP) sinvali	41
	6 1.8 Konumlandırma Tamamlama (/COIN) Sinyali	42
	6 1.9 Yakın konum cıkısı (/NEAR) sinvali	42
	6 1.10 Tork kontrolü sırasında hız sınırı fonksiyonu	43
	6.2 Anlık Güç Kesintilerinde Çalıştırma	44
	6.3 SEMI F47 Spesifikasvon Destek Fonksivonu	44
	6.4 Motorun Maksimum Hizinin Ayarlanmasi	46
	6.5 Kodlavıcı frekans bölme sinvali cıkısı	46
	6 5.1 Kodlavici frekans bölme sinvali ile sinval cikisi	46
	6 5.2 Kodlavici frekans bölme darbe cikisinin avarlanmasi	47
	6.6 Yumusak limit fonksivonu	49
	6 6.1 Yumusak limit fonksivonunun gecerli/gecersiz secimi	49
	6 6.2 Yumusak limit değerinin avarlanması	49
	6 6.3 Komutlara göre vumusak limit kontrolü gerceklestirin	49
	6.7 Tork sınırı secimi	49
	6 7.1 Dahili tork sınırı	50
	6 7 2 Dis tork siniri	50
	6 7 3 Tork sınırı algılama çıkısı (/CLT) sinvali	51
	6 8 Mutlak konum	51
	6.9. Zoruplu durdurma islevi	52
	6 9 1 Zorunlu Durdurma Girisi (ESTP) Sinvali	52
	6 9.2 Zorunlu Durdurma Fonksivonu icin Durdurma Yöntemi Secimi	52
	69.3 Zorunlu Durdurmadan Kurtarma Yöntemleri	53
Bö	lüm 7 Deneme amaclı devreve alma	54
20	7.1 Devreve alma süreci	54
	71.1 Servo motor test calistirma süreci	54
	7 2 Devreve Almadan Önce Muavene ve Önlemler	54
	7.3 Servo Motor Ünitesinin Devreve Aluması	54
	7.3.1 Uyoulamadan önce onav	54
	7 3 2 Calistirilabilir arac	55
Böl	üm 8 Panel Ekranı ve Panel Operatörlerinin Kullanımı	56

8.1 Panel operatörü	56
8.1.1 Panel operatör tuşlarının adı ve işlevi	56
8.1.2 Fonksiyonların değiştirilmesi	56
8.1.3 Durum görüntüleme modu	57
8.2 Panel Operatöründe Parametrelerin (PA) Çalışması	58
8.2.1 "Sayısal Ayar Tipi" Ayar Yöntemi	
8.2.2 "Fonksiyon Seçim Tipi" Ayar Yöntemi	
8.3 Panel operatöründeki monitör ekranının (Un) çalışması	59
83.1 İzleme ekranının temel çalışması	60
8.3.2 Giriş ve çıkış sinyallerinin izlenmesi (Un005/ Un006)	
8.4 Panel Operatöründe Yardımcı Fonksiyonun (FA) Çalışması	61
8.4.1 Alarm kayıtlarının görüntülenmesi (FA000)	
8.4.2 JOG işlemi (FA002)	
8.4.3 Menşe arama (FA003)	
8.4.4 Program JOG çalışması (FA004)	
8.4.5 Parametre avarlarının başlatılması (FA005)	
8.4.6 Alarm kavıtlarının silinmesi (FA006)	
8.4.7 Mutlak değer kodlavıcı Kurulum (baslatma) (FA008)	
8.4.8 Analog (Hiz ve Tork) Komut Avarlarının Otomatik Avarı (FA009)	
8.4.9 Hiz Komutu Sapmasinin Manuel Avari (FA00A)	
8.4.10 Tork Komutu Sapmasının Manuel Avarı (FA00B)	
8 4 11 Motor Akımı Algılama Sinvali Ofsetinin Otomatik Avarı (FA00E)	65
8 4 12 Parametrelerin vazma engelleme avaru (FA010)	65
8 4 13 Motor modelini görüntüler (FA011)	
8 4 14 Yazılım sürümünü görüntüler (FA012)	66
8 4 15 Tek parametre avaru (FA203)	
8.4.16 FasyEFT (En206)	
8.117 Viik Atalati/Kiitle Algulama (FA208)	
Bölüm 9 Bakım	69
0 1 Muavana va hilesen dežisimi	69
a 1 1 Kontrol	69
91.2 Akii Dežisimi	69
9 2 Δlarm nöstaraesi	70 70
9.2 Aldini gostelgesi	70
9 2.1 Oyalı listesi 9.2.2 Alarm Nedeni ve Alunacak önlemler	70
9 2.2 Alarm olfulama	72
9 2.5 Aldıllı Sillidild 0.2.4 Alarm kovitlerinin görüntülermesi	70
9 2.4 Alarm kayıllarının görünlülerimesi	70
9 2.5 Aldıllı Kayıllarılılı sillillesi	70
9.3 Oyari goruntulendiginde	78
9 5.1 Oyalı listesi 92 9 Liver Nederleri ve Almeseli Örlemler	78
93.2 Uyari Nedenieri ve Almacak Oniemier	80
9.4 Alarm ve uyari venidiginde ileuşim veniennin izlenmesi	اŏ منائط الترابية محامد × مام محام
9.5 Ariza nedenleri ve alinacak onlemler servo motoriarin eylemlerinden ve durumlarino	an degeriendirilebilir 81
Bolum 10 Parametre listesi	85
10.1 Servo parametreierinin listesi	85
10 1.1 Bu listenin aniaşliması	85
10 1.2 Servo parametrelerinin listesi	86
Bolum 11 Hata Ayıklama Yazılımının Çalışması (iWatch+)	
11.1 IWath+ hata ayıklama yazılımının bağlanması ve oturum açılması	
11.2 Otomatik ayarlama (üst komut yok)	
Motor kodu enkoder EEROM işlemine yazılır (FA301)	
 11.1 iWath+ hata ayıklama yazılımının bağlanması ve oturum açılması 11.2 Otomatik ayarlama (üst komut yok) Motor kodu enkoder EEROM işlemine yazılır (FA301) Motor sıfır konum kontrolü ve sıfırlama işlemi (FA300) 	1 1 1 ⁷ 1 ⁷

1.1 HSD7 Serisi AC Servo Sürücü

HSD7 serisi servo sürücü esas olarak "yüksek hız, yüksek frekans ve yüksek konumlandırma hassasiyeti" gerektiren durumlar için kullanılır. Servo sürücü, makinenin performansını mümkün olan en kısa sürede en üst düzeye çıkarabilir ve üretim verimliliğini artırmaya yardımcı olabilir.

HSD7 serisi servo sürücüler, tek eksenli HSD7-ES (BS) serisi servo sürücüleri ve çift eksenli HSD7-EW (BW) serisi servo sürücüleri içerir.

1.2 Ürün etiketi

Sürücü ürün etiketi üzerinde işaretlenen temel bilgiler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.



1.3 Model Açıklaması

1.3.1 Servo sürücü modeli açıklama örneği

∎ Üç fazlı 220VAC

	HSD7	_	ES	_		10		Α	00
-	HSD7 Serisi	Aks N	lumarası		Sürek	di Çıkış Akımı	-	Güç Kaynağı Voltajı	Arayüz Tipi
Ekse	n Sayısı	Sürek	di Çıkış Akımı		Güç Kay	nağı Voltajı		Arayüz Tipi	
S	Tek eksen	03	3.0 A		А	220VAC		00 Analog (standa	ırt çözünürlük)/Sinyal
		06	6.5 A						
		08	8.5 A						
W	Çift	10	10.5 A					01 CANopen İletiş	im
	eksen							05Analog	(yüksek çözünürlük)/ Sinyal
		12	12 A						
		16	16A					10 MECHATROLI	NK-II lletişim
		25	25 A					20 MECHATROLI	NK-Ⅲ İletişim
								30 EtherCAT İletiş	imi

* Çift akslı tahrik için sürekli çıkış akımının maksimum özelliği 10'dur.

∎ Üç fazlı 380VAC

	HSD7-		-ES –	1	5		D	00
H	6D7 Serisi		Aks Numarası	Süre	kli Çıkış Akımı	_	Güç Kaynağı Voltajı	Arayüz Tipi
<u>Eksen S</u>	ayısı	<u>Sürekli</u>	<u>Çıkış Akımı</u>	 <u>Güç Ka</u>	ynağı Voltajı	4	Arayüz Tipi	
S	Tek eksen	15	15 A	D	380VAC		00 Analog (sta	ındart çözünürlük)/sinyal
		21	21 A					
		28	28 A				01 CANopen İ	letişim
		40	40 A					
							05 Analog (yul	ksek çozunurluk)/ sınyal
							10 MECHATR İletişim	OLINK- II
							20 MECHATR İletişim	OLINK-Ⅲ
							30 EtherCAT İ	letişimleri

* Servo motor model komutları mevcut ürün seçimi örnek kitabına bakınız

Bölüm 2 Servo Sürücü Seçimi

2.1 Değerler ve teknik özellikler

2.1.1 Derecelendirme değeri

∎ Üç fazlı 220VAC

Model			03A □□	06A □□	08A□□	10A□□	12A□□	16 A □□	25A □□
Sürekli Çıkış Akımı [Arms]			3	6.1	8.5	10	12	16.0	25.0
Anlık Maks. Çıkış Akımı [Arms]			10.6	14.1	21.2	24.8	29.7	49.5	63.6
Güç Kaynağı			AC220V-%15 ila +%10, 50 Hz / 60 Hz						
Ana Devie	Giriş Akımı [Arms]		1.9 (5.1)	3.9 (10.3)	5.4 (14.3)	6.3 (16.8)	7.6	10.1	15.7
Kontrol Güç Kaynağı			AC220 V-%15 ila +%10, 50 Hz / 60 Hz						
Güç Kaynağı Kapasitesi*[kVA]		0.9 (2.1)	1.7 (4.2)	2.4 (5.8)	2.8 (6.8)	3.4	4.0	5.9	
	Dahili Baianaratif	Direnç[Ω]		40	20	20	20	12	20
Rejeneratif	Direnç	Kapasite[W]		80	80	80	80	150	120
İzin Verilen Minimum Dış Direnç[Ω]		40	20	15	15	15	15	10	
Aşırı Voltaj Kategorisi						Ш			

∎ Üç fazlı 380VAC

Model No.			15D	21D	28D	40D		
Sürekli çıkış akımı [Arms]			15	21	28	40		
Maksimum anlık çıkış akımı [Arms]			35.3	44.1	58.9	88.3		
Giriş gücü gereksinimleri Ana güç kavnağı				AC30V,-%15 ~ +%10, 50 Hz / 60 Hz				
	Giriş akımı [Arms]		8.6	14.5	21.7	31.8		
Giriş kontrol gücü gereksinimleri			15D/21D : DC 24V, -10% ~ +10% ; 28D/40D : AC380V					
Giriş gücü kapasitesi [kVA]		7.1	11.7	14.4	21.9			
	Dahili rejeneratif	Direnç [Ω]	32	23	-	-		
Rejeneratif direnç	direnç	Güç [W]	150	150	-	-		
İzin verilen minimum harici direnç [Ω]		32	32	23	16			
Aşırı voltaj kategorisi				I	II			

2.1.2 Talimatlar tablosu

Öğe		Teknik Özellikler				
Kontrol modeli		Pozisyon kontrolü, JOG çalışması, Hız kontakları, vb.				
Kodlayıcı geri bildirim	ni	Seri veri kodlayıcı: 17 bit veya 23 bit (tekli veya çoklu dönüşler)				
	Çalışma ortamı Sıcaklığı/depolama sıcaklığı	Çalışma ortam sıcaklığı: 0~+50°C, depolama sıcaklığı: -20~+85°C				
Kullanım Koşulları	Ortam nemi/depolama nemi	90 bağıl nemin altında (donma veya yoğuşma yok)				
	Titreşim/darbeye dayanıklılık	4,9 m/s2∕19,6 m/s2				
Үарı	1	Taban montaj tipi				
	Hız kontrol aralığı	1:10000 (hız kontrol aralığının alt sınırı, nominal yük altında sürünmeden kararlı çalışmadır)				
	Hız tepkisi	3.1KHz				
Performans	Hız Değişkenliği (Yük Değişimi)	0 ~ %100 yük: 0,01'in altında (nominal hızda)				
	Hız dalgalanma oranı (voltaj değişimi)	Nominal voltaj ±%10: 0 (nominal hızda)				
	Hız dalgalanma oranı (sıcaklık değişimi)	25±25 °C ∶ ±%0,1'in altında (anma hızında)				
Analog hiz komut	Komut voltaji	DC±10V				
girişi	Giriş empedansı					
	Komut voltaju					
Analog tork komut	Giris empedansı	Yaklasik 20KΩ				
girişi	Devre süresi parametresi	47µs				
	Nokta	8 puan				
Sıralı kontrol giriş sinyali	Fonksiyon (atanabilir)	Servo AÇIK (/S-ON), P eylemi (/P-CON), ileri dönüş tarafı tahrikinin yasaklanması (P-OT), geri dönüş tarafı tahrikinin yasaklanması (N-OT), alarm sıfırlama (/ALM-RST), ileri dönüş tarafı tork sınırı (/P-CL), geri dönüş tarafı tork sınırı (/N-CL), konum sapması sıfırlama (/CLR), dahili ayar hızı anahtarlama, vb. Yukarldaki sinvallerin dağıtımı ve pozitif/neqatif mantık değisimi gercekleştirilebilir				
	Nokta	6 puan				
Sıralı kontrol çıkış sinyali	Fonksiyon (atanabilir)	Servo Alarm (ALM), Konumlandırma Tamamlandı (/COIN), Hız Tutarlı Algılama (/V-CMP), Servo Motor Dönüş Algılama (/TGON), Servo Hazır (/S-RDY), Tork Limit Algılama (/CLT), Fren (/BK), Kodlayıcı Sıfır Çıkışı (PGC) Yukarıdaki sinvallerin dağıtımı ve pozitif/negatif mantık değişimi gerçekleştirilebilir				
Kodlayıcı frekans böl	me darbe çıkışı	Faz A, faz B, faz C: doğrusal sürücü çıkışı; Frekans bölme darbe sayısı: olabilir isteğe göre ayarlanmış				
RS-485	İletişim protokolü	MODBUS				
İletişim	1: N Iletişim	Maksimum N = 127 durak olabilir.				
	Eksen adres ayarı	Parametre ayari araciligiyia				
CAN İletisimi	1. N İletisim	Maksimum N = 127 durak olabilir				
CAN neuşinni	Eksen adres avarı	Parametre avari aracılığıyla				
	İletişim protokolü	MEKATROLINK-II				
MECHATROLINK- II	Bağımlı istasyonu ayarla	41 ila 5F (onaltılık) (desteklenen maksimum bağımlı istasyon sayısı: 30), parametre ayarı aracılığıyla				
Barası	Baud hizi	10 Mbps, 4 Mbps, parametre ayarı ile				
	Iletim süresi	250 mikrosaniye veya 0,5 milisaniye ila 4,0 milisaniye (0,5 milisaniyenin katları)				
	Aktarlian bayt sayisi	Her site için 17 veya 32 dayt vardır ve aynı parametreler tarafından ayarıanır				
	Bağımlı istasyonu ayarla	03 ila EF (onaltilik) (desteklenen maksimum bağımlı istasyon sayısı: 62), parametre ayarı aracılığıyla				
MECHAIROLINK-III Barası	Baud hızı	100 Mbps				
Darasi	İletim süresi	250 mikrosaniye, 500 mikrosaniye, 750 mikrosaniye veya 1,0 milisaniye ila 4,0 milisaniye (0,5 milisaniyenin katları)				
	Aktarılan bayt sayısı	Her site için 16, 32 veya 48 bayt vardır ve aynı parametreler tarafından ayarlanır				
	İletişim protokolü	CoE (EtherCAT üzerinden CANOpen)				
	Kontrol modeli	csp, pp, hm, csv, cst, pv, tq				
EtherCAT barasi		1-14, 17-30, 33, 34, 35, 37				
	Minimum komut döngüsü	125 us				
Ekran fonksivonu		SARJ Göstergesi, 7-segment Dijital Tüp 5-bit				
Rejenerasyon Düzelt	mesi	Dahili Rejeneratif Direnç veya Harici Rejeneratif Direnç (Opsivonel)				
Aşırı hareket (OT) ön	leme fonksiyonu	P-OT ve N-OT giriş eylemleri gerçekleştirildiğinde dinamik fren (DB) durur, yavaşlama durur veya serbest calışma durur				
Koruma fonksiyonu		Aşırı akım, aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı yük, aşırı hız, rejenerasyon hatası, Kodlayıcı geri besleme hatası, vb.				
İzleme fonksiyonu		Dönme hızı, mevcut konum, komut sinyali birikimi, konum sapması, motor akım, çalışma durumu, giriş ve çıkış sinyalleri vb.				
Yardımcı fonksiyon		Kazanç ayarı, alarm kaydı, JOG işlemi, orijin arama, atalet algılama, vb.				
Akıllı fonksiyon		Dahili Kazanç Otomatik Ayarlama				
Uygulanabilir yük ata	leti	Motor ataletinin 5 katından daha az				
	Ileri besleme dengelemesi	0 ~ %100 (ayar birimi %1)				
	Giriş sinyali tipi	Sembol+sınyal dizisi, CW+CCW sinyal dizisi, 90°faz farkı iki fazlı sinyal (A fazı+B fazı)				
	Giriş sinyal formu	Dogrusal súrücü desteği, açık kollektör				
Pozisyon kontrolü	Maksimum giriş sinyal frekansı	 Dogrusal tahrik Sembol+sinyal dizisi, CW+CCW sinyal dizisi: 500K pps 90° faz farkı iki fazlı darbe (faz A+faz B): 500K pps Açık kollektör 				
		Sembol+sinyal dizisi, CW+CCW sinyal dizisi: 200K pps 90° faz farkı iki fazlı darbe (faz A+faz B): 200K pps				

2.2 Servo sürücünün genel boyutları

♦ HSD7-03 □

























♦ HSD7-03/06/10 A □ □



♦HSD7-16A□□/HSD7DS-25A□□ HSD7-15D□□/HSD7-21D□□







◆HSD7-28D□□/HSD7-40D□□







Bölüm 3 Servo sürücünün montajı

3.1 Kurulum yaparken alınacak önlemler

Kurulum yaparken alınacak önlemler için lütfen aşağıda yer alan açıklamaları inceleyin.

2.1.2 Teknik Özellikler

Cihaz ısıtma elemanının yakınına monte edildiğinde

Servo sürücü çevresindeki sıcaklığı çevre koşullarına uygun hale getirmek için, lütfen ısıtma elemanının ısı radyasyonu veya konveksiyonundan kaynaklanan sıcaklık artışını kontrol edin.

Bir titreşim kaynağının yakınına monte edildiğinde

Titreşimin servo sürücüye iletilmesini önlemek için lütfen servo sürücünün montaj yüzeyine titreşim önleyici ekipman takın.

Diğer önlemler

Sıcak ve nemli yerlere, su damlacıkları veya kesme yağı sıçrayan yerlere, ortam gazında daha fazla toz veya demir tozu bulunan yerlere, aşındırıcı gaz ve radyasyon alanları olan yerlere kurmayın.

3.2 Montaj Tipleri ve Yönlendirme

Servo sürücü çeşitli şekillerde monte edilebilir, ancak her durumda servo sürücü sağdaki şekilde gösterildiği gibi dikey yönde monte edilmelidir.

Ayrıca, lütfen kurulum için servo sürücünün ön yüzeyinin (panel ekran kısmı) operatöre bakmasını sağlayın.

(Not) Lütfen servo sürücüyü 2 ~ 4 montaj deliğinden montaj yüzeyine sıkıca sabitleyin (montaj deliklerinin sayısı kapasiteye göre değişir).

3.3 Montaj deliği boyutları

Servo sürücüyü montaj yüzeyine sıkıca sabitlemek için lütfen montaj deliğini kullanın.

Özel kurulum boyutları için lütfen 2.3 servo sürücünün anahat boyutlarına bakın.

(Not) Kurulum sırasında, lütfen servo sürücü derinliğinden daha uzun bir tornavida hazırlayın.





3.4 Kurulum aralığı

Lütfen servo sürücü etrafında aşağıdaki aralıkların bırakıldığından emin olun.

<u>ُص</u>

Servo sürücünün ortam sıcaklığının lokal olarak yükselmesini önlemek için, lütfen servo sürücünün üst kısmına bir soğutma fanı yerleştirin. Buna ek olarak, lütfen aşağıdaki şekle bakın ve servo sürücüyü soğutma amacıyla fanlardan ve doğal konveksiyondan yararlanmak için yeterince boşluk bırakın

Önemli



4.1 Kablolama ve Bağlantı önlemleri

4.1.1 Genel önlemler

∆Tehlike

 Çalışır durumdayken kabloları değiştirmeyin. Aksi takdirde, elektrik çarpması veya yaralanmalara neden olur.

∆Uyarı

- Cihaz profesyonel teknisyenler tarafından bağlanmalı veya kontrol edilmelidir. Aksi takdirde, elektrik çarpabilir veya ürün arızalanabilir.
- Lütfen kablolamayı ve güç kaynağını dikkatlice kontrol edin.
 Yanlış kablolama ve anormal voltaj nedeniyle çıkış devresi kısa devre yapabilir. Yukarıdaki arızalardan kaynaklanan mekanik hasar veya kayıplar meydana gelebilir.
- AC güç kaynağı ve DC güç kaynağı servo sürücüye bağlandığında lütfen belirtilen terminallere bağlayın.
- AC güç kaynağı servo sürücünün L1/L2/L3 terminaline ve L1C/L2C terminaline bağlanmalıdır.
- Lütfen DC güç kaynağını B1/⊕ terminali ve servo sürücü terminali L1C/L2C ile bağlayın. Aksi takdirde arıza veya yangına neden olabilir.
- Servo sürücü harici dinamik fren seçeneğini kullandığında, lütfen makine ve cihazların özelliklerine uygun harici dinamik fren direncini belirlenen terminale bağlayın. Aksi takdirde, acil durdurma sırasında beklenmedik eylemlere neden olacak, ekipman hasarına, yanma hasarına ve kişisel yaralanmalara neden olacaktır.

▲ Notlar

- Lütfen güç kaynağı en az 5 dakika kapatıldıktan sonra (ŞARJ) lambasının söndüğüne emin olun ve ardından kablolama ve inceleme yapın. Güç kaynağı kapatılsa bile, servo sürücünün içinde hala yüksek voltaj kalabilir. Bu nedenle, (ŞARJ) lambası yanarken güç terminaline dokunmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olur.
- Lütfen kablolama ve deneme amaçlı devreye almak için bu kılavuzda yer alan önlemleri ve prosedürleri izleyin. Fren devresinin yanlış kablolanması ve anormal voltajdan kaynaklanan servo sürücü arızası mekanik hasara veya can kayıplarına yol açabilir.
- Lütfen doğru ve güvenilir bir şekilde kablolayın.
 Konektör ve konektörün pin düzeni modele bağlı olarak değişir. Lütfen pin düzenini kullanılan modelin teknik verilerinden teyit ettiğinizden emin olun.
 Aksi takdirde, ürünün arızalanmasına veya yanlış çalışmasına yol açacaktır.
- Lütfen güç kaynağı terminalinin ve motor bağlantı terminalinin kablolarını belirtilen yönteme ve torka göre sıktığınızdan ve etkili bir şekilde bağladığınızdan emin olun. Yeterince sıkılmazsa, kablolar ve terminal blokları ısınır ve zayıf temas nedeniyle yangına neden olur.
- Giriş ve çıkış sinyal kabloları ve kodlayıcı kabloları için lütfen ekranlı çift telli kablolar veya çok damarlı çift telli entegre ekranlı kablolar kullanın.
- Servo sürücünün ana döngü terminalini bağlarken, lütfen aşağıdaki önlemlere uyun.
 - Ana döngü terminalleri dahil tüm kablo bağlantıları tamamlandıktan sonra servo sürücü güç kaynağı açılır.
 - Ana devre terminali konektör tipinde olduğunda, lütfen konektörü servo sürücü gövdesinden çıkarın ve tekrar bağlayın.
 - Ana devre terminalinin bir kablo soketine sadece bir kablo takılabilir.
- Kabloları yerleştirirken, kısa devreye neden olmak için çekirdek kabloların çapaklarını bitişik kablolarla temas ettirmeyin.
- Harici kablolamanın kısa devre yapmasını önlemek için lütfen kablolama için devre kesiciler gibi güvenlik cihazları kurun. Aksi takdirde, yangına veya arızaya yol açacaktır.

ADikkat

- Lütfen bağlantı yaparken mümkün olduğunca Şirketimiz tarafından belirlenen kabloları kullanın.
 Şirketimiz tarafından belirtilenler kablolar dışında başka kablolar kullanırken lütfen modelin nominal akımını ve çalışma ortamını onaylayın. Şirket tarafından belirlenen kablolama malzemelerini veya eşdeğer ürünleri kullanın.
- Lütfen kablo konektörünün sabitleme vidasını ve kilitleme mekanizmasını sıkın.
 Sabitleme yeterli değilse, kablo konektörü çalışma sırasında düşebilir.
- Yüksek voltaj kabloları (ana döngü kabloları) ve düşük voltaj kabloları (giriş ve çıkış sinyalleri ve kodlayıcı kabloları) için aynı kovanı kullanmayın veya bunları birbirine bağlamayın. Güçlü ve zayıf akım kablolarını ayrı kovanlara yerleştirmeden kablolama yaparken lütfen 30 cm'den fazla aralık bırakın. Çok yakın olması durumunda zayıf akım tellerinin paraziti nedeniyle yanlış çalışmaya neden olacaktır.
- Lütfen pili üst cihazın veya kodlayıcı kablosunun her iki tarafına takın.
 Piller üst cihaza ve enkoder kablosuna aynı anda takılırsa, piller arasında bir sirkülasyon döngüsü oluşacak ve bu da ürün hasarına veya yanmaya neden olacaktır.
- Pili bağlarken kutuplara dikkat edin. Pilin kopması enkoderin arızalanmasına neden olabilir.

[▲]Önemli

- Ana devreyi korumak için lütfen devre kesiciler veya sigortalar kullanın.
 Servo sürücü, yalıtım için transformatör veya benzeri bir şey kullanmadan doğrudan ticari bir güç kaynağına bağlanır. Servo sistemin dış çevre ile karışmasını önlemek için, kablolama için devre kesiciler veya sigortalar kullandığınızdan emin olun.
- Lütfen kaçak kesiciyi ayarlayın.
 Servo sürücünün dahili toprak kısa devre koruma döngüsü yoktur. Daha güvenli bir sistem oluşturmak için, lütfen aşırı yük ve kısa devre koruması için toprak kaçağı kesicisini yapılandırın veya kısa devre koruması için toprak kaçağı kesicisini kablolama için devre kesici ile birlikte kurun.
- Lütfen güç kaynağını sık sık AÇIP/KAPAMAKTAN kaçının.
 - Sık sık AÇMA/KAPAMA yapılması halinde güç beslemesi servo sürücünün dahili bileşenlerinin eskimesine yol açacaktır, bu nedenle gerekli uygulamalar dışında güç beslemesini sık sık AÇIP/KAPAMAKTAN kaçının.
 - Güç AÇMA/KAPAMA aralığı, gerçek çalışmaya (normal çalışma) başladıktan sonra 1 saatten (kaba ayarlı standart) fazla olmalıdır.

Servo sistemi güvenli ve dengeli bir şekilde kullanmak için kablolama yaparken lütfen aşağıdaki önlemlere uyun.

- Lütfen her bağlantı kablosu için standart kablolar kullanın. Ayrıca, sistemi tasarlarken ve yapılandırırken, lütfen kabloyu mümkün olduğunca kısaltın.
- Lütfen sinyal kablosunun çekirdek çapı 0,3 mm'den² az olduğunda bükmemeye veya sıkmamaya dikkat edin.

4.1.2 Paraziti önlemek için alınacak önlemler



Servo sürücü endüstriyel ekipman olduğu için radyo parazitine karşı herhangi bir önlem alınmamıştır. Servo tahrikli ana devre yüksek hızlı anahtarlama elemanları kullandığından çevresel ekipman anahtarlama parazitinden etkilenebilir.

Lütfen konutların yakınında kullanırken veya radyo parazitinden endişe duyduğunuzda parazit önleyici tedbirler alın.

Servo sürücü dahili mikroişlemci ile donatılmıştır. Bu nedenle, servo tahrikli çevresel ekipmandan gelen gürültüden etkilenebilir.

Servo sürücü ve çevresel ekipman arasındaki gürültü parazitini bastırmak için, aşağıdaki parazit önleyici karşı önlemler gerektiği gibi alınabilir.

- Lütfen giriş komut ekipmanını ve gürültü filtresini servo sürücüye mümkün olduğunca yakın ayarlayın.
- Rölelerin, solenoid valflerin ve elektromanyetik kontaktörlerin bobinlerine aşırı voltaj emiciler bağladığınızdan emin olun.
- Lütfen aşağıdaki kabloları aynı kılıf içine koymayın veya birbirine bağlamayın. Ayrıca, kablolama sırasında lütfen 30 cm'den daha uzun bir aralık bırakın.
 - Ana döngü kablosu ve giriş ve çıkış sinyalleri için kablo
 - Ana döngü kablosu ve Kodlayıcı kablosu
- Elektrikli kaynak makinesi, elektrikli kıvılcım makinesi vb. ile aynı güç kaynağını kullanmayın. Aynı güç kaynağı olmasa bile, yakınlarda yüksek frekanslı bir jeneratör olduğunda, lütfen gürültü filtresini ana döngü güç kablosunun ve kontrol güç kablosunun giriş tarafına bağlayın.
- Lütfen topraklama işlemini uygun bir şekilde gerçekleştirin.

Gürültü filtresi

Parazitin servo sürücü üzerindeki olumsuz etkisini önlemek için parazit filtresini uygun bir yere bağlayın.

Aşağıda, müdahaleyi önleyici tedbirleri dikkate alan bir kablolama örneği yer almaktadır.



Gürültü Filtresi Kablolama ve Bağlantı için Alınacak Önlemler

Parazit filtrelerini bağlarken ve kablolarken lütfen aşağıdaki önlemleri uygulayın.

• Lütfen giriş kablolarını çıkış kablolarından ayırın. Ayrıca, giriş ve çıkış kablolarını aynı kılıf içine koymayın veya birbirine bağlamayın.



 Lütfen parazit filtresinin topraklama kablosunu çıkış kablosundan ayrı olarak ayarlayın. Ayrıca, topraklama kablosu, parazit filtresinin çıkış kabloları ve diğer sinyal kabloları ile aynı manşonu kullanmamalı veya birbirine bağlanmamalıdır.



• Parazit filtresinin topraklama kablosunu topraklama plakasına ayrı olarak bağlayın. Başka topraklama kabloları bağlamayın.



• Lütfen bu filtrenin topraklama kablosunu ve kontrol kabinindeki diğer ekipmanın topraklama kablosunu, kontrol kabininin içinde bir parazit filtresi olduğunda kontrol kabininin topraklama plakasına bağlayın ve ardından toprağa bağlayın.



4.1.3 Topraklama

Topraklama işlemi için lütfen aşağıdakileri uygulayın. Uygun topraklama işlemi uygulanırsa, parazitten kaynaklanan yanlış çalışma da önlenebilir.

Topraklama kablosunu bağlarken lütfen aşağıdaki noktalara dikkat edin:

- Lütfen D Sınıfının üzerinde topraklama kullanın (topraklama direnci 100Ω'un altında).
- Bir nokta topraklanmalıdır.
- Servo motor ve makine birbirinden yalıtıldığında, lütfen servo motoru doğrudan topraklayın.

Motor gövdesinin veya motorun topraklanması

Servo motor mekanik olarak topraklandığında, anahtar parazit akımı servo sürücü ana döngüsünden servo motorun yüzer kondansatörü üzerinden dışarı akacaktır. Bu durumu önlemek için lütfen servo motorun motor gövdesi terminalini (FG) veya toprak terminalini (FG) servo sürücünün toprak terminaline bağladığınızdan emin olun. Ayrıca, toprak terminali" () ropraklanmalıdır.

Giriş ve çıkış sinyalleri için kablolarda gürültü oluştuğunda

Giriş ve çıkış sinyalleri için kabloda parazit oluştuğunda lütfen topraklamadan önce giriş ve çıkış sinyalleri için kablonun blendajlı telini konektör muhafazasına bağlayın. Servo motorun ana döngü kablosu metal bir boru ile kaplandığında metal manşon ve topraklama kutusu tek bir noktada topraklanır.

4.2 Temel bağlantı şeması



4.3 Servo sürücü için güç kaynağı kabloları

4.3.1 Terminal sembolü ve terminal adı

Servo tahrikli ana devre güç kaynağı ve kontrol devresi güç kaynağı bağlantısı servo tahrikli ana devre konektörü veya terminal şeridi kullanır.

⚠️ Uyarı Doğru kablolama için lütfen aşağıdaki tabloya ve referans bölümündeki açıklamaya bakın. Yanlış kablolama servo sürücü arızasına ve yangına yol açacaktır.

Servo sürücü için ana döngü güç girişi özellikleri aşağıdaki gibidir:

Tek fazlı/üç fazlı AC220V güç girişi

Terminal sembolü	Terminal adı	Teknik Özellikler
L1, L2, L3	AC güç kaynağı girişi için ana devre güç kaynağı giriş terminali	Üç fazlı AC 200V∼240V, %-15∼+%10, 50/60Hz Tek fazlı AC 200V ~ 240V, -%15 ~+%10, 50/60Hz
L1C, L2C	Kontrol güç terminali	Tek fazlı AC 200V ~ 240V, -%15 ~ +%10, 50/60Hz
B1/⊕、B2 、B3	Rejeneratif direnç bağlantı terminali	Rejenerasyon kapasitesi yetersiz olduğunda B2-B3 arasındaki kısa kabloyu veya kısa parçayı çıkarın ve B1/⊗ ile B2 arasına harici rejenerasyon direncini bağlayın. Lütfen harici bir rejeneratif direnci ayrıca satın alın.
θ	-	Yok (Terminallere bağlamayın.)

Üç fazlı AC380V güç girişi

Terminal sembolü	Terminal adı	Teknik Özellikler
L1, L2, L3	AC güç kaynağı girişi için ana devre güç kaynağı giriş terminali	Üç fazlı AC 380V∼420V, %-15∼+%10, 50/60Hz
L1C, L2C	Kontrol güç kaynağı terminal	15D/21D : DC 24V, -10% ~ +10% ; 28D/40D : AC380V
B1/⊕, B2	Rejeneratif direnc	HSD7DS-15D, HSD7DS-21D-, Rejenerasyon kapasitesi yetersiz olduğunda B2- B3 arasındaki kısa kabloyu veya kısa parçayı çıkarın ve B1/⊗ ile B2 arasına harici rejenerasyon direncini bağlayın. Lütfen harici bir rejeneratif direnci avrıca satın alın.
、B3	bağlantı terminali	HSD7DS-28D ve HSD7DS-40D'de dahili rejeneratif direnç yoktur ve B2 ile B3 arasına kısa devre yapılamaz. Harici rejeneratif direnç B1/⊗ ile B2 arasına bağlanmalıdır. Lütfen harici bir rejeneratif direnci ayrıca satın alın.
θ	-	Yok (Terminallere bağlamayın.)

4.3.2 Ana Döngü Konnektörünün Kablolama İşlem Adımları

• Öğeleri hazırlayın

Öğeleri hazırlayın	Açıklamalar
Kablo açıcı veya	• Kablo açıcı Servo sürücü aparatları
	 Oluklu tornavida Kesici kenar genişliği 3.0mm-3.5mm olan ticari ürünler

- 1. Ana devre konnektörünü ve motor konnektörünü servo sürücüden sökün.
- 2. Kullanılan tellerin kaplamasını soyun.



3. Terminal konnektörünün kablo yerleştirme kısmını açmak için bir alet kullanın. İki açma yöntemi vardır. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz.



- 4. Telin çekirdek tel kısmını tel yerleştirme parçasına yerleştirin. Yerleştirdikten sonra, kablo açıcıyı veya oluklu bir tornavidayı dışarı çekin.
- 5. Yukarıdaki işlemleri tekrarlayın ve gerekli bağlantıları yapın.
- 6. Kablolama tamamlandıktan sonra, konektörü servo sürücüye takın.

4.3.3 Güç açma frekans kontrolü

Güç açma frekans kontrolünü tasarlarken lütfen aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun.

• Kontrol gücü açıldıktan sonra, servo alarm çıkışı (ALM) sinyali maksimum 5,0 saniye içinde verilir. Lütfen güç açma sırası kontrolünde bunu göz önünde bulundurun.



∆! Uyarı

 Güç kaynağı kapatılsa bile servo sürücüde yüksek voltaj kalabilir. Elektrik çarpmasını önlemek için güç terminallerine dokunmayın. Deşarj tamamlandıktan sonra ŞARJ göstergesi sönecektir. Lütfen ŞARJ göstergesinin kapalı olduğuna emin olduktan sonra bağlayın ve kontrol edin.

4.3.4 Güç bağlantı şeması

• Üç fazlı güç girişi için kablolama örneği:



* HSD7-28D, HSD7-40D Dahili direnç yok, B2 ve B3 arasında kısa devre yok. Lütfen kısa devre yapmayın.

4.3.5 Rejeneratif Direnç Bağlantısı

Harici rejeneratif direncin bağlantısı aşağıda açıklanacaktır.

∆! Uyarı

• Rejeneratif direncin kablolamasında hata yapmayın. Özellikle, B1/⊕ -B2'yi kısa devre yapmayın. Aksi takdirde, rejeneratif direnç ve servo sürücü hasar görür ve yangın meydana gelir.

Rejeneratif direncin bağlantı yöntemi

- 1. Servo sürücünün B2-B3 terminalleri arasındaki kabloyu çıkarın
- 2. Harici rejeneratif direnci B1/Ø ve B2 terminallerine bağlayın.
- 3. Pn600 (rejeneratif direnç kapasitesi) ve Pn603'ü (rejeneratif direnç değeri) ayarlayın. (Not) HSD7-28D ve HSD7-40D'de dahili rejeneratif direnç yoktur ve B2 ile B3 arasına kısa devre yapılamaz. Harici

rejeneratif direnç B1/⊗ ile B2 arasına bağlanmalıdır.

4.4.1 Terminal sembolü ve terminal adı

Servo sürücü ve servo motor arasındaki bağlantı için gerekli servo sürücü terminalleri ve konnektörleri aşağıdaki gibidir.

Terminal/konnektör sembolü	Terminal/konnektör adı
U, V, W	Servo motor güç kaynağı bağlantı terminali
	Toprak terminali
CN2	Servo motor Kodlayıcı konnektörü

4.4.2 Kodlayıcı için Konektörün (CN2) Pin Düzenlemesi

Terminal pin numarası	Sinyal adı	Fonksiyon
1	PG5V	Kodlayıcı Gücü +5V
2	PG0V	Kodlayıcı Gücü 0V
3	E+*	Mutlak değer Kodlayıcıyı için Akü (+)
4	E-*	Mutlak değer Kodlayıcıyı için akü (-)
5	SD+	Kodlayıcı seri verileri (+)
6	SD-	Kodlayıcı seri verileri (-)
Mahfaza	Korumalı	

* Artımlı Kodlayıcılar kablolama gerektirmez.

4.4.3 Servo Sürücü ve Kodlayıcı Bağlantısı

Mutlak değer kodlayıcı

Mutlak değer Kodlayıcıyı kullanırken, lütfen pili Kodlayıcı kablosuna akü ünitesi ile takın.

• Akü Ünitesi ile Kodlayıcı Kablosu Kullanılarak Yapılan Kablolama Örneği



*1: Konektör pimlerinin sayısı kullanılan servo motora bağlı olarak değişir.

*2: $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{5}$ k telli blendajlı bir kabloyu gösterir.

4.4.4 Servo Sürücü ve Fren Kablolaması





BK-RY:fren kontrol rölesi 1D: Bypass Diyotu

.....

* Lütfen servo motorun fren terminalinin yakınına takın.

4.5.1 Giriş/çıkış sinyal konektörünün (CN1) adı ve işlevi

Fabrika ayarlarında, giriş ve çıkış sinyallerinin pin numarası, adı ve işlevi aşağıdaki gibidir.

lăne	-	Eon	keivon	lăne	r –	Eon	ksivon	
savis	leim	FUI		savis	leim	FOI		
I	ISIIII	Tek eksenli sürücü	Çift eksenli tahrik	I	151111	Tek eksenli sürücü	Çift eksenli tahrik	
1	APULS +	Komut sinyali girisi	A ekseni komut sinyali	26	BPULS+	Ayrılmış	b ekseni komut darbe girişi	
2	APULS -		girişi	27	BPULS-			
3	BSIGN +	Komut sembolü girisi	A ekseni komut sembolü girisi	28	BSIGN+	Ayrılmış	b ekseni komut sembol girişi	
4	BSIGN-	Guişi	Sembola gilişi	29	BSIGN-			
5	ANA1+	Hız komut girisi	A ekseni hız komutu	30	ANA2+	Tork komut girişi	b ekseni hız komutu girişi	
6	ANA1-	The Romat gingi	girişi	31	ANA2-			
7	OUT 0 +	Çıkış çıkışı 0, veniden	Çıkış çıkışı 0, yeniden dağıtılabilir	32	OUT3+	Çıkış çıkışı 3, yeniden dağıtılabilir (Fabrikava Avrılmıs)	Çıkış çıkışı 3, yeniden dağıtılabilir	
8	OUT0-	dağıtılabilir (Fabrika: ALM)	(Fabrika çıkışı: A ekseni ALM)	33	OUT3-	(i azınaya rijininş)	(Fabrika çıkışı: b ekseni ALM)	
9	OUT 1 +	Çıkış çıkışı 1, veniden	Çıkış prizi 1, yeniden	34	OUT 4+	Çıkış çıkışı 4, yeniden dağıtılabilir (Fabrikava Avrılmıs)	Çıkış çıkışı 4, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı:	
10	OUT 1-	dağıtılabilir (Fabrika çıkışı:/COIN)	dagitilabilir (Fabrika çıkışı: Z ekseni/COIN)	35	OUT 4-	(,,,,,,	b ekseni / COIN)	
11	OUT 2 +	Çıkış çıkışı 2, yeniden	Çıkış çıkışı 2, yeniden dağıtılabilir	36	OUT 5+	Çıkış çıkışı 5, yeniden dağıtılabilir (Fabrikaya	Çıkış çıkışı 5, yeniden dağıtılabilir	
12	OUT 2-	dağıtılabilir (Fabrika çıkısı:/BK)	(Fabrika çıkışı: A ekseni / BK)	37	OUT5-	Áyrılmış)	(Fabrika çıkışı: b ekseni / BK)	
13	DICOM	Giriş sinyali ortak terminal	i	38				
14	INO	Giriş çıkışı 0, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı:/ S- AÇIK)	Giriş çıkışı 0, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı: A ekseni / S- AÇIK)	39	IN4	Giriş çıkışı 4, yeniden dağıtılabilir (Fabrikaya Ayrılmış)	Giriş çıkışı 4, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı: b ekseni / S- AÇIK)	
15	IN1	Giriş çıkışı 1, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı:/P- CON)	Giriş çıkışı 1, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı: A ekseni /P - CON)	40	IN5	Giriş çıkışı 5, yeniden dağıtılabilir (Fabrikaya Ayrılmış)	Giriş çıkışı 5, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı: b ekseni / P- CON)	
16	IN2	Giriş çıkışı 2, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı:/P- OT)	Giriş çıkışı 2, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı: A ekseni /P - OT)	41	IN6	Giriş çıkışı 6, yeniden dağıtılabilir (Fabrikaya Ayrılmış)	Giriş çıkışı 6, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı: b ekseni / P- OT)	
17	IN3	Giriş çıkışı 3, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı:/N- OT)	Giriş çıkışı 3, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı: A ekseni /N - OT)	42	IN7	Giriş çıkışı 7, yeniden dağıtılabilir (Fabrikaya Ayrılmış)	Giriş çıkışı 7, yeniden dağıtılabilir (Fabrika çıkışı: b ekseni /N - OT)	
18				43			-	
19 20	APAO+ APAO-	PG frekans bölme çıkış fazı A	A Ekseni PG frekans bölme çıkış fazı A	44 45	BPAO+ BPAO-	Ayrılmış	A Ekseni PG frekans bölme çıkış fazı A	
21 22	APBO+ APBO-	PG frekans bölme cıkıs fazı B	A Ekseni PG frekans bölme cıkıs fazı B	46 47	BPBO+ BPBO-	Ayrılmış	b Eksen frekans bölme çıkış fazı B	
23 24	APCO+ APCO-	PG frekans bölme	A Ekseni PG frekans bölme cikis fazi C	48 49	BPCO+ BPCO-	Ayrılmış	b Eksen frekans bölme çıkış fazı C	
25	GND	Sinyal topraklaması	In the stand stand stand stand stand stand stand stand stand stand stand stand stand stand stand stand stand st	50	GND	Sinyal to	praklaması	

(Not) 1. Boş terminalleri kullanmayın. Boş terminalleri kullanmayın.

2. Lütfen giriş ve çıkış sinyal kablosunun blendajlı kablosunu konektör muhafazasına bağlayın.

4.5.2 Giriş ve Çıkış Sinyali Konnektörünün (CN1) Pin Düzenlemesi



Konektör muhafazası takılı değilken ok yönünden görüldüğü gibi görünüm aşağıdaki gibidir.



		_		-			
2		1	PULS+			26	-
	PULS-	3	SIGN+	- 27	-	28	-
4	SIGN-	5	VDEEL	29	-	30	TREE+
6	VREF-	-	VREFT	31	TREF-		TREF -
8	ALM-	7	ALM+	33	OUT3-	32	OUT3+
	01/74	9	OUT1+		01174	34	OUT4+
10	0011-	11	OUT2+	. 35	0014-	36	OUT5+
12	OUT2-	12	DICOM	37	OUT5-	20	
14	INO	13	DICOM	39	IN4	30	-
16	IN2	15	IN1	41	INB	40	IN5
	1192	17	IN3		1140	42	IN7
18	-	19	PAO+	43	-	44	-
20	PAO-		1.40.	45	-	40	
22	PBO-	21	PBO+	47	-	40	-
24	PCO.	23	PCO+	40		48	-
24	100-	25	GND	- 78	-	50	-

4.5.3 Giriş ve çıkış sinyalleri için kablolama örnekleri

Pozisyon kontrol modu



* AC 380V model kontrol güç kaynağı 15D/21D : DC 24V - -%10 ~ +%10 ; 28D/40D : AC380V

Hiz/Tork Kontrol Modu



* AC 380V model kontrol güç kaynağı 15D/21D : DC 24V + -%10 ~ +%10 ; 28D/40D : AC380V

4.5.4 Giriş-çıkış devresi

Sıralı kontrol giriş devresi

Optokuplör Giriş devresi

CN1 portunun CN1-IN0 ~ CN1-IN7 terminalleri aşağıda açıklanacaktır.



(Not) Harici güç kaynağı (DC24 V) 50 mA üzerinde bir kapasiteye sahip olmalıdır.

Servo tahrikli giriş döngüsü çift yönlü bir optokuplör kullanır.

Lütfen mekanik özelliklere göre ortak kolektör döngü bağlantısı veya ortak emitör döngü bağlantısı seçin.



Sıralı kontrol çıkış döngüsü



Yanlış kablolama ve anormal voltaj nedeniyle çıkış devresi kısa devre olabilir. Fren çalışmaz, bu da yukarıda belirtilen arızalar meydana geldiğinde mekanik hasara veya can kayıplarına yol açabilir.

Optokuplör çıkışı devresi

Servo alarm çıkışı (ALM) sinyali, servo hazır çıkışı (/S-RDY) sinyali ve diğer sıra kontrol çıkış sinyalleri optokuplör çıkış devreleridir. Röle devresi veya hat alıcı devresi üzerinden bağlayın.



(Not) Fotokuplörün çıkış döngüsünün izin verilen maksimum voltaj ve akım aralıkları aşağıdaki gibidir.

- İzin verilen maksimum voltaj: DC30 V
- Akım aralığı: DC5 ~ 50 mA

Doğrusal sürücünün çıkış döngüsü

Daha sonra, CN1 portunun CN1-19 ~ 24 (A, B, C faz sinyalleri) terminalleri açıklanacaktır.

Kodlayıcının seri verileri, 2 fazlı (A-fazı, B-fazı) çıkış sinyallerine (PAO+, PAO-, PBO+, PBO-) dönüştürülür ve kodlayıcının bir bobinindeki çıkış sinyalleri (PCO+, PCO-) doğrusal sürücünün çıkış döngüsünden çıkar. Üst cihaz tarafında, almak için lütfen hat alıcı devresini kullanın.



Bölüm 5 Çalıştırmadan önce ayarlanması gereken temel işlevler

5.1 Parametrelerin Çalışması (Pn)

Aşağıda, bu kılavuzda kullanılan parametrelerin sınıflandırılması, yazma yöntemi ve ayar yöntemi açıklanmaktadır

5.1.1 Parametrenin sınıflandırılması

Servo sürücü parametreleri aşağıdaki 2 kategoriye ayrılmıştır.

Kategori	Anlamı
Parametrelerin ayarlanması	Çalışma için gerekli temel ayar parametreleri
Ayarlama için parametreler	Servo performans parametrelerini ayarlama

Ek Bilgiler

Ayar parametrelerini görüntülemek ve ayarlamak için dijital operatörü kullanırken, fabrika ayarı altındaki ayar parametreleri görüntülenmeyecektir.

Lütfen Pn00b = n. 1 olarak ayarlayın (tüm parametreler görüntülenir).

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
Pn00B	n. 0 [Fabrika ayarı] n. 1	Yalnızca ayarlanan parametreler görüntülenir Tüm parametreleri görüntüleme	Yeniden başlatıldığında	Kurulum

5.1.2 Parametrelerin Yazım Yöntemi

Parametreler için iki yazma yöntemi vardır: sayısal değeri ayarlamak için sayısal ayar tipi ve işlevi seçmek için işlev seçim tipi.

Sayısal ayar tipi

	Hız döngüsü				E	Hız	Konum
00	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Etkili zam	an	Kate	egori
1	10~20000	0.1Hz	400	Hemen yürürl	üğe girer	Ayarla	ama
metre		Λ	Λ				
				zamanını belirtir			$\neg \square$
(siyon Pa	seçim tipi		nlamı	zamanını belirtir		úli zaman	Kategori
siyon Pa	seçim tipi arametre [Fabrika ayarı]	A Kodlayıcıyı teknik özellikler	nlamı ine göre kullanın.	zamanını belirtir		ili zaman	Kategori
rsiyon Pa	seçim tipi arametre [Fabrika ayarı] n.0100	A Kodlayıcıyı teknik özellikler Kodlayıcı, artımlı kodlayıcı	nlamı ine göre kullanın. olarak kullanılır.	zamanını belirtir	Etk Gücü tekra açtıktan sı	ili zaman ar onra	Kategori

5.1.3 Parametreler Nasıl Ayarlanır

Parametreler panel operatörü veya iWatch+ hata ayıklama yazılımı kullanılarak ayarlanabilir.

5.1.4 Parametrelerin yazma engelleme ayarı

Bu işlev, parametreleri değiştirmek için panel operatörlerinin kullanılmasını yasaklar. Ancak, parametreleri değiştirmek için iWatch+ hata ayıklama yazılımı kullanılabilir.

5.1.5 Parametre ayarlarının başlatılması

Parametreleri fabrika ayarı sırasında kullanılan işleve geri yükleyin. Başlatılıp başlatılmayacağını seçebilirsiniz. Fn00C, Fn00D, Fn00E, Fn00F kullanılarak ayarlanan değerler bu fonksiyonun yürütülmesi nedeniyle başlatılmayacaktır.



Ayarın etkili olması için, servo sürücünün güç kaynağı işlemden sonra tekrar açılmalıdır.

Uygulama öncesi onay

Parametre ayarlarını başlatmadan önce lütfen aşağıdaki ayarları onaylayın.

- Parametrenin yazma engelleme ayarı "yazma engelleme" olarak ayarlanmamalıdır
- Servo KAPALI durumunda olmalıdır

5.2 MECHATROLINK-II için İletişim Özelliklerinin Ayarlanması

MECHATROLINK-II'nin İletişim özellikleri PA013 ve PA014 servo sürücü parametreleri tarafından ayarlanır.

5.2.1 İletişim spesifikasyon ayarı

I	Parametre	Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
	n. 0	İletişim hızı ayarı 0: 4Mbps	Vonidon	
	n. 1 [Fabrika	1: 10Mbps	baslatıldığında	
D.044	ayarı]		- uş.u	
Ph014	n. 🗆	Aktarım bayt ayarları		Kurulum
	n. 🗆 [Fabrika	0: 17 bayt		
	ayarı]	1: 32 bayt		

5.2.2 İstasyon adres ayarı

Pp012	MECHATROLINK-II	Hız	Pozisyo n	Tork			
FIIUIS	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Kat	Kategori	
	0000~00FF		0001	Yeniden başlatıldığında	k	íurul um	

5.3 MECHATROLINK-III için İletişim Özelliklerinin Ayarlanması

MECHATROLINK-III'ün İletişim özellikleri PA013 ve PA014 servo sürücü parametreleri tarafından ayarlanır.

5.3.1 İletişim spesifikasyon ayarı

F	Parametre	Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
Pn014	n. 0 n. 1 [Fabrika ayarı]	Aktarım bayt ayarları 0: 32 bayt 1: 48 bayt	Yeniden başlatıldığın da	Kurulum

5.3.2 İstasyon adres ayarı

D=040	MECHATROLINK-III	Hız F	Pozisyon	Tork			
Ph013	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devrey zaman	e gireceğ	i Kateg	ori
	0000~00FF		0021	Yeniden başlatıldığı	nda	Kuru um	וג

5.4 EtherCAT iletişim özelliklerinin ayarlanması

EtherCAT İletişiminin İletişim özellikleri servo sürücü parametreleri PA013 ve PA014 tarafından ayarlanır.

5.4.1 İletişim Özelliklerinin Ayarlanması

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
Pn014	n. 0 [Fabrika ayarı] n. 1	EtherCAT istasyon adresi seçim modu 0: Pn013 parametresini EtherCAT'in istasyon adresi olarak ayarlayın. 1: SII alanının değerini (0004h) istasyon adresi olarak alın. EtherCAT	Yeniden başlatıldığın da	Kurulum

5.4.2 İstasyon adres ayarı

D=012	EtherCAT istasyon adresi					ozisyon	Tork
Ph013	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devrey zaman	Devreye gireceği zaman		ori
	0000~FFFF		1	Yeniden başlatıldığı	nda k		וג

5.5 Ana Devre ve Kontrol Devresi için Güç Kaynağı Tiplerinin Ayarlanması

Servo sürücü, ana döngü ve kontrol döngüsü AC güç girişi veya DC güç girişi olduğunda da çalışabilir. AC güç girişi seçildiğinde, servo sürücü tek fazlı güç girişi veya üç fazlı güç girişi kullanılarak çalıştırılabilir. Güç kaynağı için ilgili ayarlar aşağıdaki gibidir.

5.5.1 AC Güç Girişi/DC Güç Girişi Ayarı

Servo sürücü için ana çevrim güç kaynağının AC güç girişi mi yoksa DC güç girişi mi kullanacağı Pn 001 = n. X (ana çevrim güç kaynağı için AC/DC giriş ayarı) tarafından ayarlanır.

Ayarlanan değer Pn 001 = n. X olduğunda⊡ gerçek güç girişi spesifikasyonuna uygun değilse, A.330 (ana devre güç kaynağı kablolama hatası) meydana gelecektir.

Örnek A.330 Örneği (Ana Devre Güç Kaynağı Kablolama Hatası)

- Kullanım için AC güç girişine ayarlandığında (Pn 001 = n. 0), DC güç B1/⊗ -terminalleri arasına girilir.
- Giriş DC güç kaynağı kullanılmak üzere ayarlandığında (Pn 001 = n. 1), AC kaynakları L1, L2 ve L3 terminallerine girilir.

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
Pn001	n. 0 [Fabrika ayarı]	AC güç girişi için	Yeniden	Kurulum
	n. 1	DC güç girişi için	başıatıldığında	

[▲]Uyarı

AC güç kaynağı ve DC güç kaynağı servo sürücüye bağlandığında lütfen belirtilen terminallere bağlayın.
 AC güç kaynağı servo sürücünün L1/L2/L3 terminaline ve L1C/L2C terminaline bağlanmalıdır.

- Lütfen DC güç kaynağını B1/⊕ terminali ve servo sürücü terminali L1C/L2C ile bağlayın. Aksi takdirde arıza veya yangına neden olabilir.
- DC güç girişi kullanırken, ana döngü gücünü girmeden önce DC güç girişi (Pn 001 = n.
 1) olarak ayarladığınızdan emin olun.
- DC güç girişi olarak ayarlanmadan DC güç girişi yapıldığında (Pn 001 = n. 1), servo tahrikli içerik bileşenlerinin yanmasına ve yangın ve ekipman hasarına neden olur.
- DC güç girişi yapıldığında, ana güç kesildikten sonra deşarj olması belirli bir zaman alır. Güç kaynağı kesildikten sonra, servo sürücünün içinde yüksek voltaj kalacaktır, lütfen elektrik çarpmasını önlemek için dikkat edin.
- DC güç kaynağı girişi yaparken, lütfen güç kaynağı kablolarına sigorta takın.
- Servo motor, rejeneratif eylem sırasında rejeneratif enerjiyi güç kaynağına geri döndürür. Servo sürücü DC güç girişi kullanırken rejenerasyon işlemine tabi tutulmaz, bu nedenle lütfen rejenerasyon enerjisi işlemini güç kaynağı tarafında gerçekleştirin.

5.5.2 Tek Fazlı AC Güç Girişi/Üç Fazlı AC Güç Girişi Ayarı

Üç fazlı AC220V güç kaynağı girişli servo sürücü, üç fazlı güç kaynağı giriş özelliklerine sahip olduğu gibi, tek fazlı AC200V güç kaynağı girişi altında kullanılabilen modelleri de mevcuttur.

Tek fazlı AC220V güç girişini destekleyebilen servo sürücü modelleri aşağıdaki gibidir.

• HSD7-B(E)S-03A \Box , HSD7-B(E)S-06A \Box , HSD7-B(E)S-10A \Box ,

• HSD7-B(E)W-03A . , HSD7-B(E)W-06A . , HSD7-B(E)W-10A . ,

Yukarıdaki servo tahrikli ana devre güç kaynağını tek fazlı AC220V güç kaynağı altında kullanırken, lütfen pn00b = n. 1 (tek fazlı güç girişi desteklenir) olarak değiştirin.

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
Pn00B	n. 0 [Fabrika ayarı]	Üç fazlı AC güç girişi için	Yeniden	Kurulum
	n. 1 Tek fazlı AC gü	Tek fazlı AC güç girişi için	başlatıldığında	

5.6 Servo AÇIK giriş (/S-ON) sinyalinin işlevi ve ayarı

Servo AÇIK girişi (/S-ON) sinyali, servo motorun çalışma durumuna girmesini sağlayan bir sinyaldir. S- ON sinyalinin işlevi ve ayarı aşağıda açıklanacaktır.

5.6.1 Servo AÇIK giriş (/S-ON) sinyalinin işlevi

Tip	Sinyal ismi	Konektör pin numarası	Sinyal durumu	Anlamı
Çıktı	/S-ON	Dağıtım gerekli	AÇIK (kapalı)	Sürülebilir bir duruma girmek için servo motora enerji verilir.
			KAPALI (OFF)	Servo motora enerji verilmiyor ve sürülmüyor.

S-ON sinyali Pn50a = n. □ (servo ON girişi (/S-ON) sinyal dağıtımı) olarak ayarlanabilir ve diğer giriş sinyallerinin terminallerine dağıtılabilir.



 Lütfen servo motoru başlatmak veya durdurmak için /S-ON sinyalini açtıktan sonra hız komutu/pozisyon komutu/tork komutu girdiğinizden emin olun. Önce bir komut girilirse ve ardından /S-ON sinyali ve AC güç kaynağı açılarak veya kapatılarak motor başlatılır veya durdurulursa, dahili bileşenler eskiyebilir ve bu da motor arızasına neden olabilir.
 Servo motor durdurulduğunda lütfen /S-ON sinyalini girin. Motor dönerken servo AÇIK konuma getirilemez.

5.6.2 Sabit Servo AÇIK (Motor Enerjili) olarak ayarlayın

Pn50A = n. 🗆 🗆 X 🗆 servo ON girişi (/S-ON) sinyal dağılımı) 9 olarak ayarlandığında (/S-ON sinyali sabit servo açık (motor açık) olarak ayarlandığında), sabit servo açık (motor açık) olarak ayarlanabilir.

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
Pn50A	n.0 [Fabrika ayarj]	Servoyu AÇIK/ servoyu KAPALI konuma getirmek için /S-ON sinyalini kullanın.	Yeniden	Kurulum
	n.9	başlatıldığı Sabit Servo AÇIK (Motor Enerjili) olarak ayarlayın. (/S-ON sinyalini ıer zaman "aktif" olacak şekilde sabitleyin).		



 Servo AÇIK her zaman geçerli olacak şekilde ayarlanırsa, servo sürücü ana devresinin güç kaynağı açıldığında motora güç verilecektir. Hız komutu/pozisyon komutu/tork komutu girildiğinde, servo motor veya mekanik sistem beklenmedik eylemlere sahip olabilir, bu nedenle lütfen güvenlik önlemleri alın.
 Sıfırlanabilir bir alarm nedeniyle çalışamaz duruma (enerjisiz durum) girilse bile, alarm sıfırlama işlemi gerçekleştirildiği sürece otomatik olarak çalışabilir duruma (enerjili durum) dönecektir.
 Alarm sıfırlama normal olarak ayarlandığında servo AÇIK durumunda gerçekleştirilirse, servo motor veya mekanik sistem beklenmedik eylemlere sahip olabilir, bu nedenle lütfen dikkat edin.

5.7 Motor Dönüş Yönünün Ayarlanması

Servo motorun dönüş yönü, hız komutunun/pozisyon komutunun polaritesini değiştirmeden değiştirilebilir (komut yönü) (Pn 000 = n. X).

Bu sırada, motorun dönüş yönü değişse de Kodlayıcı frekans bölme güç çıkışı gibi çıkış sinyallerinin polaritesi (faz A ve faz B arasındaki faz ilişkisi) değişmeyecektir. Lütfen sisteme göre ayarlayın.

Fabrika tarafından ayarlanan "ileri dönüş yönü", servo motorun yük tarafından bakıldığında "saat yönünün tersine dönüş (CCW) "tür.

F	Parametre	İleri/geri komutu	Motor dönüş yönü ve kodlayıcı frekans bölme sinyal çıkışı	Aşırı hareket (OT)
	n. 0 CCW yönü ileri dönüş yönüdür. Eabrika avarıl	İleri komutu	CCW Tork komutu Zaman Motor hızı Kodlayıcı frekans bölme darbe çıkışı PBO Motor hızı Aşama B	Pozitif dönüş yan tahrik girişi (P-OT) sinyalini engelleme
D =000	Fabrika ayarij	Ters komut	Tork komutu Zaman CW Motor hızı Kodlayıcı frekans bölme darbe çıkışı PAO Aşama A yolu PBO	Ters taraf tahrik girişi (N-OT) sinyalini devre dışı bırakma
1 1000	n. 1 CW yönü ileri dönüş yönüdür	İleri talimat	Terk komutu Kodlayıcı frekans bölme darbe çıkışı CW Zaman Motor hızı Aşama B yolu	Pozitif dönüş yan tahrik girişi (P-OT) sinyalini engelleme
	Ters Mod)	Ters komut	Tork komutu Kodlayıcı frekans bölme darbe çıklışı CCW Zaman Motor hızı PBO	Ters taraf tahrik girişi (N-OT) sinyalini devre dışı bırakma

5.8 Aşırı hareket önleme fonksiyonları ve ayarları

Servo sürücünün aşırı hareket önleme işlevi, makinenin hareketli kısmı tasarlanan güvenli hareket aralığını aştığında limit anahtarının sinyalini girerek servo motoru durmaya zorlayan güvenlik işlevini ifade eder.

Aşırı hareket sinyali, ileri dönüşü yasaklayan bir P-OT sinyali ve geri dönüşü yasaklayan bir N-OT sinyali içerir. P-OT ve N-OT sinyalleri, makineyi servo motorun tahriki altında başlatırken sınırlandırılacak konumda bir limit anahtarı ayarlamak ve ardından sinyaller aracılığıyla makineyi durdurmak için kullanılır.

Servo sürücü kablolama örnekleri aşağıda gösterilmiştir.



Yuvarlak masalar ve konveyörler gibi döner uygulamalar aşırı hareket önleme işlevi gerektirmez ve şu anda aşırı hareket önleme giriş sinyalini bağlamaya gerek yoktur. Aşağıda, aşırı hareket önleme işleviyle ilgili parametre ayarının bir açıklaması bulunmaktadır.

	▲ Notlar	
 Zayıf temas ve kontak parçalarının bağlantıs "normalde kapalı kontak" kullanın. Ayrıca, aşırı hareket sinyallerinin (P-OT, N-OT) Servo motor dikey şaft olarak kullanıldığında, kalacaktır, bu nedenle aşırı hareket meydana ç durduktan sonra sıfır sabit durumuna ayarlayın 	sının kesilmesinden kaynaklanan kazı polaritesinin fabrika ayarını değiştirme fren kontrol çıkışı (/BK) sinyali aşırı h jeldiğinde iş parçası düşebilir. İş parça (Pn 001 = n.1).	aları önlemek için, lütfen limit anahtarları için yin. ıareket durumunda AÇIK (fren açık) durumunda sının düşmesini önlemek için, lütfen servo motor
 Aşırı hareket durumunda, durduktan sonra ter sürüklenebilir. Servo motorun harici kuvvet ner sıfır konumuna ayarlayın (Pn 001 = n. 1). 	nel engelleme durumuna girecektir, a deniyle geri sürüklenmesini önlemek iç	ncak yük mili tarafı harici kuvvet aldığında geri çin, lütfen servo motor durduktan sonra sabit bir

5.8.1 Aşırı hareket sinyali

Aşırı hareket sinyali, ileri dönüşü engelleyen P-OT sinyali ve geri dönüşü engelleyen N-OT sinyali verir.

Tip	Sinyal isim	Konektör pin numarası	Sinyal durum	Anlamı
Giriş	P-OT	CN1-IN2	AÇIK KAPALI	İleri dönen taraf sürülebilir (normal çalışma) İleri dönüş tarafını sürmek yasaktır (ileri dönüş tarafı aşırı hareket)
-	N-0T	CN1-IN3	AÇIK	Ters taraf sürülebilir (normal olarak çalıştırılır)
			KAPALI	Ters taraf sürüşü yasaktır (ters taraf aşırı hareket)

Aşırı hareket durumunda bile, komut girilerek ters yönde sürülmesine izin verilir.

5.8.2 Aşırı hareket önleme fonksiyonunun geçerli/geçersiz olup olmadığını seçin

Geçerli/geçersiz aşırı hareket önleme işlevi PN50A = n.X 🗆 🗅 ileri dönüş tarafı tahrik girişi (P-OT) sinyalinin dağıtımının engellenmesi) ve PN50B = n. 🗆 🖓 X (geri dönüş tarafı tahrik girişi (N-OT) sinyalinin dağıtımının engellenmesi) ile seçilebilir.

Seçim geçersiz olduğunda, aşırı hareket önleme için giriş sinyalini bağlamaya gerek yoktur.

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
Pn50A	n. 2 [Fabrika ayarı] n. 8	Aşırı hareket fonksiyonu etkinleştikten sonra, CN1-IN2'den İleri Sürüş Yok Girişi (P-OT) sinyalini girin. Aşırı hareket fonksiyonu başarısız. İleri dönüş yan tahrikine her zaman izin verilir.	Yeniden başlatıldığında	Kurulum
Pn50B	n 3 [Fabrika ayarı] n. 8	Aşırı hareket fonksiyonu etkinleştikten sonra, sürücü girişini girin (N- OT) sinyalini arka taraftaki CN1-IN3'ten alır. Aşırı hareket fonksiyonu başarısız. Ters yan tahrike her zaman izin verilir.	Yeniden başlatıldığında	Kurulum

5.8.3 Aşırı Hareket Önleme Fonksiyonu için Motor Durdurma Yöntemi Seçimi

Aşırı hareket önleme fonksiyonu çalıştığında servo motor durdurma yöntemi Pn001 = n XX tarafından seçilir (servo KAPALI ve Gr.1 alarmı oluştuğunda durdurma yöntemi, aşırı hareket (ot) olduğunda durdurma yöntemi).

Parametre		Motor durdurma yöntemi *	Motor durduktan sonra durumu çevirin	Devreye gireceği zaman	Kategori
	n. 00 [Fabrika ayarı]	Dinamik fren	Corbect column	Yeniden	
	n. 01		Serbest çalışma	başlatıldığın da	Kurulum
D p001	n. 02	Serbest çalışma			
Phoon	n. 1	Pn406 ayarına göre	Sıfır konum sabitleme		
	n. 2	yavaşlayın	Serbest çalışma		
	n. 3	Pn30A ayarına göre	Sıfır konum sabitleme		
	n. 4	yavaşlayın	Serbest çalışma		

* Tork kontrolü durmak için yavaşlayamaz. Pn001 = n. X (servo OFF ve Gr.1 alarm durumunda durdurma yöntemi) ayarına göre, dinamik fren durur veya serbest çalışma durur ve servo motor durduktan sonra serbest çalışma durumuna girer.

Acil durdurma torku servo motoru durdurmak için ayarlandığında

Servo motoru durdurmak için acil durdurma torku ayarlandığında, Pn406 (Acil Durdurma Torku) ayarlanır. Pn001 = n. 🛛 1 veya 2 olarak ayarlandığında, servo motor maksimum değer olarak Pn406'nın ayarlanan torku ile yavaşlatılacaktır.

Fabrika ayarı "%800 "dür. Bu, servo motorun maksimum tork vermesini sağlamak için yeterince büyük bir değerdir. Ancak, acil durdurma torkunun gerçek etkili maksimum sınırı servo motorun maksimum torkudur.

_	Acil durdurma torku					Pozisyon	Tork
Pn406	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman		Katego	ri
	0 ~ 800	1% *	800	hemei	n	Kurulu	m

* Motorun nominal torkuna göre yüzde.

Servo motoru durdurmak için yavaşlama süresi ayarlandığında

Servo motoru durdurmak için servo motorun yavaşlama süresini ayarlarken, Pn30A (servo KAPALI ve zorunlu durdurmada yavaşlama süresi) ayarlanır.

	Servo KAPALI ve Zo	Hız	Pozisyo n	Tork		
Pn30A	Ayar aralığı	ğı Ayar Birimi Fabrika ayarı		Devreye gireceği zaman	Kate	gori
	0 ~ 10000	1ms	0	hemen	Ku u	rul m

Pn30A "0" olarak ayarlandığında, sıfır hız durur.

Pn30A tarafından ayarlanan yavaşlama süresi, motorun en yüksek hızından motorun durmasına kadar geçen süredir.


5.8.4 Aşırı hareket uyarı fonksiyonu

Aşırı hareket uyarı fonksiyonu, servo AÇIKKEN aşırı hareket durumuna girerken A.9A0 (aşırı hareket uyarısı) algılama fonksiyonunu ifade eder. Bu fonksiyonu kullanırken, aşırı hareket sinyali anlık olarak girilse bile, servo sürücü üst cihaza bir uyarının meydana geldiğini bildirebilir. Bu fonksiyon sadece servo AÇIK olduğunda geçerlidir. Servo KAPALI olduğunda, aşırı hareket durumuna girse bile, aşırı hareket uyarısı algılanmayacaktır.



A.9A0 oluşsa bile, motor durdurma ve üst cihazın hareket kontrol eylemi etkilenmeyecektir. Aşırı hareket uyarısı durumunda, bir sonraki adım (hareket kontrolü ve diğer komutlar) yine de yürütülebilir. Ancak, uyarı için üst seviye cihazın işleme özelliklerine ve prosedürlerine göre, aşırı hareket uyarısı durumunda eylemler değişebilir (hareket kontrolü durur veya hareket kontrolü durmaz, vb.). Lütfen üst cihazın özelliklerini ve prosedürlerine ve rosedürlerine göre, aşırı hareket uyarısı durumunda eylemler değişebilir (hareket kontrolü durur veya hareket kontrolü durmaz, vb.). Lütfen üst cihazın özelliklerini ve prosedürlerini onaylayın.
Aşırı hareket durumunda, servo sürücü aşırı hareketi durduracaktır, bu nedenle A.9A0 oluştuğunda, servo motor üst cihaz tarafından ayarlanan hedef konuma ulaşmamıştır. Lütfen şaftın geri besleme konumu aracılığıyla güvenli bir konumda durdurulup durdurulmadığını onaylayın.

Bu fonksiyon aşağıdaki parametreler tarafından ayarlanır.

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori	
Pn00D	n.0 [Fabrika ayarı] n.1	Aşırı hareket uyarısı algılanmadı. Aşırı hareket uyarısını kontrol edin.	Yeniden başlatıldı ğında	Kurulum	

Uyarıları tespit etmek için zamanlama tablosu aşağıdaki gibidir.



Servo KAPALI durumu nedeniyle uyarı algılanmadı.

Ek Bilgiler

Komutla aynı yöndeki aşımlar için uyarılar algılanacaktır.

- Komut yönünün tersi yönde aşırı hareket için uyarı algılanamaz.
- Örneğin, N-OT sinyali AÇIK olsa bile, pozitif yön komutu altındaki hareket sırasında bir uyarı verilmeyecektir.
- 🛛 Komutların olmadığı durumlarda, pozitif veya ters yöndeki aşırı hareketler için uyarılar algılanacaktır.
- Aşırı hareket durumunda, servo KAPALI durumundan servo AÇIK durumuna geçerken herhangi bir uyarı algılanmayacaktır.
- Uyarının serbest bırakılmasının servo AÇIK/Servo KAPALI ve aşırı hareket sinyali durumuyla hiçbir ilgisi yoktur. Uyarıyı serbest bırakmak için ALM_CLR komutunu kullanın.
- Aşırı hareket durumunda, uyarı ALM_CLR komutu kullanılarak serbest bırakıldığında, aşırı hareket durumu serbest bırakılana kadar uyarı kontrol edilmeyecektir.
- Yumuşak limit algılanırsa, aşırı hareket uyarısı yine de algılanacaktır.

5.9 Fren

Fren, servo tahrikli güç kaynağı KAPALI olduğunda sabit bir konumu koruyan bir bileşendir, böylece makinenin hareketli kısmı kendi ağırlığı veya dış kuvvet nedeniyle hareket etmeyecektir. Fren, frenli servo motorun içine yerleştirilmiştir, lütfen mekanik tarafa ayarlayın.

Lütfen aşağıda gösterilen durumda kullanın.





Servo motorda yerleşik fren, uyarma eylemi olmayan sabit bir özel frendir ve frenleme amacıyla kullanılamaz. Lütfen sadece servo motor durdurulduğunda kullanın.

5.9.1 Fren eylem sırası

Frenin açılma süresini ve çalışma süresini göz önünde bulundurarak, lütfen frenin çalışma süresini aşağıdaki gibi ayarlayın.





- *1. Frenli servo motorun fren hareketi, frenin elektriksel özellikleri tarafından belirlenen bir gecikme süresine sahip olacaktır.
- *2. SV_ON komutu gönderildikten sonra, üst cihazın komutlarını servo sürücüye vermeden önce lütfen frenin +50 ms'den daha uzun süre açık kalmasını bekleyin.
- *3. Fren eylemini ve servo KAPALI zamanını ayarlamak için lütfen aşağıdaki parametreleri kullanın. Pn506 (fren komutu-servo KAPALI gecikme süresi), Pn507 (fren komutu çıkış hızı değeri), Pn508 (servo KAPALI-fren komutu bekleme süresi)

5.9.2 Fren Kontrol Çıkışı (/BK) Sinyali

Fren çıkış sinyalini kontrol edin. Tahsis hedefinin konektör pin numarası değiştirilebilir. Ayrıntılar için lütfen "Fren Kontrol Çıkışı (/BK) Sinyalinin Dağıtımı" bölümüne bakın. Servo KAPALI olduğunda veya bir alarm algılandığında, /BK sinyali KAPALI'dır (fren eylemi). Frenin çalıştırıldığı zaman (/BK sinyalinin KAPALI olduğu zaman) servo KAPALI gecikme zamanı (Pn506) tarafından ayarlanır.

Тір	Sinyal isim	Konektör pin numarası	Sinyal durumu	Anlamı
			AÇIK (kapalı)	Freni serbest bırakın
Çıkış	/BK	/BK Dağıtım gerekli	KAPALI (OFF)	Fren hareketini yapın

Note:

Aşırı hareket durumunda /BK sinyali AÇIK kalır. Bu sırada fren serbest bırakılır.

Fren kontrol çıkışı (/BK) sinyalinin dağıtımı

BK sinyalinin dağılımı PN50F = n. [] (fren kontrol çıkışı (/BK) sinyalinin dağılımı) tarafından ayarlanır.

Parametre		Konektör pin numarası	Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
Pn50F	n. 🛛 0🖢 🖾	CN1-7,8	CN1-OUT0'dan /BK sinyal çıkışı	Yeniden	Kurulum
	n. 🛛 1 🖓 🖓	CN1-9,10	CN1-OUT1'den /BK sinyal çıkışı	başlatıldı	
	n. 0 20 0 [Fabrika ayarı]	CN1-11,12	CN1-OUT2'den /BK sinyal çıkışı	ğında	
	n. 🛛 3 🗌	CN1-32,33	CN1-OUT3'ten /BK sinyali çıkışı		
	n. 🛛 4 🖾	CN1-34,35	CN1-OUT4'ten /BK sinyali çıkışı		
	n. 🛛 5🖢 🗆	CN1-36,37	CN1-OUT5'ten /BK sinyal çıkışı		
	n. 🛛 6🗆 🗆		BK sinyalini kullanmayın		



Aynı çıkış terminaline birden fazla sinyal dağıtıldığında veya sinyal çıkışı için log kullanıldığında, lütfen /BK sinyallerini dağıtırken diğer sinyallerle çoğaltmaktan kaçının. Özellikle, lütfen dönüş algılama çıkışı (/TGON) sinyalini ve /BK sinyalini aynı çıkış terminaline dağıtmaktan kaçının. Aynı terminale dağıtılırsa, /TGON sinyali dikey eksende aşağı düşme hızında AÇIK hale gelecektir, bu da frenin çalışmamasına neden olabilir

Önemli

5.9.3 Servo Motor Durdurulduğunda Fren Kontrol Çıkışı (/BK) Sinyalinin Çıkış Süresi

Servo motor durdurulduğunda, servo KAPALI (SV_OFF) komutu girildiğinde /BK sinyali de KAPALI olacaktır. Servo KAPALI gecikme süresini (Pn506) ayarlayarak, SV_OFF komutunun gerçek motora enerji verilmeden girildiği zaman değiştirilebilir.

	Fren Komutu-Servo I	Hız	Pozisyo n	Tork		
Pn506	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Kat	egori
	0 ~ 10000	1ms	0	Hemen	Kurulum	

Dikey şaftlar ve benzerleri için kullanıldığında, mekanik hareketli parçanın ölü ağırlığı veya dış kuvveti makinenin hafifçe hareket etmesine neden olabilir. Servo KAPALI gecikme süresini (Pn506) ayarlayarak, fren etkinleştirildikten sonra motor makinenin hafif hareketini ortadan kaldırmak için enerjili durumda olabilir



Bu parametre servo motor durdurulduğunda enerji verilmeyeceği zamanı ayarlamak için kullanılır.



Bir alarm oluştuğunda, bu ayardan bağımsız olarak, servo motor derhal enerjisiz duruma geçer. Bu sırada, makinenin hareketli parçasının ölü ağırlığı veya dış kuvveti nedeniyle makine bazen fren etkinleştirilmeden önce hareket eder.

5.9.4 Servo Motor Dönüşünde Fren Kontrol Çıkışı (/BK) Sinyalinin Çıkış Süresi

Servo motorun dönüşü sırasında bir alarm oluştuğunda, servo motor durur ve /BK sinyali KAPALI olur. Bu sırada, /BK sinyalinin çıkış süresi fren komutu çıkış hızı değeri (Pn507) ve servo KAPALI-fren komutu bekleme süresi (Pn508) ayarlanarak ayarlanabilir.

(Not) Alarm oluşması için durdurma yöntemi sıfır hız durdurma olduğunda, motor durduktan sonra Pn506 (fren komutu-servo

101	i rici gooliano carool/ aj	an tanp cannonan.					
	Fren komutu çıkış hız	Hız	Pozisyon	Tork			
Pn507	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gire	eceği zaman	Kat	egori
	0~10000 1dk ⁻¹ 100 heme		en	к	Curulu m		
	Servo KAPALI - Fren	Servo KAPALI - Fren Komutu Bekleme Süresi					Tork
Pn508	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gire	eceği zaman	Kat	egori
	10~100	10ms	50	hemen		к	Curulu
							m

Aşağıdaki koşullardan herhangi biri karşılandığında fren devreye girecektir.

Motora enerji verilmedikten sonra motor hızı Pn507'nin ayarlanan değerinden düşük olduğunda
 Servo KAPALI
 (SV_OFF) komutu
 giriş veya alarm gücu
 KAPALI
 Dönen servo motor: Pn507
 Lineer servo motor: Pn583
 DB durdurma veya serbest çalışma durdurma



Motor enerjisiz duruma girdikten sonra Pn508'in ayarlanan süresi geçtiğinde





Fren komutu çıkış hızı değeri (Pn507) kullanılan servo motorun maksimum hızından daha büyük bir değere ayarlansa bile, yine de servo motorun maksimum hızıyla sınırlı olacaktır.

5.10 Alarmda Servo OFF ve Motor Durdurma Yöntemi

Alarm oluştuğunda Servo OFF ve motor durdurma yöntemi aşağıdaki gibidir. Motoru durdurmak için dört yol vardır.

Motor durdurma yöntemi	Anlamı
Dinamik fren (DB) durdurma	Servo motorun elektrik devresini kısa devre yaparak servo motor acilen durdurulabilir.
Serbest çalışmayı durdurma	Motor döndüğünde sürtünme nedeniyle doğal olarak durur.
Sıfır hız durdurma	Servo motorun acilen durmasını sağlamak için hız komutunu "0" olarak ayarlayın.
yavaşlama ve durdurma	Acil durdurma torku yavaşlama durdurmasına göre.

Motor durduktan sonra üç durum vardır.

Önemli

Motor durduktan sonra durumu çevirin	Anlamı
Motor durduktan sonra dönüş durumu	Servo motorun elektrik devresini kısa devre ettikten sonra durduğu durum.
Serbest çalışma durumu	Servo sürücünün servo motoru kontrol etmediği durum (makine yük tarafından kuvvet uygularken hareket edecektir)
Sıfır konum sabit durum	Bir pozisyon halkası oluşturulur ve pozisyon komutu "0" durma durumudur (mevcut durma konumu korunur)

 Dinamik fren (DB) acil durdurmanın bir fonksiyonudur. Başlatma ve durdurma, komutun girildiği durumda güç kaynağı AÇIK/KAPALI veya servo AÇIK tarafından gerçekleştirilirse, DB döngüsü sık sık çalışacak ve servo sürücünün dahili bileşenlerinin yaşlanmasına neden olacaktır. Lütfen servo motoru hız giriş komutu veya konum komutu ile başlatın ve durdurun.

 Çalışma sırasında, servo KAPALI olmadığında ve ana devre güç kaynağı KAPALI olduğunda veya kontrol güç kaynağı KAPALI olduğunda, DB durdurma benimsenmez, ancak serbest çalışma durdurmanın benimsenmesi gerektiğinde, lütfen dinamik fren seçeneğine uygun servo sürücüyü kullanın.

Alarm sırasında durdurma yöntemiyle ilgili olarak, alarm oluştuğunda atalet hareket mesafesini kısaltmaya çalışmak için, sıfır hızda durdurma seçimine izin veren alarmlar için fabrika ayarlarının tümü sıfır hızda durdurmadır. Ancak, uygulamaya bağlı olarak, bazen DB durdurma sıfır hız durdurmadan daha uygundur.

5.10.1 Servo KAPALI olduğunda Motor Durdurma Yöntemi

Servo KAPALI için motor durdurma yöntemi Pn 001 = n. X (servo KAPALI ve Gr.1 alarmı için durdurma yöntemi) aracılığıyla seçilir.

Parametre		Durdurma yöntemi Servo motor	Servo motor durduktan sonraki durum	Devreye gireceği zaman	Kategori	
Pn001	n. 0 [Fabrika ayarı]	Dinamik fren	Dinamik fren	Yeniden başlatıldığında	Kurulum	
	n. 1		Serbest çalışma			
	n. 2	Serbest çalışma	Serbest çalışma			

(Not) Pn 001 = n. 0 ayarlandığında (motor dinamik fren tarafından durdurulur), servo motor durduğunda veya son derece düşük bir hızda döndüğünde, serbest çalışma durumunda olduğu gibi frenleme kuvveti üretilmez.

5.10.2 Alarm oluştuğunda motor durdurma yöntemi

Alarmlar Gr.1 alarmı ve Gr.2 alarmı olarak ikiye ayrılır. Bir alarm oluştuğunda motor durdurma yöntemini ayarlamak için

- parametreler alarm türüne bağlı olarak değişir.
- Gr.1 Alarm Durumunda Motor Durdurma Yöntemi

Gr.2 Alarm Durumunda Motor Durdurma Yöntemi

Gr.2 alarmı oluştuğunda, servo motor aşağıdaki 3 parametre kombinasyonunun ayarlarına göre durur. Sıfır hız durdurma için fabrika ayarı.

• Pn001= n. . . X KAPALI ve Gr.1 alarmı oluştuğunda durdurma yöntemi)

- Pn00A= n. . . . X (Gr.2 alarmı durumunda durdurma yöntemi)

Ancak tork kontrolünde genellikle Gr.1 durdurma yöntemi kullanılır. Pn00B = n. [] (db durdurma veya serbest çalışma durdurma) olarak ayarlandığında, Gr.1 ile aynı durdurma yöntemi benimsenebilir. Koordineli olarak birden fazla servo motor kullanıldığında, alarm sırasında farklı durdurma yöntemleri nedeniyle makinenin hasar görmesini önlemek için bu durdurma yöntemi kullanılabilir.

Gr.1 alarmı oluştuğunda, servo motor Pn 001 = n. X'e göre durur. Fabrika ayarı dinamik fren durdurma.

Parametre ayar içeriklerinin kombinasyonu ve durdurma yöntemi aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

	Parametre	9	Durdurma yöntemi	Servo motor durduktan	Devreye gireceği	Katagari
Pn00B	Pn00A	Pn001	Servo motor	sonraki durum	zaman	Kalegon
n.0 [Fabrika ayarı]		n. 0 [Fabrika ayarı]	Sıfır hız	Dinamik fren		
, ,		n. 1		Serbest		
		n. 2		çalışma		
n. 🗆		n. 0 [Fabrika ayarı]	Dinamik fren	Dinamik fren		
		n. 1		Serbest		
		n. 2	Serbest çalışma	çalışma		
	n. 0	n. 0 [Fabrika ayarı]	Dinamik fren	Dinamik fren		
	[Fabrika	n. 1		Sarbaat	Yeniden	Kurulum
	ayanj	n. 2	Serbest çalışma	çalışma	başlatıldığında	
	n 1	n. 0 [Fabrika ayarı]	Motoru vavaslatmak	Dinamik fren		
		n. 1	için Pn406'nın	Serbest		
n. 🗆		n. 2	ayarlanan torkunu	çalışma		
	n. 2	n. 0 [Fabrika ayarı]	maksimum değer olarak almak	Serbest		
		n. 1		çanşına		
		n. 2				
		n. 0 [Fabrika		Dinamik fren		
	n. 3	ayarı]	Pn30A avarına			
		n. 1	göre motoru	Serbest		
		n. 2	yavaşlatın	çalışma		
		n. 0 [Fabrika		Sarbast		
	n. 4	ayarı]	-	calisma		
		n. 1	4	30		
		n. 2				

(Not) 1. Pn001 = n. □ veya n. 1 olduğunda □ Pn00A ayarı göz ardı edilecektir.

2. PN00A = n. X ayarı yalnızca konum kontrolü ve hız kontrolü için geçerlidir. Pn00A=n. X ayarı tork kontrolü sırasında X ayarı tork kontrolü sırasında göz ardı edilecek ve Pn001 = n. □□□X takip edilecektir.

5.11 Motor aşırı yük algılama değeri

Motor aşırı yük algılama değeri, servo motorun nominal değerini aşan sürekli yük uygulandığında aşırı yük uyarısını ve aşırı yük alarmını tespit etme değerini (eşik) ifade eder. Bu da servo motorun aşırı ısınmasını önleyebilir.

Servo sürücü A.910 (aşırı yük uyarısı) ve A.720 (aşırı yük (sürekli maksimum) alarmı) algılama süresini değiştirebilir. Ancak, A.710'un (aşırı yük karakteristiği ve aşırı yük (anlık maksimum) alarmı) algılanan değeri değiştirilemez.

5.11.1 Aşırı yük uyarısının algılama süresi (A.910)

Fabrika çıkışında aşırı yük uyarı algılama süresi, aşırı yük uyarı algılama süresinin %20'sidir. Aşırı yük uyarı değeri (Pn52B) değiştirilerek, aşırı yük uyarı algılama süresi değiştirilebilir. Bu fonksiyon, güvenliği artırmak için kullanılan sistemin aşırı yük koruma fonksiyonu olarak kullanılabilir.

Örneğin, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, aşırı yük uyarı değeri (Pn52B) %20'den %50'ye değiştirildiğinde, aşırı yük uyarı algılama süresi aşırı yük uyarı algılama süresinin yarısı (%50) olacaktır.

Aşırı yük algılama süresi



Tork komutu [%]

	Aşırı yük uyarı değer	Aşırı yük uyarı değeri					Tork
Pn52B	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye girece zaman	ĕği	Kateg	ori
	0 ~ 100	1%	20	hemen	hemen		um

5.11.2 Aşırı yük alarmının algılama süresi (A.720)

Servo motorun ısı dağılımı zayıf olduğunda (soğutucu küçük vb.), aşırı ısınmayı önlemek için aşırı yük alarmının algılama değeri azaltılabilir.

Aşırı yük alarm algılama değerini azaltma katsayısı Pn52C'dir (motor aşırı yük algılama temel akım azaltma değeri).

Pp52C	Motor Aşırı Yük Algıl	Motor Aşırı Yük Algılama Baz Akımı Değerleri Düşürür					ozisyon	Tork	
FII52C	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman		i	Katego	ori	
	0 ~ 100	1%	100	yenio başlatılo	den lığında		Kı	urulum	

Motorun aşırı yüklenmesini önlemek için aşırı yük (sürekli maksimum) alarmı (A.720) önceden algılanabilir. Aşırı yük algılama süresi



(Not) Yukarıdaki şeklin gri kısmı A.710 ve A.720'nin meydana geldiği alanı göstermektedir.

5.12 Elektronik Dişlinin Ayarlanması

"Komut Birimi" yükü hareket ettiren en küçük konum verisi birimidir. Komut birimi, hareket miktarını darbelere dönüştürmek yerine anlaşılabilir mesafe (örn. m ve derece) gibi fiziksel miktar birimlerine dönüştürmek içindir.

Elektronik dişli, komut ünitesine göre belirlenen hareket miktarını gerçek hareket için gereken darbe sayısına dönüştüren bir işlevdir.

Elektronik dişli fonksiyonuna göre, servo sürücü için giriş komutunun darbe başına iş parçası hareket miktarı 1 komut birimidir. Yani, servo tahrikli elektronik dişliler kullanılıyorsa, darbeler okuma için komut birimlerine dönüştürülebilir.

(Not) Üst cihaz elektronik dişliyi ayarladığında, servo tahrikli elektronik dişli oranı genellikle 1:1'dir.

5.12.1 Elektronik Dişli Oranının Ayarlanması

Elektronik dişli oranı Pn20E ve Pn210 tarafından ayarlanır.



Elektronik dişli oranının ayar aralığı aşağıdaki gibidir. 0,001≤ Elektronik Dişli Oranı (B/A) ≤64000 Ayar aralığı aşıldığında A.040 (parametre ayarı istisna alarmı) oluşacaktır.

	Elektronik dişli oranı	(molekül)			Pozisyo n	
Pn20E	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Katego	ori
	1~1073741824	1	1	yeniden başlatıldığında	Kur	ulum
Dn210	Elektronik dişli oranı	Hız	Pozisyon	Tork		
F11210	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Katego	ori
	1~1073741824	1	1	yeniden başlatıldığında	Kur	ulum

Elektronik Vites Oranının Ayar Değeri için Hesaplama Yöntemi

Motor mili ile yük tarafı arasındaki makine redüksiyon oranı n/m olduğunda (motor m kez döndüğünde yük mili n kez döner), elektronik dişli oranının ayar değeri aşağıdaki formülle elde edilir.

Yük milinin bir daire döndürdüğü hareket miktarı (komut birimi)

m

n

5.12.2 Elektronik Dişli Oranı Ayar Örnekleri

Pn210

Ayar örnekleri aşağıdaki gibidir.

		Organizasyon yapısı					
		Bilyalı vida	Bir koninin frustumu	Kayış+kasnak			
Adımlar	İçerik	Kumanda birimi: 0.001mm Yük mili Kodlayıcı 24 bit Vidalı milin ucu: 6mm	Kumanda birimi: 0.01° Azaltma oranı 1/100 Yük mili Kodlayıcı 24 bit	Kumanda birimi: 0.005mm Yük mili Azaltma oranı 1/50 φ100mm Kodlayıcı 24 bit			
1	Mekanik özellikler	• Vidalı milin ucu: 6mm • Azaltma oranı 1/1	 Dönme açısı 1 tur: 360 Azaltma oranı 1/100 	 Kasnak çapı: 100mm (kasnak çevresi: 314mm) Azaltma oranı 1/50 			
2	Kodlayıcı çözünürlüğü	8388608(23 bit)	8388608(23 bit)	8388608(23 bit)			
3	Komuta birimi	0,001 mm (1 µm)	0.01	0,005 mm (5 µm)			
4	Miktar Yük milinin bir devirlik hareket miktarı (Kumanda birimi)	6 mm/0,001 mm = 6000	360°/0.01° = 36000	314 mm/0,005 mm = 62800			
5	Elektronik Dişli oranı	$\frac{B}{A} = \frac{8388608}{6000} \times \frac{1}{1}$	$\frac{B}{A} = \frac{8388608}{36000} \times \frac{100}{1}$	$\frac{B}{A} = \frac{8388608}{62800} \times \frac{50}{1}$			
6	Deremetre	Pn20E: 8388608	Pn20E: 838860800	Pn20E: 419430400			
0	raiamette	Pn210: 6000	Pn210: 36000	Pn210: 62800			

5.13 Mutlak Değer Kodlayıcının Ayarlanması

Mutlak değer Kodlayıcıyı kullanan sistem kullanıma alındığında, devir sayısı verileri başlatılmalıdır. Bu nedenle, ilk güç açma gibi başlatmanın gerçekleştirilmesi gerektiğinde, mutlak değer kodlayıcılarla ilgili alarmlar oluşacaktır (A.810, A.820). Mutlak değer Kodlayıcının ayarlanmasıyla (başlatılmasıyla), devir sayısı verilerinin başlatılması gerçekleştirildikten sonra mutlak değer Kodlayıcıyla ilgili alarm silinecektir.

Aşağıdaki durumlarda, lütfen mutlak değer kodlayıcısını ayarlayın (başlatın).

- Sistem ilk kez kullanılmaya başlandığında
- A.810 (Kodlayıcı yedekleme alarmı) oluştuğunda
- A.820 (kodlayıcı ve numara kontrol alarmı) oluştuğunda
- Mutlak Kodlayıcının dönüş sayısı verilerini başlatmak gerektiğinde

Notlar

 Mutlak değer kodlayıcısını ayarladıktan sonra, dönüş sayısı verileri-2 ~+2 bobin değeridir. Mekanik sistemin referans konumu değişecektir, bu nedenle lütfen ayarladıktan sonra üst cihazın referans konumunu bulun. Makine, üst cihaz konumlandırılmadan doğrudan çalıştırılırsa, beklenmedik eylemler meydana gelebilir ve bu da kişisel yaralanmalara veya mekanik hasara neden olabilir.

Ek Bilgiler

- 1. Aşağıdaki durumlarda dönüş sayısı verisi yoktur (genellikle sıfırdır), bu nedenle mutlak değer kodlayıcısını ayarlamak (başlatmak) gerekli değildir Mutlak değer kodlayıcısı (A.810, A.820) ile ilgili alarm olmayacaktır. 1 turlu mutlak değer kodlayıcı kullanırken

 - Çok turlu mutlak değer kodlayıcı tek turlu mutlak değer kodlayıcı olarak kullanıldığında (Pn002 = n. 2)
 - 2. Aküsüz bir mutlak değer kodlayıcı kullanıldığında, güç ilk kez açıldığında A.810 (kodlayıcı yedekleme alarmı) oluşacaktır. Kodlayıcı ayarlandıktan (başlatıldıktan) sonra mutlak değer gerçekleştirin, A.810 oluşmayacaktır.

5.13.1 Ayarlama (Başlatma) ile İlgili Önlemler

- □ "A.810 (Kodlayıcı Yedekleme Alarmı)" ve "A.820 (Kodlayıcı ve Numara Doğrulama Alarmı)" servo tahrikli alarm sıfırlama girişi (/ALM-RST) sinyali tarafından serbest bırakılamaz. Bu nedenle, mutlak değer Kodlayıcının ayarlanması (başlatılması) önemlidir.
- □Kodlayıcı tarafından izlenen bir alarm (A.8) oluştuğunda, lütfen güç kaynağını keserek alarmı kaldırın.

5.13.2 Uygulama öncesi onay

Mutlak değer kodlayıcısını ayarlamadan (başlatmadan) önce aşağıdakileri onayladığınızdan emin olun. □ Parametre için yazma engelleme ayarı "writeinhibited" olarak ayarlanmamalıdır □ Servo KAPALI durumunda olmalıdır

5.13.3 Çalıştırılabilir araç

Mutlak değer kodlayıcısını ayarlayabilen (başlatabilen) araçlar ve bunların mutlak değer kodlayıcısının ayarına (başlatılmasına) tahsis edilmesi aşağıdaki gibidir.

İşletim aracı	Dağıtım
Panel operatörü	Fn008
iWatch+ hata ayıklama yazılımı	[Mutlak değer Kodlayıcı Sıfırlama] 崖

5.14 Rejeneratif Direnç Kapasitesinin Ayarlanması

Rejeneratif direnç, servo motor yavaşlaması vb. koşullar altında üretilen rejeneratif enerjiyi tüketen direnci ifade eder.

Harici rejeneratif direnç bağlanırken, Pn600 (rejeneratif direnç kapasitesi) ve Pn603 (rejeneratif direnç değeri) ayarlanmalıdır.

∆! Uyarı

- Harici rejeneratif dirençleri bağlarken, Pn600 ve Pn603 için uygun değerleri ayarladığınızdan emin olun. Aksi takdirde, A.320 (rejeneratif aşırı yük alarmı) normal olarak algılanmaz, bu da harici rejeneratif direncin hasar görmesine, kişisel yaralanmalara ve yangına neden olabilir.
- Harici bir rejeneratif direnç seçerken, kapasitenin uygun olup olmadığını onayladığınızdan emin olun.
- Aksi takdirde yaralanmalar ve yangınlar meydana gelebilir.

	Rejeneratif Direnç	Kapasitesi		Hız	Pozisyon	Tork
Pn600	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Katego	ri
	0 ~ Servo için maksimum uygulanabilir motor kapasitesi sürücü	10W	0	Hemen	Kurulu	m
	Rejeneratif direnç	değeri		Hız	Pozisyon	Tork
Pn603	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Katego	ri
	0~65535	10mΩ	0	hemen	Kurulu	m

Rejeneratif direnç kapasitesi, bağlı harici rejeneratif direncin izin verilen kapasitesiyle eşleşen bir değere ayarlanmalıdır. Ayarlanan değer, harici rejeneratif direncin soğutma durumuna bağlı olarak değişir.

- Kendinden soğutma modunda (doğal konveksiyonlu soğutma), rejeneratif direnç kapasitesinin (W) %20'sinden daha düşük bir değere ayarlanır.
- Cebri hava soğutma modunda, rejeneratif direnç kapasitesinin (W) %50'sinden daha düşük bir değere ayarlanır.
 - Örnek Kendinden soğutmalı harici rejeneratif direncin kapasitesi 100 W olduğunda, 100 W×%20 =20W, bu nedenle Pn600 (rejeneratif direnç kapasitesi) "2" olarak ayarlanmalıdır (ayar birimi: 10 W).

(Not) 1. Ayarlanan değer uygun değilse, A.320 görüntülenecektir.

2. Fabrika ayarı "0", servo sürücü dahili rejeneratif direnci veya şirketimiz tarafından üretilen rejeneratif direnç ünitesini sürmek için kullanıldığında ayarlanan değerdir.



Harici rejeneratif direnç normal nominal yük oranında kullanıldığında, direncin sıcaklığı 200 °C ~ 300 °C'ye ulaşacaktır, bu nedenle lütfen kullanmadan önce nominal değeri azaltın. Dirençlerin yük özellikleri için lütfen üreticiye danışın.
Güvenliği sağlamak için, sıcaklık kontrollü harici bir rejeneratif direnç kullanılması önerilir.

Önemli

Bölüm 6 Uygulama fonksiyonu

6.1 Giriş ve çıkış sinyallerinin dağılımı

G/Ç sinyal konektörü (CN1) önceden atanmış işlevlere sahiptir, ancak bazı terminallere başka işlevler atanabilir veya polarite değiştirilebilir. Fonksiyon tahsisi ve polarite ayarı parametreler aracılığıyla gerçekleştirilir.

Giriş ve çıkış sinyallerinin dağılımı aşağıda açıklanacaktır.

6.1.1 Giriş sinyallerinin dağılımı

Giriş sinyallerinin dağılımı kullanım için değiştirildiğinde



• İleri tahrik girişi (P-OT) ve geri tahrik girişinin (N-OT) her bir sinyalinin polaritesi fabrika ayarına değiştirildiğinde, sinyal hattı bağlantısının kesilmesi gibi bir anormallik durumunda aşırı hareket önleme işlevi çalışmayacaktır. Bu ayarın benimsenmesi gerektiğinde, herhangi bir güvenlik sorunu olmadığından emin olmak için lütfen işlem onayı yaptığınızdan emin olun.

 Birden fazla sinyal aynı giriş döngüsüne dağıtıldığında, bunlar özel VEYA mantığı haline gelecek ve tüm giriş sinyalleri harekete geçecektir. Bu nedenle beklenmedik eylemler meydana gelebilir.

Giriş/çıkış sinyal konektörünün (CN1) pin numarasına atanan giriş sinyali ile parametre ayarı arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

Giriş sinyali	Giriş sinyalinin adı	Parametre
P-OT	İleri Sürüş Yasağı	Pn50A = n.□
N-OT	Geri Sürüş Yasağı	Pn50B = n. X
/P-CL	Ileri Harici Tork Sınırı	Pn50B = n. □
/N-CL	Ters Harici Tork Sınırı	Pn50B = n.□
/ARALIK	Menşe Dönüş Yavaşlama Anahtarı Girişi	Pn511 = n. X
/EXT1	Harici Mandal Girişi 1	Pn511 = n. □
/EXT2	Harici Mandal Girişi 2	Pn511 = n. □
/EXT3	Harici Mandal Girişi 3	Pn511 = n.□
FSTP	Girişi zorla durdurma	Pn516 = n. X

Parametre ayar değeri ile atanan pin numarası ve polarite arasındaki ilişki

Giriş sinyalinin parametre ayar değeri ile giriş/çıkış sinyal konektörünün (CN1) pin numarası ve polaritesi arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

Parametre Ayar değeri	İğne numarası	Açıklama
0	IN0	
1	IN1	+24 V >>> + □+ [] + 24
2	IN2	
3	IN3	
4	IN4	Ters sinyal (sinyal adının başında "/" olan sinyal: /P-CL sinyali, vb.) cONtact on
5	IN5	üzerinden etkili olur.
6	IN6	Sinyal adının başında "/" harfi bulunmayan sinyaller (P-OT sinyalleri, vb.) geçerli olur
7	IN7	temas yoluyla KAPALI.
8	-	İğneye tahsis edilmemişse, giriş sinyali genellikle geçersizdir. Hiçbir sinyal kullanılmadığında, ayarlanan değer "8" olarak ayarlanır.
9	-	İğneye tahsis edilmemiştir, giriş sinyali her zaman geçerlidir. Hiçbir sinyal kullanılmadığında, ayarlanan değer "9" olarak ayarlanır.

Giriş Sinyali Dağılımındaki Değişikliklere Örnekler

CN1-IN1'e atanan dönme önleyici yan tahrik girişi (P-OT) sinyalinin CN1-IN3'e atanan başlangıç sıfırlama

yavaşlama anahtarı girişi (/DEC) sinyaliyle değiştirilmesine bir örnek aşağıdaki gibidir.

Pn50A = n.□	Pn511 = n. 3 değişiklikten önce
↓↓ Pn50A = n.□	Pn511 = n. 1 değişiklikten sonra

Giriş sinyalinin onaylanması

Giriş sinyalinin durumu, giriş sinyali izlenerek teyit edilebilir. Giriş sinyali izleme işlemi referansı: 8.3.2 Giriş ve çıkışın izlenmesi

6.1.2 Çıkış sinyallerinin dağılımı

Çıkış sinyali, giriş/çıkış sinyal konektörünün (CN1) çıkış portuna dağıtılabilir. Tahsis Pn50E, Pn50F, Pn510, Pn514 aracılığıyla ayarlanır.

Çıkış sinyallerinin dağılımı kullanım için değiştirildiğinde



Çıkış Sinyali Dağılımındaki Değişikliklere Örnekler

CN1-OUT3'e atanan konumlandırma tamamlama çıkışı (/COIN) sinyali geçersiz olarak ayarlandıktan sonra,

servo hazır çıkışı (/S-RDY) sinyalinin atanmasına ilişkin bir örnek aşağıdaki gibidir.

Pn50E = n.0003 Pn50E = n.3220

Çıkış Sinyali Durumunun Onaylanması

Çıkış sinyalinin durumu, çıkış sinyali izleme yoluyla onaylanabilir. Çıkış sinyali izleme işlemi referansı: 8.3.2 Giriş ve çıkışın izlenmesi

6.1.3 Servo Alarm Çıkışı (ALM) Sinyali

Servo alarm çıkışı (ALM) sinyali, servo sürücü bir hata algıladığında çıkan sinyaldır.



Lütfen bir hata oluştuğunda alarm çıkışı aracılığıyla servo tahrikli ana devrenin güç kaynağını KAPATAN harici bir devre tasarlayın.

Tip	Sinyal adı	Konektör pin numarası	Sinyal durumu	Anlamı
Culdu		Doğutum gorokli	AÇIK (kapalı)	Servo sürücü normal durumu
Çıklı			KAPALI (OFF)	Servo sürücü alarm durumu

6.1.4 Uyarı çıkışı (/WARN) sinyali

Servo sürücü alarmlar ve uyarılar ile donatılmıştır.

Alarm, servo sürücüde bir anormallik olduğunu ve çalışmanın derhal durdurulması gerektiğini gösterir. Uyarı, alarm oluşmadan önce yapılan bir anons niteliğindedir ve çalışmayı durdurması gerekmez. Uyarı çıkışı (WARN) sinyali alarm oluşmadan önceki uyarıyı ifade eder

Tip	Sinyal adı	Konektör pin numarası	Sinyal durumu	Anlamı
Cultu		Doğutum goroldi	AÇIK (kapalı)	İstisna Uyarı Durumu (Uyarı Durumu)
ÇIKLI	/WARN	Dagitim gereki	KAPALI (OFF)	Normal durum

(Not) /WARN sinyalinin dağıtılması gerekir. Pn50F = n. X (uyarı çıkışı (/WARN) sinyalinin dağıtımı) olarak ayarlanabilir ve terminallere dağıtılabilir.

6.1.5 Dönüş algılama çıkışı (/TGON) sinyali

Dönüş algılama çıkışı (/TGON) sinyali servo motorun çalıştığını gösteren bir sinyaldir. Pn502'ye göre servo motor (dönüş algılama değeri).

Tip	Sinyal adı	Konektör pin numarası	Sinyal durumu	Anlamı
Çıktı	/TGON	Dağıtım gerekli	AÇIK (kapalı)	Servo motor Pn502 ayar noktasından daha yüksek bir hızda dönüyor.

Çıkış /TGON sinyalinin hızının algılama değerini ayarlayın.

	Rotasyon algılama	ı değeri		Hız	Pozisyon	Tork
Pn502	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Katego	ri
	0~10000	1 dakika-1	20	hemen	Kurulu	m

6.1.6 Hazır çıkış (/S-RDY) sinyali

Servo hazır çıkışı (/S-RDY) sinyali, servo sürücünün bir servo AÇIK (SV_ON) komutu alabileceği bir durumda AÇIK konuma geçer.

S-RDY sinyali aşağıdaki koşullar altında çıkar (AÇIK konuma getirilir).

- Ana devre güç kaynağı AÇIK.
- Donanım dışı temel engelleme durumu.
- Alarm oluşmadı.
- Mutlak değer Kodlayıcıyı kullanıldığında, sensör AÇIK (SENS_ON) komutu girilir.
- Manyetik Kutup Algılama Tamamlandı (Manyetik Kutup Sensörü Olmayan Servo Motor)
- •Mutlak değer Kodlayıcıyı kullanılırken, yukarıdaki duruma ek olarak, servo hazır sinyali yalnızca "sensör AÇIK (SENS_ON) komutu girildiğinde mutlak değer Kodlayıcının konum verilerinin üst cihaza çıktısının alınmış olması" koşulu altında verilebilir.
- * Bu durum, kontrol gücü açıldıktan sonra servo AÇIK (SV_ON) komutu ilk kez girildiğinde hariç tutulur. Bu durumda, SV_ON komutu girildiğinde, manyetik kutup algılama ilk SV_ON komutu ile eşzamanlı olarak başlar ve manyetik kutup algılama tamamlandıktan sonra /S-RDY sinyali AÇIK olacaktır.

Tip	Sinyal isim	Konektör pin numarası	Sinyal durumu	Anlamı
Çıktı	/S-RDY	Dağıtım gerekli	AÇIK (kapalı)	Servo AÇIK (SV_ON) komutunun alınabileceği durum
			KAPALI (OFF)	Servo AÇIK (SV_ON) komutunun alınamadığı durum.

(Not) /S-RDY sinyali dağıtılabilir. Pn50E = n.
(servo hazır çıkış (/S-RDY) sinyalinin dağıtımı) olarak ayarlanabilir ve terminallere dağıtılabilir.

6.1.7 Sabit hızlı çıkış (/V-CMP) sinyali

Sabit hızlı güç çıkışı (/V-CMP) sinyali, servo motorun dönme hızı komut verilen hız ile çakıştığında çıkan bir sinyaldir. Üst cihaz ile kilitleme ve diğer durumlar için kullanılır. Bu çıkış sinyali sadece hız kontrolü için kullanılabilir.

/V-CMP sinyali aşağıda gösterilmiştir.

Tip	Sinyal adı	Konektör pin numarası	Sinyal durumu	Anlamı
		Doğutum gorokli	AÇIK (kapalı)	Hız sabit
Çıklı	/v-CIVIF		KAPALI (OFF)	Hız tutarsız

(Not) /V-CMP sinyalinin dağıtılması gerekir. Pn50E= n. □ (hız tutarlı çıkış (/V-CMP) sinyalinin dağıtımı) olarak ayarlanabilir ve terminallere dağıtılabilir.

V-CMP sinyalinin hız algılama aralığı Pn503 tarafından ayarlanır.

	Sabit hız sinyallerin algılama aralığı			Hız	
Pn503	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Kategori
	0~100	1 dakika ⁻¹	10	hemen	Kurulum

Motor hızı ile komut verilen hız arasındaki fark ayarlanan değerden düşük olduğunda sinyal çıkışı olur.

Pn503=100, komut hızı 2000 dak-1 ve motor hızı 1900 ~ 2100 dak-1 olduğunda çıkış sinyali.



6.1.8 Konumlandırma İşlemini Tamamlama (/COIN) Sinyali

Konumlandırma işlemini tamamlamak için güç çıkışı (/COIN) sinyali konum kontrolü olduğunda, servo motor konumlandırma tamamlama sinyalini gösterir.

Üst cihazdan gelen komut konumu ile servo motorun mevcut konumu arasındaki fark (konum sapması: sapma sayacının değeri) konumlandırma tamamlama genliğinin (Pn522) ayarlanan değerinden daha az olduğunda, bir /COIN sinyali verilir.

Üst cihazın konumlandırmanın tamamlandığını onaylaması için.

Tip	Sinyal isim	Konektör pin numarası	Sinyal durumu	Anlamı
Cultu		Doğutum goroldi	AÇIK (kapalı)	Konumlandırma tamamlandı
Çıktı	/COIN	COIN Dagitim gerekii	KAPALI (OFF)	Konumlandırma tamamlanmadı

(Not) /COIN sinyalinin dağıtılması gerekir. Pn50E = n. X (konumlandırma tam çıkış (/coil) sinyalinin dağıtımı) olarak ayarlanabilir ve terminallere dağıtılabilir.

Konumlandırma işlemini tamamlamak için genişliğin ayarlanması

Konumlandırma tamamlama genliği (Pn522), komut konumu ile geçerli konum arasındaki fark (konum sapması: sapma sayacının değeri) ayarlanan değerden küçük olduğunda bir sinyal verir.

	Konumlandırma tama	Pozisyon			
Pn522	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Kategori
	0~1073741824	1 Komuta birimi	10	Hemen	Kurulum

• Bu parametre ayarının nihai konumlandırma doğruluğu üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

K	omut	
Hız	(Motor hızı
2	1	
Konum conmoci	_ Pn522	Zaman
Konum sapmasi		
	•	Zaman
/COIN sinyali		(Açık (Kapalı) Geçerli)
		Zaman

(Not) Ayarlanan değer çok büyükse ve düşük hızda çalışma sırasındaki sapma küçükse, sabit bir /COIN sinyali çıkışı olabilir. Sinyal çıkışı yaparken, lütfen sinyal artık çıkmayana kadar ayarlanan değeri düşürün.

Konumlandırma Tamamlandı Çıkışı (/COIN) Sinyali için Çıkış Süresinin Ayarlanması Çıkış zamanını değiştirmek için /COIN sinyalinin çıkış koşuluna komut giriş koşulu eklenebilir.

Konumlandırma tamamlama genliğinin küçük olduğu ve konum sapmasının genellikle küçük olduğu bir durumda kullanıldığında, /COIN sinyalinin çıkış süresini değiştirmek için Pn207 = n.X (konumlandırma tamamlama çıkışı (/COIN) sinyal çıkış süresi) olarak ayarlanabilir.

Р	arametre	İsim	İçerik	Devreye gireceği zaman	Kategori
	n.0 [Fabrika ayarı]	Kanumlanduma	Konum sapmasının mutlak değeri konumlandırma tamamlama genliğinden (Pn522) küçük olduğunda, /COIN sinyali verilir.		
Pn207	n.1	tamamlama çıkışı (/COIN) Sinyal Çıkış Süresi	Konum sapmasının mutlak değeri konumlandırma tamamlama genliğinden (Pn522) küçük olduğunda ve konum komutunun filtrelenmiş komutu 0 olduğunda /COIN sinyali çıkar.	Yeniden başlatıldığında	Kurulum
	n.2		Konum sapmasının mutlak değeri konumlandırma tamamlama genliğinden (Pn522) küçük olduğunda ve konum komutu girişi 0 olduğunda, /COIN sinyali verilir.		

6.1.9 Yakın konum çıkışı (/NEAR) sinyali

Yakın konumlandırma çıkışı (/NEAR) sinyali, yakın konumlandırma tamamlama konumunu bildiren bir sinyaldir.

Konum kontrolünde, üst cihaz konumlandırma tamamlama sinyalini onaylamadan önce konumlandırma yaklaşma sinyalini alır, böylece konumlandırma tamamlandıktan sonra eylem sırası için hazırlanır. Bu şekilde, konumlandırma tamamlandığında eylem için gereken süre kısaltılabilir.

Bu sinyal genellikle konumlandırma tamamlama çıkışı (/COIN) sinyali ile çift olarak kullanılır.

Tip	Sinyal adı	Konektör pin numarası	Sinyal durumu	Anlamı
			AÇIK (kapalı)	Konumlandırma tamamlandığında çıkış yaklaşma noktası
Çıktı	/YAKIN	Dağıtım gerekli	KAPALI (OFF)	Konumlandırma tamamlama yaklaşım noktası ulaşılamamıştır.

(Not) /NEAR sinyalinin dağıtılması gerekir. Pn510=n.X (konumlandırma tam çıkış (/NEAR) sinyalinin dağıtımı) olarak ayarlanabilir ve terminallere dağıtılabilir.

NEAR çıkış genliği ayarını konumlandırın.

Pn524'te (YAKIN Sinyali Genliği), konumlandırma yakınlığı çıkışı (/NEAR) sinyalinin (konumlandırma yakınlığı genliği) çıkışı için koşul ayarlanır. Komut konumu ile geçerli konum (konum sapması = sapma sayacı değeri) arasındaki fark Pn524'ün ayarlanan değerinden küçük olduğunda /NEAR sinyali verilir.

Pn524	NEAR sinyal genliği	Pozisyon			
Pn524	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Kategori
	0~1073741824	1 Komuta birimi	1073741824	hemen	Kurulum



6.1.10 Tork kontrolü sırasında hız sınırı fonksiyonu

Makineyi korumak için bir servo motorun hızını sınırlama işlevi.

Tork kontrolü sırasında, servo motor çıkış komut torku şeklinde kontrol edilecek, ancak motor hızı kontrol edilmeyecektir. Bu nedenle, mekanik yan torktan daha büyük bir komut torku girilirse, motor hızı büyük ölçüde artacaktır. Bu durumda, hız bu fonksiyon tarafından sınırlandırılmalıdır.

(Not) Motorun yük durumuna göre, motorun sınırlı hızı ile ayarlanan değer arasında belirli bir boşluk olacaktır.



Hız sınırı algılama çıkışı (/VLT) sinyali

Motor hızının sınırlandırıldıktan sonraki çıkış sinyali aşağıdaki gibidir.

Tip	Sinyal adı	Konektör pin numarası	Sinyal durumu Anlamı	
Culdu		Dožutum nonokli	AÇIK (kapalı)	Motor hızı sınırlandırıldı
Çıktı	/VLI	Dagitim gerekli	KAPALI (OFF)	Motor hızı sınırlı değildir

(Not) /VLT sinyalinin dağıtılması gerekir. Pn50F=n olarak ayarlanabilir. 🗆 (hız sınırlama çıkışı (/VLT) sinyalinin dağıtımı) olarak ayarlanabilir ve terminallere dağıtılabilir.

Hız Sınır Değerinin Seçimi

Hız sınır değeri Pn002 = n. X □tork sınırı seçeneği) üzerinden ayarlanır. Pn.002=n olarak ayarlandığında. 1 □harici hız sınırı fonksiyonu) olarak ayarlandığında, harici hız sınırı değeri ile dahili hız sınırı değerinden küçük olanı geçerlidir.

Р	arametre	Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
	n. 0	Görev Parametreleri (Ayarlamayın)		
Pn002	n. 1 [Fabrika avarı]	Tork kontrolünün hız sınır değeri (VLIM komutu) hız sınır değeri olarak kullanılır.	Yeniden başlatıldı ğında	Kurulum
		(Harici Hız Sınırı İşlevi)	-	

Dahili hız sınırı fonksiyonu

Motor hızının sınır değeri Pn407 (tork kontrolü sırasında hız sınırı) tarafından ayarlanır

Ayrıca, Pn408 = n X (hız sınırı seçimi) aracılığıyla, hız sınırı değeri için kullanılan üst hız sınırı değeri "motor maksimum hızı" ve "aşırı hız alarmı algılama hızı" arasından seçilebilir. Motorun maksimum hızına eşit bir hız ile sınırlandırıldığında, "Aşırı Hız Alarm Algılama Hızı "nı seçin.

i	Parametre	Anlamı	Devreye gireceği	Kategori
			zaman	
	n. 🛛	Hız sınır değeri "motor maksimum hızını" kullanır, daha küçük		
Pn408	[Fabrika ayarı]	Pn407 ayarlarının.	Yeniden	Kurulum
	n. 🗆	Hız sınır değeri, Pn407 ayar değerlerinden küçük olanı olan "aşırı hız alarmı tarafından tespit edilen hızı" kullanır.	başlatıldığında	Kululum

(Not) Bir döner servo motor kullanıldığında, Pn407 (tork kontrolü sırasında hız sınırı) ayarlanır.

Tork kontrolü sırasında hız sınırı T Ayar aralığı Ayar Birimi Fabrika ayarı Devreye gireceği Kategor 0~10000 1 dakika-1 10000 Hemen Kurulur		Tork					
Pn407	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Katego	ori	
	0~10000	1 dakika-1	10000	Hemen	Kurulu	m	

(Not) Ayarlanan değer kullanılan servo motorun maksimum hızını aşsa bile, gerçek hız kullanılan servo motorun maksimum hızı veya aşırı hız alarmı algılama hızı ile sınırlı olacaktır.

♦ Harici Hız Sınırı İşlevi

Pn002=n aracılığıyla harici hız sınırı işlevi seçildiğinde. X ile seçildiğinde, motor hızı hız sınır değeri (VLIM) ile sınırlanır.

6.2 Anlık Güç Kesintileri için Çalışma

Ayarlanarak, servo sürücü ana devresinin güç kaynağı anlık olarak KAPALI konuma getirilse bile, Pn509 (anlık güç kesintisi tutma süresi) tarafından ayarlanan süreye göre motora güç verilmeye (servo açık) devam edilebilir.

	Geçici kesinti bekletr	ne süresi		Hız		Pozisyon	Tork
Pn509							
	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye girec zaman	eği		gori
	20~50000	1 ms	20	Hemen		-	Kurulum

Anlık güç kesintisi süresi Pn509'un ayarlanan değerinden küçük olduğunda, motora güç verilmeye devam edilecek ve ayarlanan değerden büyük olduğunda, motora artık güç verilmeyecektir. Ana devre güç kaynağı geri geldiğinde, motora tekrar güç verilecektir.



Ek Bilgiler

- Anlık güç kesintisi süresi Pn509'un ayarlanan değerinden büyük olduğunda, servo hazır çıkışı (/S-RDY) sinyali KAPALI olur ve servo KAPALI olur.
 - 2. Kontrol güç kaynağı ve ana devre güç kaynağı, kapanmayan ekipman kullanıldığında 5000 ms'den fazla elektrik kesintileriyle başa çıkabilir.
- 3. Servo sürücü kontrol güç kaynağının tutma süresi yaklaşık 100 ms'dir. Kontrol güç kaynağı, anlık bir güç kesintisi sırasında kontrol edilemez. Normal güç kaynağı KAPALI işlemi ile aynı işlem gerçekleştirildiğinde, Pn509 ayarı geçersiz olacaktır.



Ana döngü güç kaynağının tutma süresi servo sürücünün çıkışına bağlı olarak değişir. Servo motorun yükü büyük olduğunda ve anlık güç kesintisi sırasında "A.410 (düşük voltaj alarmı)" oluştuğunda bu ayar geçersizdir.

6.3 SEMI F47 Spesifikasyon Destek Fonksiyonu

SEMI F47 destek işlevi, servo sürücü içindeki ana devrenin DC voltajı, anlık güç kesintisi veya ana devrenin algılama geçici düşük güç kaynağı voltajı nedeniyle belirtilen değerin altına düştüğünde A.971 (düşük voltaj) uyarısını ve çıkış akımını sınırlama işlevini ifade eder. Bu işlev, yarı iletken üretim cihazlarının gerektirdiği SEMI F47 spesifikasyonlarını destekler.

Bu fonksiyon, anlık güç kesintisi tutma süresi (Pn509) ayar fonksiyonu ile birlikte kullanılır ve güç kaynağı voltajı düştüğünde bile çalışmaya devam edebilir, böylece alarm nedeniyle kapanmaya neden olmaz ve kurtarma işlemi gerekmez.

Yürütme sırası

Bu fonksiyon bir üst cihaz veya bir servo sürücü ünitesi tarafından verilen bir komutla yürütülebilir. Üst cihaz veya servo sürücü ünitesi tarafından yürütülüp yürütülmeyeceği Pn008=n ile seçilir.
(voltaj altında fonksiyon seçimi).

Üst cihaz tarafından yürütüldüğünde (Pn008=n. 1)

Üst cihaz bir düşük voltaj (A.971) uyarısı aldıktan sonra torku sınırlar. Düşük voltaj uyarısı serbest bırakma sinyalini aldıktan sonra tork sınırı serbest bırakılır.



Tork sınırlaması servo sürücü ünitesi tarafından gerçekleştirildiğinde (Pn008=n. 2)

Düşük voltaj uyarısına göre servo sürücü içinde bir tork sınırı uygulanır. Düşük voltaj uyarı serbest bırakma sinyalini aldıktan sonra, tork sınır değeri ayarlanan zamana göre servo sürücü içinde kontrol edilir.



Düşük Voltaj (A.971) Uyarısının Ayarlanması

A.971 (düşük voltaj) uyarısının tespit edilip edilmediğini ayarlayın.

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
	n. 0[Fabrika ayarı]	Düşük voltaj uyarısı algılanmıyor.		
	n. 🗆 1	Düşük voltaj uyarısı algılanır ve tork sınırı üst cihaz tarafından yürütülür.	Yeniden	
Pn008	n. 🗆 2	Düşük voltaj uyarısı tespit edilir ve tork sınırlaması Pn424 (ana devre voltajı düşürüldüğünde tork sınırlaması) ve Pn425 (ana devre voltajı düşürüldüğünde tork sınırlaması serbest bırakma süresine göre tork sınırlaması gerçekleştirilir) tarafındar gerçekleştirilir. (servo sürücü ünitesi tarafından yürütülür)	başlatıldığında	Kurulum

♦ İlgili parametreler

SEMI F47 spesifikasyon destek fonksiyonları ile ilgili parametreler aşağıdaki gibidir.

	Ana döngü voltajı dü	ştüğünde tork sınırlamı	ası		Hız	Pozisyon Tork		Tork	
Pn424	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devrey zaman	e girece	ği	Kateg	ori	
	10~100	1% *	50	hem	hemen		Kurulum		
-	Ana döngü voltajı dü	ştüğünde tork sınırı se	rbest bırakma süresi.		Hız		Pozisyon	Tork	
Pn425	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devrey zaman	e girece	ği	Kategori		
	10~1000	1 ms	100	hem	nen		Kı	urulum	
	Geçici kesinti bekletr	ne süresi			Hız		Pozisyon	Tork	
Pn509	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devrey zaman	e girece	ği	Kateg	ori	
	20~50000	1 ms	20	Hem	en	en		Kurulum	

* Motorun nominal torkuna göre yüzde.

(Not) SEMI F47 spesifikasyonlarını karşılayan fonksiyonları kullanırken, lütfen 1000 ms'ye ayarlayın

<u>ُ</u> ۳	 Bu fonksiyon, SEMI F47 spesifikasyonunda belirtilen kapsam dahilindeki voltaj ve zamanın anlık güç kesintisi için geçerlidir. Bu kapsamın dışındaki voltaj ve zamanın anlık güç arızası için, yedek UPS gereklidir.
Onemli	Ana devrenin güç kaynağı geri yüklendiğinde, çıkış torkunun komut verilen hızlanma torkundan daha büyük olmasını
	önlemek için lütfen üst cihaz veya servo sürücü tarafından ayarlanan tork sınırını kullanın.
	• Dikey şaftlar için kullanıldığında, torku tutma torkunun altında sınırlamayın.
	 Bu fonksiyon, güç kesintisi durumunda servo sürücü kapasitesi dahilindeki torku sınırlamak içindir ve tüm yük koşulları veya çalışma koşulları için geçerli değildir. Lütfen eylemi gerçek cihaz üzerinden onaylarken parametreleri ayarladığınızdan emin olun.
	 Anlık güç kesintisinin tutma süresini ayarladıktan sonra, güç kesilmesinden motorun güç kesilmesine kadar geçen süre uzayacaktır. Motor hemen kapatıldığında, lütfen servo KAPALI (SV_OFF) düğmesini kullanın.

6.4 Motorun Maksimum Hızının Ayarlanması

Servo motorun maksimum hızı aşağıdaki parametreler tarafından ayarlanır.

Pn316	Maksimum motor hızı					Pozisyon	Tork
	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye zaman	e gireceği	Katego	ori
	0~65535	1 dakika-1	10000	yenider başlatılı	n dığında	Κι	urulum

Servo motorun maksimum hızını azaltarak, servo sürücü aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir.

• Motor hızı ayarlanan değeri aştığında A.510 (aşırı hız alarmı) oluşur.

Aşağıdaki durumlarda parametre ayarlarını değiştirirken geçerlidir.

- Makineyi korumak için, ayarlanan hız aşıldığında bir alarm aracılığıyla makinenin çalışmasını durdurmak gerekir.
- Motorun yükü izin verilen atalet momentinin üzerinde sürmesi için hızın sınırlandırılması gerektiğinde

6.5 Kodlayıcı frekans bölme darbe çıkışı

Kodlayıcı frekans bölme darbe çıkışı, servo sürücü Kodlayıcı tarafından gönderilen sinyali dahili olarak işledikten sonra 90 derecelik bir faz farkıyla 2 fazlı darbeler (faz A ve faz B) şeklinde dışarıya verilen bir sinyaldır. Üst cihazda konum geri beslemesi olarak kullanılır. Sinyalin şekli ve çıkış fazı aşağıdaki gibidir.

6.5.1 Kodlayıcı frekans bölme sinyali ile sinyal çıkışı

Tip	Sinyal adı	Konektö pin numaras	lsim		Açıklama lar
	PAO+	CN1-19	Kodlayıcı	frekans	Kodlayıcı frekans bölmeli darbe çıktığında,
	PAO-	CN1-20	bölme sinyali A fazı	çıktı	Kodlayıcı frekans bölmeli darbe numarası (Pn212) tarafından ayarlanan darbe sayısı, motorun bir kez
	PBO+	CN1-21	Kodlayıcı	frekans	döndüğü darbe sayısıdır. A fazı ve B fazı
Çıktı	PBO-	CN1-22	bölme sinyali B fazı	çıktı	arasındaki faz farkı 90 derecedir.
	PCO+	CN1-23			

F	PCO-	CN1-24	Kodlayıcı bölme sinyali C fazı	frekans çıktı	Motor bir darbe çıkışı için bir kez döner.
---	------	--------	--------------------------------------	------------------	--



Çıkış fazı morfolojisi



(Not) Kodlayıcı 1 bobini içindeki orijinin darbe genliği, Kodlayıcı bölünmüş darbelerinin sayısına (Pn212) ve Kodlayıcı çıkış çözünürlüğüne (Pn281) bağlı olarak değişir. A fazı ile aynı genlik.

Ters (negatif yön) modunda (Pn000 = n. 1), çıkış faz şekli yukarıdaki şekil ile aynıdır.



Servo tahrikli C-fazı darbe çıkışı aracılığıyla mekanik orijin sıfırlama işlemi gerçekleştirirken, lütfen çalıştırmadan önce servo motorun 2 turdan fazla çalışmasını sağlayın. Bu işlem gerçekleştirilemiyorsa, lütfen servo motorun hızını 600 min-1'in altına ayarlayın ve ardından orijin sıfırlama işlemini gerçekleştirin. Hız 600 min-1'in üzerinde olduğunda, C-faz darbesi doğru şekilde çıkmayabilir.

6.5.2 Kodlayıcı frekans bölme sinyal çıkışının ayarlanması

Aşağıda Kodlayıcı frekans bölme darbe çıkışının ayar yöntemi

açıklanmaktadır. Kodlayıcı frekans bölme darbe sayısı (Pn212) Ayarları

Dn212	Kodlayıcı frekans böl	Kodlayıcı frekans bölme sinyal sayısı						
FIIZIZ	Ayar aralığı	Ayar aralığı Ayar Birimi Fabrika ayarı Devreye zaman					ori	
	16~1073741824	1 adım /Rev	2500	yeniden başlatıld	lığında	Ku	rulum	

Kodlayıcı tarafından gönderilen devir başına darbe sayısı servo sürücüde işlenir ve ardından Pn212'nin ayarlanan değerine göre frekans bölünmesinden sonra çıkar.

Lütfen Kodlayıcı frekans bölme darbelerinin çıkış sayısını mekanik ve üst cihazların sistem özelliklerine göre ayarlayın.

Kodlayıcının frekans bölme darbe sayısının ayarı Kodlayıcı çözünürlüğü ile sınırlı olacaktır.

(Not) 1. Kodlayıcı frekans bölme darbe sayısının (Pn212) ayar aralığı kullanılan servo motorun Kodlayıcı çözünürlüğüne bağlı olarak değişir. Yukarıdaki tablodaki ayar koşulları karşılanamazsa, A.041 (anormal frekans bölme sinyali çıkış ayarı) meydana gelecektir.

Doğru ayar örneği: Pn212 2500 olduğunda [P/Rev]

- Yanlış ayar örneği: Pn212 = 2501 olduğunda [P/Rev] → ayar ölçeği yukarıdaki tablodan farklıdır, bu nedenle çıkış A.041
- Darbe frekansının üst sınırı yaklaşık 1,6 Mpps'dir. Kodlayıcı frekans bölme darbe sayısının ayarlanan değeri çok yüksekse, servo motorun hızı sınırlanacaktır. Yukarıdaki tabloda motor hızının üst sınırı aşılırsa, A.511 (frekans bölme darbe çıkışı aşırı hızı) meydana gelecektir.

Çıkış Örneği: Pn212 = 16 (tur başına 16 darbe) olduğunda, Kodlayıcı frekans bölmeli darbe çıkış fazı A (PAO) sinyali ve Kodlayıcı frekans bölmeli darbe çıkış fazı B (PBO) sinyalinin çıkış örnekleri aşağıdaki gibidir.



6.6 Yumuşak limit fonksiyonu

Yumuşak limit, aşırı hareket sinyali (P-OT, N-OT) kullanılmadığında makinenin hareketli kısmı yumuşak sınırı aştığında zorla durdurma işlevini ifade eder.

Yumuşak zaman sınırı kullanılırken aşağıdaki ayarlar gereklidir.

- Yumuşak limit fonksiyonunu aktif olarak ayarlayın
- •Yumuşak sınırı ayarlayın

6.6.1 Yumuşak limit fonksiyonunun geçerli/geçersiz seçimi

Geçerli/geçersiz soft limit fonksiyonu Pn801 = n. X (soft limit fonksiyonu) tarafından ayarlanır. Yumuşak limit fonksiyonu aşağıdaki durumlarda etkilidir (mekanik koordinat sisteminin orijin durumunun belirlenmesi). Diğer durumlarda, yumuşak limit aralığı aşılsa bile yumuşak limit fonksiyonu çalışmaz.

- ZRET komutunu tamamladıktan sonra
- POS_SET komutu ile REFE = 1 komutunu çalıştırdıktan sonra
- Mutlak değer kodlayıcısını kullanırken, sensör AÇIK (SENS_ON) komutunu tamamladıktan sonra

F	Parametre	Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
	n. ???0	Her iki yumuşak sınırı de geçerli olacak şekilde ayarlayın		
	n. ???1	İleri dönüş tarafı (ileri yön) yazılım sınırını geçersiz olacak şekilde ayarlayın	Homon	
Pn801	n. ???2	Ters (negatif yön) taraftaki yumuşak limit geçersiz kılınır.	пешен	Kurulum
	n. ፻፻፻3 [Fabrika ayarı]	Her iki yumuşak sınırı de geçersiz olarak ayarlayın		

6.6.2 Yumuşak limit değerinin ayarlanması

İleri ve geri taraflardaki yumuşak limitleri ayarlayın.

Alanın yöne göre ayarlanması gerekir, bu nedenle "ters taraf yumuşak sınır değeri < ileri taraf yumuşak sınır değeri" olarak ayarladığınızdan emin olun.

	Ön taraf yumuşak lin	Pozisyon				
Pn804	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Katego	ori
	-1073741823~ 1073741823	1 Komut birimi	1073741823	Hemen	Kurulu	m
	Arka taraf yumuşak l	imit			Pozisyon	
Pn806	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Kategori Kurulum	
	-1073741823~ 1073741824	1 Komut birimi	-1073741823	hemen		

6.6.3 Komutlara göre yumuşak limit kontrolü gerçekleştirin

POSING veya INTERPOLATE gibi komutlar hedef konuma gönderildiğinde yumuşak limit kontrolünün gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğini ayarlayın. Hedef konum yumuşak sınırı aşarsa, yavaşlama durdurma yumuşak sınırın ayarlandığı konumda yürütülür.

F	Parametre	Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
Pn801	n. 0 [Fabrika ayarı]	Komut yumuşak limit kontrolü yok	Hemen	Kurulum
	n. 1	Komut yumuşak limit kontrolü var		

6.7 Tork sınırı seçimi

Tork sınırlaması, servo motorun çıkış torkunu sınırlama işlevidir.

Dört çeşit tork sınırlama modu vardır ve her bir sınırlama modunun özeti aşağıdaki gibidir.

Kısıtlama şekli	Özet	Kontrol modu	Açıklamalar
Dahili tork sınırı	Tork normalde parametrelerle sınırlıdır.	Hız kontrolü	
Harici tork sınırı	Tork, bir üst cihazdan gelen bir giriş sinyali ile	Pozisyon kontrolü	
	sınırlandırılır.	Tork kontrolü	
Komut Tabanlı TLIM Verileri için	Komut verilen TLIM verileri aracılığıyla tork		
Tork Sınırları *	sınırlaması isteğe bağlı olarak gerçekleştirilir.	Hız kontrolü	
P_CL, N_CL tabanlı tork	Tork, sorve komut eikis sinvalinin	Pozisvon kontrolü	
sınırı servo komut çıkış	(SVCMD IO) P CL N CL ile suprlidir		
sinyalinde (SVCMD_IO) *			

6.7.1 Dahili tork sınırı

Dahili tork sınırı, maksimum çıkış torkunu sabit bir zamanda ileri tork sınırı (Pn402) ve geri tork sınırı (Pn403) tarafından ayarlanan tork sınırı değerleriyle sınırlar.

	İleri dönüş tork sınırı				Hız	Pozisyon	Tork
Pn402	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman		Katego	ri
	0~800	1% *	800	heme	ən	Kurulu	n
	Ters tork sınırı				Hız	Pozisyon	Tork
Pn403 Ayar aralığı Ayar Birimi Fabrika ayar		Fabrika ayarı	Devreye gireceg		Katego	ri	
	0~800	1% *	800	heme	en	n Kurulum	

* Motorun nominal torkuna göre yüzde.

(Not) Pn402 ve Pn403'ün ayar değerleri çok küçükse, servo motorun hızlanması ve yavaşlaması sırasında yetersiz tork oluşabilir.



6.7.2 Dış tork sınırı

Makine belirli çalışma koşulları altında tork sınırlamasına ihtiyaç duyduğunda, üst cihaz tork sınırlamasını uygulamak için bir AÇIK veya KAPALI sinyali gönderir.

İtme ve durdurma eylemi için veya robotun iş parçasını sabit bir şekilde tutmak için kullanılabilir.

Harici tork sınırlaması için komut sinyali

Harici tork sınırlaması için komut sinyalleri bir ileri dönüş tarafı harici tork sınırlama girişi (/P-CL) sinyali ve bir geri dönüş tarafı harici tork sınırlama girişi (/P-CL) sinyali içerir. İleri dönüş tarafı tork sınırlaması için komut sinyali /P-CL sinyalidir ve geri dönüş tarafı tork sınırlaması için komut sinyali /P-CL sinyalidir.

Tip	Sinyal	Konektör pin	Sinyal	Anlamı
	adi	numarası	duru	
			mu	
Giriş	/P-CL	Dağıtım gerekli	AÇIK (kapalı)	İleri dönüş tarafındaki harici tork AÇIK ile sınırlıdır. Sınır değer: Pn402 ve Pn404'ün ayarlanan değerlerinden küçük olanı
		90.0.m	KAPALI (OFF)	İleri dönüş tarafındaki harici tork KAPALI ile sınırlıdır. Sınır değer: Pn402
Giriş	/N-CL	Dağıtım gerekli	AÇIK (kapalı)	Ters taraftaki harici tork AÇIK ile sınırlıdır. Sınır değer: Pn403 ve Pn404'ün ayarlanan değerlerinden küçük olanı
		3 1 1	KAPALI (OFF)	Ters çevirme tarafındaki harici tork KAPALI ile sınırlıdır. Sınır değer: Pn403

(Not) /P- CL sinyali, /N- CL sinyalinin dağıtılması gerekir. Terminallere atamak için aşağıdaki parametreler kullanılabilir.

• Pn50B = n. 🗆 (ileri dönüş tarafında harici tork limit girişi (/P-CL) sinyalinin dağılımı)

• Pn50B = n. □ (ters taraf harici tork limit girişi (/N-CL) sinyalinin dağılımı)

Tork sınırının ayarlanması

Ayarlanan tork sınır değeri ile ilgili parametreler aşağıdaki gibidir.

Pn402 (ileri dönüş tork sınırı), Pn403 (geri dönüş tork sınırı), Pn404 (ileri dönüş tarafı dış tork sınırı) ve Pn405 (geri dönüş tarafı dış tork sınırı) ayar değerleri çok küçükse, servo motorun hızlanması ve yavaşlaması sırasında yetersiz tork oluşabilir.

	İleri dönüş tork sınırı				Hız	Pozisyon	Tork
Pn402	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye g zaman	gireceği	Katego	ri
	0~800	1% *	800	Hemer	١	Kurulu	m
Pn403	Ters tork sınırı				Hız	Pozisyon	Tork
	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye g zaman	gireceği	Katego	ri
	0~800	1% *	800	heme	n	Kurulu	m
	İleri dönüş tork sınırı	•			Hız	Pozisyon	Tork
Pn404	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye g zaman	gireceği	Katego	ri
	0~800	1% *	100	heme	n	Kurulu	m
Pn405	Ters tork sınırı				Hız	Pozisyon	Tork
	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye g zaman	gireceği	Katego	ri
	0~800	1% *	100	Hemer	ſ	Kurulu	m

* Motorun nominal torkuna göre yüzde.

Harici tork sınırınde çıkış torku değişimi Dahili tork sınırı %800'e ayarlandığında çıkış torkunu gösterir. Motorun dönüş yönü örnek olarak Pn000 = n. 0 (ileri dönüş olarak CCW yönü ile) olarak ayarlanır.



6.7.3 Tork sınırı algılama çıkışı (/CLT) sinyali

Motor çıkış torku limit durumunu gösteren /CLT sinyali aşağıdaki gibidir.

Tip	Sinyal isim	Konektör pin numarası	Sinyal durumu	Anlamı
Cinia		T Dağıtım gerekli	AÇIK (kapalı)	Motor çıkış torku sınırlıdır.
Ginş	/CLI		KAPALI (OFF)	Motor çıkış torku sınırlı değildir
(Not) /CLT sinvalinin doğutulması garakir. DnEQE = n. X (tark limit aykısı (/CLT) sinvalinin doğutumı) alarak ayarlanabilir ve tarminallar				

(Not) /CLT sinyalinin dağıtılması gerekir. Pn50F = n. X (tork limit çıkışı (/CLT) sinyalinin dağıtımı) olarak ayarlanabilir ve terminallere dağıtılabilir.

6.8 Mutlak konum

Mutlak değer kodlayıcı, güç kaynağı KAPALI konuma getirildikten sonra da durma konumunun geçerli konumunu hatırlayacaktır.

Mutlak değer Kodlayıcıyı kullanan bir sistemde, mevcut konum bir üst kontrolör tarafından kavranabilir. Bu nedenle, sisteme güç verildiğinde, başlangıç sıfırlama işlemini gerçekleştirmeye gerek yoktur.

Servo motorlar için üç kodlayıcı vardır. Her Kodlayıcı Pn002 = n. X ayarlanarak belirtilebilir.

Artımlı Kodlayıcı Kullanırken Parametre Ayarı

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
	n. 0 [Fabrika ayarı]	Artımlı Kodlayıcı olarak kullanılır. Akü gerektirmez.	Yeniden	Kurulum
Pn002	n. 1	Akü gerekmez	başlatıldığında	
	n. 2	1 bobinli mutlak değer Kodlayıcı olarak kullanılır. Akü gerektirmez.		

•1 turlu mutlak değer kodlayıcı kullanıldığında parametre ayarı

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
D 000	n. 0 [Fabrika ayarı]	1 bobinli mutlak değer Kodlayıcıyı olarak kullanılır. Akü gerektirmez.	Yeniden	
Pn002 Artımlı Kodlayıcı ola n. 1 Akü gerekmez		Artımlı Kodlayıcı olarak kullanılır. Akü gerekmez	başıatıldığında	Kurulum
	n. 2	1 bobinli mutlak değer Kodlayıcıyı olarak kullanılır. Akü gerekmez.		

· Çoklu bobin mutlak değer kodlayıcı kullanırken parametre ayarı

F	Parametre	Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
D=002	n. 0 [Fabrika ayarı]	Çoklu bobin mutlak değer Kodlayıcıyı olarak kullanılır. Bir bataryaya ihtiyaç vardır.	yeniden baslatıldığınd	Kurulum
Phuuz	n. 1	Artımlı Kodlayıcı olarak kullanılır. Akü gerekmez	а	Kurulum
	n. 2	1 bobinli mutlak değer Kodlayıcıyı olarak kullanılır. Akü gerekmez.		

Uyarı • Lütfen pili üst cihazın veya kodlayıcı kablosunun her iki tarafına takın. Piller üst cihaza ve enkoder kablosuna aynı anda takılırsa, piller arasında bir sirkülasyon döngüsü oluşacak ve bu da ürün hasarına veya yanmaya neden olacaktır.

6.9 Zorla durdurma işlevi

Zorla durdurma işlevi, servo motoru bir üst cihazdan veya harici bir cihazdan gelen bir sinyal ile zorla durdurma işlevini ifade eder.

Zorunlu durdurma kullanıldığında, zorunlu durdurma girişi (FSTP) sinyalinin (Pn516 = n. X) dağıtımı gereklidir. Motoru durdurmak için üç yöntem vardır: dinamik fren (DB) durdurma, serbest çalışma durdurma ve yavaşlama durdurma.

(Not) Zorunlu durdurma işlevi, donanım tabanı engelleme (HWBB) işlevinden farklıdır ve güvenlik standardında belirtilen bir işlev değildir. Lütfen dikkat edin.

Note: Panel ekranı ve operatör ekranı

Durmaya zorlandığında, panel ekranında ve dijital operatörde "FSTP" görüntülenecektir.

6.9.1 Zorla Durdurma Girişi (FSTP) Sinyali

Tip	Sinyal adı	Konektör pin numarası	Sinyal durumu	Anlamı
		Dožitim rozekli	AÇIK (kapalı)	Sürülebilir (normal çalışma)
Giriş	FOIP	Dagitini gereki	KAPALI (OFF)	Motor çalışmayı durdurdu.

(Not) FSTP sinyalinin dağıtılması gerekir. Pn516 = n. X (zorunlu durdurma girişi (FSTP) sinyalinin dağıtımı) aracılığıyla terminallere dağıtılabilir.

6.9.2 Zorlamalı Durdurma Fonksiyonu için Durdurma Yöntemi Seçimi

Zorunlu durdurma fonksiyonunun durdurma yöntemi Pn00A=n aracılığıyla seçilir. (zorunlu durdurmada durdurma yöntemi).

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
	n. 0	DB durdurma veya serbest çalışma durdurma (durdurma yöntemi Pn001 = n. X).		
Pn00A	n. 1 [Fab rika ayar]	Pn406'nın ayarlanan torku, motoru yavaşlatmak ve durdurmak için maksimum tork olarak kullanılır. Durduktan sonraki durum Pn001 = n. X ayarına bağlıdır.	Yeniden	Kurulum
	n. 2	Pn406'nın ayarlanan torku, motoru yavaşlatmak ve durdurmak ve ardından serbest çalışma durumuna girmek için maksimum tork olarak alınır.	başıatıldığında	
	n. 3	Pn30A'nın yavaşlama süresine göre motor yavaşlatılır ve durdurulur. Durduktan sonraki durum aşağıdakilere bağlıdır Pn001 = n ayarı. X		
	n. 4	Pn30A'nın yavaşlama süresine göre, motor yavaşlayacak ve duracak ve ardından serbest çalışma durumuna girecektir.		

(Not) Tork kontrolü sırasında yavaşlama durdurulamaz. Pn001 = n. X (servo KAPALI ve Gr.1 alarm durumunda durdurma yöntemi) ayarına göre, dinamik fren durur veya serbest çalışma durur.

Acil durdurma torku (Pn406) servo motoru durdurmak için ayarlandığında

Servo motoru durdurmak için acil durdurma torku ayarlandığında, Pn406 (Acil Durdurma Torku) ayarlanır.

Pn001=n. 🗆 1 veya 2 olarak ayarlandığında, servo motor maksimum değer olarak Pn406'nın ayarlanan torku ile yavaşlatılacaktır.

Fabrika ayarı "%800 "dür. Bu, servo motorun maksimum tork vermesini sağlamak için yeterince büyük bir değerdir. Ancak, acil durdurma torkunun gerçek etkili maksimum sınırı servo motorun maksimum torkudur.

	Acil durdurma torku			Hız	Pozisyon	Tork	
Pn406	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Kategor	ri	
	0~800	1% *	800	Hemen	Kurulun	n	

* Motorun nominal torkuna göre yüzde.

Servo motor, servo KAPALI ve zorunlu durdurma sırasında yavaşlama süresi (Pn30A) ayarlanarak durdurulduğunda

Servo motoru durdurmak için servo motorun yavaşlama süresini ayarlarken, Pn30A (servo KAPALI ve zorunlu durdurmada yavaşlama süresi) ayarlanır.

D ood	Servo KAPALI ve Zo	Hız	Pozisyon			
Pn30A	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman	Kate	gori
	0~10000	1 ms	0	Hemen	Kuru	ılum

Pn30A "0" olarak ayarlandığında, sıfır hız durur.

Pn30A tarafından ayarlanan yavaşlama süresi, motorun en yüksek hızından motorun durmasına kadar geçen süredir.



6.9.3 Zorunlu Durdurmadan Kurtarma Yöntemleri

Çalışma zorunlu durdurma girişi (FSTP) sinyali tarafından durdurulduğunda kurtarma yöntemi aşağıdaki gibidir.

Zorunlu durdurma girişi (FSTP) sinyali KAPALI iken bir servo AÇIK (SV_ON) komutu alınırsa, FSTP sinyali AÇIK olarak ayarlansa bile zorunlu durdurma durumu değişmeden kalacaktır.

Servo OFF (SV_OFF) komutunu girin ve baz blokaj (BB) durumuna girdikten sonra lütfen servo ON (SV_ON) komutunu tekrar girin.

FSTP sinyali	AÇIK (normal çalışma)	KAPALI (zorunlu durdurma	AÇIK (normal çalışma)		
M-III komut	Si Kor	/_ON nut	SV_OFF Komut	SV_ON Komut	
Servo ünitelerin durumu	Çalışma durumu	Zorla Durdurma Durumu FSTP Göstergesi	BB Durumu	Çalışma durumu	

Bölüm 7 Deneme Çalışması

Deneme çalıştırmasının süreç ve operasyon adımlarını ve deneme çalıştırması sırasında kullanılması uygun olan işlevleri tanıtın.

7.1 Devreye alma süreci

7.1.1 Servo motor test çalıştırma süreci

Deneme çalışmasının adımları aşağıdaki gibidir.

Adıml ar	lçerik
1	Ayarlar ve kurulum Servo motoru ve servo sürücüyü ayar koşullarına göre ayarlayın. Her şeyden önce, yük yokken eylemi onaylayın. Servo motor burada mekanik sisteme bağlı değildir.
2	Kablolama, bağlantı Servo sürücüye bağlayın. Tek bir servo motorun çalışmasını onaylayın. Burada, servo sürücünün CN1'i bağlı değildir.
3	Devreye almadan önce onaylama
4	Güce bağlayın
5	Mutlak Değer Kodlayıcının Ayarlanması Bu ayar sadece mutlak değer Kodlayıcıli servo motorlar kullanıldığında yapılır.

7.2 Devreye Almadan Önce Muayene ve Önlemler

Deneme çalışmasını güvenli ve doğru bir şekilde gerçekleştirmek için lütfen deneme çalışmasından önce aşağıdaki maddeleri onaylayın.

- Servo sürücü ve servo motorun ayarı, kablolaması ve bağlantısı doğru şekilde yapılmıştır.
- Servo sürücü için güç kaynağı voltajı normaldır.
- Servo motorun sabitleme parçaları gevşek değil.
- Yağ keçeli servo motor kullanıldığında, yağ keçesi hasar görmemiştir. Ve yağ uygulanmıştır.
- Uzun süre depolanan servo motorlar kullanılırken, servo motorların bakım ve muayenesi tamamlanmıştır.
- Servo motorun bakım ve kontrol esasları için lütfen servo motor kullanım kılavuzuna bakın.
- Frenli servo motorların frenleri önceden serbest bırakılmıştır. Freni serbest bırakırken, belirtilen voltaj (DC24 V) frene uygulanmalıdır. Devreye alma için devre örnekleri aşağıdaki gibidir.



7.3 Servo Motor Ünitesinin Devreye Alınması

JOG çalışma fonksiyonu, servo motor ünitesinin deneme çalışması sırasında kullanılır. JOG işlemi, üst cihazı bağlamadan ve servo motorun hareketini onaylamadan servo motoru önceden ayarlanmış JOG hızında (dönüş hızı) sürme işlevini ifade eder.

∆!	
 JOG çalışması sırasında aşırı hareket önleme işlevi g dikkate alınmalıdır. 	eçersizdir. Aynı zamanda makinenin çalışma aralığı da

7.3.1 Uygulama öncesi onay

JOG'yi çalıştırmak için aşağıdaki onay önceden yapılmalıdır.

• Parametrenin yazma engelleme ayarı "yazma engelleme" olarak ayarlanmamış.

- Ana devre güç kaynağı AÇIK olmalıdır.
- Alarm oluşmadı.
- Donanım Tabanı Engelleme (HWBB) işlevi geçersiz olmalıdır.
- Servo KAPALI durumunda olmalıdır.
- JOG hızının ayarı, kullanılan makinenin çalışma aralığını dikkate almalıdır.

JOG hızını aşağıdaki parametreler aracılığıyla ayarlayın.

	Jog (JOG) hızı				Hız	Ρ	ozisyon	Tork
Pn304	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman		i	Kategori	
	0~10000	1 dakika ⁻¹	500	heme	en		Ku	rulum
	Yumuşak başlangıç l	nızlanma süresi			Hız			
Pn305	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devreye gireceği zaman		i	Kategori	
	0~10000	1 ms	0	hemen			Ku	rulum
	Yumuşak başlangıç yavaşlama süresi Hız							
Pn306	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Devrey zaman	e gireceğ	i	Kateg	ori
	0~10000	1 ms	0	Hem	en		K	urulum

7.3.2 Çalıştırılabilir araç

JOG işlemi için yürütülebilir işlemler aşağıdaki gibidir

İşletim aracı	Dağıtım
Panel operatörü	Fn002
iWatch+ hata	[JOG İşlemi] 😙
ayıklama yazılımı	

Bölüm 8 Panel Ekranı ve Panel Operatörlerinin Kullanımı

8.1 Panel operatörü

8.1.1 Panel operatör tuşlarının adı ve işlevi

Panel operatörü, bir panel ekran parçası ve panel operatörü tuşlarından oluşur. Panel operatörü durumu görüntüleyebilir, yardımcı fonksiyonları gerçekleştirebilir, parametreleri ayarlayabilir ve servo sürücünün hareketini izleyebilir.

Panel operatör tuşlarının adı ve işlevi aşağıdaki gibidir.



8.1.2 Fonksiyonların değiştirilmesi

Panelin işlevlerini değiştirerek

operatörü ile çalışma durumunu görüntüleme parametreleri ayarlamak, çalışma komutlarını değiştirmek ve diğer işlevleri yerine getirmek mümkündür.

Tuş	Isim	Fonksi	
		yon	
F	Fonksiyon tuşu	Temel modu değiştir: Durum göstergesi, yardımcı fonksiyonlar, parametre ayarı ve izleme	
S	Ayarlar tuşu	Ayarları görüntülemek ve ayarlamak için bu tuşa basın değerlerini girin, parametre ayar durumuna girin ve alarmı silin.	
	YUKARI tuşu	Ayarlanan değeri artırmak için YUKARI tuşuna basın Yardımcı fonksiyon modu JOG olduğunda çalışırken, ileri dönüş başlatma anahtarı olarak işlev görür.	
k, 🔻	AŞAĞI tuşu	Ayarlanan değeri azaltmak için AŞAĞI tuşuna basın Yardımcı fonksiyon modu JOG çalışırken, geri başlatma tuşu olarak işlev görür.	
	Shift tuşu	Seçilen biti (bitin ondalık noktası yanıp söner) bir bit sola kaydırmak için bu tuşa basın.	

Fonksiyonlar durum görüntüleme modu, parametre ayar modu, izleme modu ve yardımcı fonksiyon modunu içerir. F tuşuna basıldıktan sonra, modlar aşağıdaki şekilde gösterilen sırayla değiştirilir.



补充说明

Pn52F (güç açıldığında izleme ekranı) ayarlandıktan sonra, güç açıldıktan sonraki ekran içeriği izleme ekranında (durum dışı ekran) ayarlanabilir.

Lütfen güç açıldığında görüntülenecek un numarasını Pn52F'de ayarlayın.

5 5 6 5	Güç açıldığında ekranın izlenmesi			Hız	Р	ozisyon	Tork		
Pn52F	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	De gir	vreye eceği za	man	Kate	gori	
	0000 ~ 0FFF	-	0FFF		hemen		Kuru	ılum	

0FFF [fabrika ayarı] olarak ayarlandığında, güç açıldığında durum görüntülenecektir.

8.1.3 Durum görüntüleme modu

Durum aşağıda gösterilmiştir.



Bit Verilerinin İçeriğini Görüntüleme

Ekran	Anlamı
8.8.	Kontrol güç kaynağı AÇIK Ekran Servo kontrol güç kaynağı açık olduğunda yanar. Servo kontrol güç kaynağı KAPALI olduğunda söner.
88	Güç hazır ekranı Güç kaynağı AÇIK olduğunda ana devre yanar. Ana devre güç kaynağı KAPALI olduğunda söner.
8.8.	Taban engelleme ekranı Servo KAPALI olduğunda yanar. Servo AÇIK olduğunda söner.
<u> </u>	Hız Tutarlı Çıkış (/V-CMP) Sinyal Ekranı (Hız Kontrolü Sırasında) Servo motorun hızı ile komut verilen hız arasındaki fark belirtilen değer dahilindeyse (Pn503 veya Pn582 tarafından ayarlanır ve fabrika ayar değeri 10dk ⁻¹ veya 10mm/s'dir), belirtilen değeri aşarsa yanar ve söner. Ancak, tork kontrolü sırasında ışık her zaman yanar. Ekle:
<u>a. a.</u>	Komut Voltaji gurultuden etkilendiginde, panel operatorunun sol tarafındaki ust basamaktaki "-" sembolü yanıp sönecektir. Parazit önleyici tedbirler almak için lütfen aşağıdakilere bakın. Konumlandırma Tamamlandı (/COIN) Ekranı (Konum Kontrolünde) Pozisyon komutu ile motorun gerçek pozisyonu arasındaki sapma belirtilen değer içinde (Pn522 tarafından ayarlanır ve fabrika ayar değeri 7 komut birimidir), belirtilen değeri aşarsa sönecektir.
8.8.	Dönüş algılama çıkışı (/TGON) sinyalini görüntüler Servo motorun dönüş hızı belirtilen değerden yüksek olduğunda (Pn502 veya Pn581 tarafından ayarlanır ve fabrika ayar değeri 20dak-1 veya 20mm/s'dir), döndürülecektir açık, belirtilen değerden düşük olduğunda ise kapalı olacaktır.
8.8.	 Hız komutu girişinde görüntülenir (hız kontrolü sırasında) Giriş hızı komutu belirtilen değerden yüksek olduğunda yanar (Pn502 veya Pn581 ile ayarlanır, fabrika ayarı 20dak-1 veya 20mm/s'dir) ve belirtilen değerden düşük olduğunda söner. Komut palsı girişinde görüntülenir (konum kontrolü sırasında) Komut sinyali girildiğinde yanar. Net sinyal girişi olmadığında söner.
8.8.	Tork komutu girişinde görüntülenir (tork kontrolü sırasında) Giriş torku komutu belirtilen değerden (nominal torkun %10'u) büyük olduğunda yanar ve belirtilen değerden küçük olduğunda söner. Sinyal girişindeki göstergeyi temizleyin (konum kontrolü sırasında) Net bir sinyal girildiğinde yanar. Net sinyal girişi olmadığında söner.
8.8.	Yüksek hızlı veri yolu kontrolü sırasında CN3 terminal giriş durumu.
88	Yüksek hızlı veri yolu kontrolü sırasında CN4 terminal giriş durumu.

Küçük Resim Sembollerinin İçeriğini Görüntüleme

Kısaltma sembolü	İçeriğin anlamı
<u>b</u>b	Ana Blokaj Servo KAPALI durumunu gösterir.
	Çalışma Servo AÇIK durumunu göster

Kısaltma sembolü	İçeriğin anlamı
Poł	Öne dönüşlü yan tahrik durumunu yasaklama İleri sürüşü engelleme girişi (P-OT) sinyalinin açık devre durumunda olduğunu gösterir.
	Yan tahrik durumunu tersine çevirmek yasaktır. Ters taraf tahrik girişini engelleme (N-OT) sinyalinin açık devre durumunda olduğunu gösterir.
Pat	İleri ve geri yan tahrik durumları yasaktır İleri dönüşü yasaklanmış yan tahrik girişi (P-OT) sinyalinin ve geri dönüşü yasaklanmış yan tahrik girişi (N-OT) sinyalinin bir açık devre durumu.
FSE	Durdurmaya Zorla Durumu Servo sürücünün bir zorunlu durdurma girişi (FSTP) sinyali aldıktan sonra zorunlu durdurma durumunda olduğunu gösterir.
£ 5 £	Devam eden motor test fonksiyonu yok Hiçbir motor test fonksiyonunun gerçekleştirilmediği bir durumu belirtir.
	Alarm durumu Yanıp sönen ekran Alarm numarası

8.2 Panel Operatöründe Parametrelerin (PA) Çalışması

Panel operatöründe PA ile başlayan numarayı görüntüler.

Aşağıda, bu kılavuzda kullanılan parametrelerin nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.

8.2.1 "Sayısal Ayar Tipi" Ayar Yöntemi

Aşağıda, hız döngüsü kazancının (Pn100) 40.0 ila 100.0 arasındaki ayar değeri örnek alınarak sayısal ayar tipinin ayar yöntemi açıklanmaktadır.

Adımla r	İşlem sonrası ekran	Çalıştırma tuşu	İşlem
1	P R 0 0 0	L.	Parametre modunu seçmek için F tuşuna basın. Çift eksenli tahrik durumunda, F tuşuna 3 saniyeden fazla uzun basın, Eksen A ve Eksen B dönüşümlü olarak değiştirilecektir.
2	PR (00		"Pn100" öğesini görüntülemek için YUKARI veya AŞAĞI düğmesine basın.
3	0040.0	S	Pn100'ün mevcut ayar değerini görüntülemek için S tuşuna basın.
4	0040.0	▼	Yanıp sönen rakamları 4 yanıp sönecek şekilde hareket ettirmek için sol tuşa basın. (Yanıp sönerek görüntülenen basamak sayısını değiştirebilirsiniz).
5	0 100.0		Ayarlanan değeri "100.0" olarak değiştirmek için YUKARI tuşuna 6 kez basın.
6	0 100.0	F	F tuşuna bastıktan sonra değer göstergesi yanıp sönecektir. Bu şekilde ayarlanan değer 40.0 ile 100.0 arasında değişir.
7	PR (00	S	"Pn100" ekranına dönmek için S tuşuna basın.

Ayar aralığı 6 bitin üzerinde olduğunda

Panel operatörü yalnızca 5 basamak görüntüleyebildiğinden, 6 basamağın üzerindeki ayarlar aşağıdaki gibi gösterilir.



8.2.2 "Fonksiyon Seçim Tipi" Ayar Yöntemi

Fonksiyon seçim tipi, panel operatörünün ekran numarasının her bir hanesine atanan fonksiyonlar arasından seçim yaparak çeşitli fonksiyonları ayarlar.

Aşağıda, fonksiyon seçimi temel anahtarının (PA000) hız kontrolünden pozisyon kontrolüne kontrol modu seçimi (Pn000.1) örnek alınarak fonksiyon seçim tipinin ayar yöntemi açıklanmaktadır.

Adımla r	İşlem sonrası ekran	Çalışma anahtarı	İşlem
1	P R 0 0 0	F	Parametre modunu seçmek için F tuşuna basın. Parametre numarası Pn000'i göstermiyorsa, "Pn000 "i göstermek için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın. Çift eksenli sürücü durumunda, F tuşuna 3 saniyeden daha uzun süre basılır ve Eksen A ve Eksen B dönüşümlü olarak değiştirilir.
3	~ 00000	S	Pn000'in mevcut ayar değerini görüntülemek için S tuşuna basın.
4	<u>~</u> .00000	▼	Yanıp sönen rakamları hareket ettirmek için sol tuşa basın. (Yanıp sönerek görüntülenen basamak sayısını değiştirebilirsiniz.)
5			Ayar değerini "n.0010" olarak değiştirmek için YUKARI tuşuna bir kez basın. (Hız kontrolünü konum kontrolüne değiştirin.)
6		F	F tuşuna bastıktan sonra değer göstergesi yanıp sönecektir. Bu şekilde kontrol modu pozisyon kontrolüne dönüşür.
7	P R 0 0 0	S	"Pn000" ekranına dönmek için S tuşuna basın.

8.3 Panel operatöründeki monitör ekranının (Un) çalışması

Servo sürücüde ayarlanan komut değerini, giriş ve çıkış sinyallerinin durumunu ve servo sürücünün dahili durumunu izleme (görüntüleme) işlevi.

Panel operatöründe UA ile başlayan numarayı görüntüler. Ekran

Örneği (Motor Hızı)



Aşağıda izleme ekranının temel işleyişi ve özel bir izleme numarası olarak ekranın ayrım yöntemi açıklanmaktadır.

İzleme ve Görüntüleme İşlevleri Listesi

Gözetim numarası	İçeriği görüntüleme	Birim
Un000	Motorun dönme hızı	1d/dak
Un001	Hız referansı	1d/dak
Un002	Tork referansı	1%
Un003	Dönme açısı 1	Kodlayıcı sinyali
Un004	Dönme açısı 2	derece
Un005	Giriş sinyali izleme	
Un006	Çıkış sinyalinin izlenmesi	
Un007	Giriş Referans darbe hızı	1d/dak
Un008	Pozisyon Hata Miktarı	Komuta birimi
Un009	Birikmiş yük oranı	1%
Un00A	Rejenerasyon yük oranı	1%
Un00B	DB direnç güç tüketimi	1%
Un00C	Giriş referans darbe sayacı	Komuta birimi
Un00D	Geri besleme darbe sayacı	Kodlayıcı sinyali
Un013	Geri besleme darbe sayacı	Komuta birimi
Un020	Motorun nominal hızı	1d/dak
Un021	Maksimum motor hızı	1d/dak
Un040	Mutlak Kodlayıcı Çok turlu Veri	Bobin
Un041	Mutlak değerin 1 bobin içindeki konumu kodlayıcı	Kodlayıcı sinyali
Un140	DC BUS voltaji	1V

8.3.1 İzleme ekranının temel çalışması

Adıml ar	İşlem sonrası ekran	Operasyon Tuşu	İşlem
1		F	Yardımcı fonksiyonu seçmek için F tuşuna basın. Parametre numarası UA000'i göstermiyorsa, tuşuna basın. "UA000 "i göstermek için YUKARI veya AŞAĞI tuşunu kullanın.
2		S	Mevcut motor hızını görüntülemek için S tuşuna basın. Çift eksenli sürücünün sağ alt köşesinde kırmızı nokta olmadığında, A ekseni verileri görüntülenir.
3	<u> 1500</u>		Çift eksenli sürücünün sağ alt köşesinde kırmızı bir nokta olduğunda, B ekseni verileri görüntülenecektir. A eksenini ve B eksenini dönüşümlü olarak değiştirmek için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın.
3		S	Adım 1 ekranına dönmek için S tuşuna basın.

Aşağıdaki açıklamada Un000 (motor dönüş hızı) örnek olarak alınacaktır.

8.3.2 Giriş ve çıkış sinyallerinin izlenmesi (Un005/ Un006)

Panel operatörünün segmentinde (LED) atanmış sinyal durumunu görüntülemek için Un005/ Un006 kullanın.

• Ekran ayrım yöntemi

< segment (led) >



LED numarasına karşılık gelen giriş sinyali KAPALI görüntülenir: üst segment yanar LED numarasına karşılık gelen giriş sinyali AÇIK görüntülenir: alt segment yanar

Dağıtım tablosu aşağıdaki gibidir.

Gözetim numarası	LED numarasını göster	İğne numarası
	0	IN0 (CN1-14)
	1	IN1 (CN1-15)
	2	IN2 (CN1-16)
11-005	3	IN3 (CN1-17)
0005	4	IN4 (CN1-39)
	5	IN5 (CN1-40)
	6	IN6 (CN1-41)
	7	IN7 (CN1-42)
Un006	0	OUT0 (CN1-7, -8)
	1	OUT1 (CN1-9, -10)
	2	OUT2 (CN1-11, -12)
	3	OUT3 (CN1-32, -33)
	4	OUT4 (CN1-34, -35)
	5	OUT5 (CN1-36, -37)

8.4 Panel Operatöründe Yardımcı Fonksiyonun (FA) Çalışması

Yardımcı fonksiyon, servo sürücünün ayarlanması ve ayarlanması ile ilgili fonksiyonları gerçekleştirmek için kullanılır. Panel operatöründe FA ile başlayan numarayı görüntüler. Ekran Örneği (JOG Çalıştırma)



Aşağıda panel operatörünü kullanırken işlem adımları açıklanmaktadır. Lütfen yürütmeden önce onay öğeleri ve ilgili parametreler için her bir işlevin içeriğine bakın.

Yardımcı fonksiyon yürütme modlarının listesi

Yardımcı fonksiyon	Fonksiyon		
FA000	Alarm Geomisini Görüntüleme		
EA002			
FA002	100		
FA003	Koken arama		
FA004	JOG koşusu		
FA005	Başlatma parametresi		
FA006	Alarm Geçmişini Temizle		
FA008	Mutlak Kodlamayı Sıfırla		
FA009	Otomatik Ayar Analog (Hız/Tork) Referans Ofseti		
FA00A	Hız referans ofsetini manuel olarak ayarlama		
FA00B	Tork referans ofsetini manuel olarak ayarlama		
FA00E	Otomatik Ayar Motor Akımı Algılama Sinyali Ofseti		
FA010	Parametrelerin yazma engelleme ayarı		
FA011	Motor modeli bilgilerini görüntüler.		
FA012	Servo yazılım sürümünü görüntüler		
FA203	Tek parametreli ayarlama.		
FA206	Kolay FFT		
FA208	Yük ataleti/kütle algılama		

8.4.1 Alarm kayıtlarının görüntülenmesi (FA000)

Lütfen işlem adımlarının yanı sıra aşağıdaki içeriklere de bakın

Adıml ar	İşlem sonrası ekran	Çalıştırma tuşu	İşlem
1	F R 🛛 🖓 🖓	F	Yardımcı fonksiyonu seçmek için F tuşuna basın. Parametre numarası FA000'i göstermiyorsa, "FA000 "i göstermek için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın. Çift eksenli tahrik durumunda, F tuşuna 3'ten fazla uzun basın saniye ve Eksen A ve Eksen B dönüşümlü olarak değiştirilecektir.
2	0.810	S	En son alarmı görüntülemek için S tuşuna basın.
3	([90		AŞAĞI tuşuna her basıldığında, eski bir alarm geri görüntülenir. YUKARI tuşuna her basıldığında, gelecekte yeni bir alarm görüntülenecektir. Soldaki sayı ne kadar büyükse hanesi, alarm ne kadar eski görüntülenirse.
4	F R 0 0 0	S	"FA000" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

8.4.2 JOG işlemi (FA002)

Lütfen işlem adımlarının yanı sıra aşağıdaki içeriklere de bakın

Adıml ar	İşlem sonrası ekran	Tuş	İşlem
1	F 8 0 0 0	Ľ.	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın. Çift eksenli tahrik durumunda, F tuşuna 3 saniyeden fazla uzun basın, Eksen A ve Eksen B dönüşümlü olarak değiştirilecektir.
2	F 8 0 0 2		YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA002" gösterir.

3	J o G	S	S tuşuna basın ve ekran içeriği soldaki şekilde gösterilir.
Adıml ar	İşlem sonrası ekran	Tuş	İşlem
4	Jo L	F	Servo AÇIK durumuna girmek için F tuşuna basın.
5	<u> J o L</u>	◄	YUKARI tuşuna (ileri dönüş) veya AŞAĞI tuşuna (geri dönüş) basın, bu sırada servo motor Pn304 veya Pn383 tarafından ayarlanan hız.
6	Jo L	L.	Servo KAPALI durumuna girmek için MODE/SET tuşuna basın.
7	F R 0 0 Z	S	"FA002" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

8.4.3 Menşe arama (FA003)

Adımlar	İşlem sonrası ekran	Çalıştırma tuşu	İşlem
1	F R 0 0 0	F	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
2	FROOS		YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA003" gösterir.
3	<u> [5</u> ,	S	S tuşuna basın ve ekran içeriği soldaki şekilde gösterilir.
4	[5,	E.	Servo AÇIK durumuna girmek için F tuşuna basın.
5	[5,		YUKARI tuşuna basın ve servo motor ileri doğru dönecektir. AŞAĞI tuşuna basın ve servo motor geri dönecektir.
6	[5,	F	Servo motorun orijin araması tamamlandıktan sonra yanıp sönen ekrana geçer. Bu sırada servo motor, Kodlayıcının 1 bobini içindeki orijinde servo kilit durumuna girer.
7	FROOS	S	"FA003" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

8.4.4 Program JOG çalışması (FA004)

Lütfen işlem adımlarının yanı sıra aşağıdaki içeriklere de bakın

Adımla r	İşlem sonrası ekran	Tuş	İşlem
1	F R 0 0 0	L	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
2	F R 🛛 🖓 Y	►	YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA004" gösterir.
3	<i>P.</i> J o L	S	S tuşuna basın ve ekran içeriği soldaki şekilde gösterilir.
4	<u>.P.Jo</u> [F	Servo AÇIK durumuna girmek için F tuşuna basın.
5	. <i>P.</i> J o G		Çalışma modunun ilk çalışma yönüne uygun olan YUKARI tuşuna veya AŞAĞI tuşuna basın ve ayarlanan bekleme süresinden sonra çalışma başlayacaktır.
6	Ĩ. <i>P. J</i> o L	-	JOG programı bir Sona ulaşırsa, "Son" yanıp sönecek ve soldaki Şekildeki ekrana dönecektir. S tuşuna basarsanız, adım 2'ye dönün.

8.4.5 Parametre ayarlarının başlatılması (FA005)

Tuş Adıml İşlem sonrası ekran İşlem ar F Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın. 1 YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA005" gösterir. 2 S tuşuna basın ve ekran içeriği soldaki şekilde gösterilir. S 3 Parametreleri başlatmak için F tuşuna basın. F 4 Başlatma işlemi tamamlandıktan sonra "donE" yanıp söner ve soldaki ekrana geri dönülür.

Lütfen işlem adımlarının yanı sıra aşağıdaki içeriklere de bakın

8.4.6 Alarm kayıtlarının silinmesi (FA006)

Lütfen işlem adımlarının yanı sıra aşağıdaki içeriklere de bakın			
Adımla r	İşlem sonrası ekran	Tuş	Operasyon
1	F 8 0 0 0	F	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
2	F R 0 0 6		YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA006" gösterir.
3	<u>tr[lr</u>	S	S tuşuna basın ve ekran içeriği soldaki şekilde gösterilir.
4	FLLL	F	Alarm kaydını silmek için F düğmesine basın. "donE" yanıp sönecek ve silme işlemi tamamlandıktan sonra soldaki ekrana geri dönecektir.
5	F R 0 0 6	S	"FA006" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

8.4.7 Mutlak değer kodlayıcı Kurulum (başlatma) (FA008)

Lütfen işlem adımlarının yanı sıra aşağıdaki içeriklere de bakın

Adımla r	İşlem sonrası ekran	Çalıştırma tuşu	Operasyon
1	F R 0 0 0	E	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
2	F R 🛛 🖓 8	\blacktriangle	YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA008" gösterir.
3	PEEL 1	S	S tuşuna basın, ekran içeriği soldaki şekilde gösterildiği gibi olur ve "PGCL1" görüntülenir.
4	PGELS		PGCL5 görüntülenene kadar YUKARI tuşunu basılı tutun.
5	donE	Ľ	Mutlak değer kodlayıcısını ayarlamaya (başlatmaya) başlamak için F tuşuna basın. Ayar yapıldıktan sonra yaklaşık 1 saniye boyunca "donE" yanıp söner (başlatma) tamamlanmıştır.
6	PGELS	-	"donE" görüntülendikten sonra "PGCL5" ekranına geri dönün.
7	F R 0 0 8	S	"FA008" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.
8.4.8 Analog (Hız ve Tork) Komut Ayarlarının Otomatik Ayarı (FA009)

Lütfen işlem adımlarının yanı sıra aşağıdaki içeriklere de bakın				
Adımlar	İşlem sonrası ekran	Tuş	Operasyon	
1	FROOD	F	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.	
2	FROOS		YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA009" gösterir.	
3	<u>, EF _ 0</u>	S	S tuşuna basın, ekran içeriği soldaki şekilde gösterildiği gibi olur ve "rEF_o" görüntülenir.	
4	r E F _ o	F	"donE" yanıp sönecek ve ardından f tuşuna basıldığında soldaki ekrana geçecektir.	
5	F R C C S	S	"FA009" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.	

8.4.9 Hız Komutu Önyargısının Manuel Ayarı (FA00A)

Lütfen işlem adımlarının yanı sıra aşağıdaki içeriklere de bakın

Adımlar	İşlem sonrası ekran	Çalıştırma tuşu	İşlem
1	F R 0 0 0	L.	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
2	FROOR	►	YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA00A" gösterir.
3	F. SPd	S	S tuşuna basın ve ekran içeriği soldaki şekilde gösterilir.
4	5 <i>P</i> d	-	Soldaki içeriği görüntülemek için servoyu dışarıdan AÇIK konuma getirin.
5	00000	S	Geçerli ofseti görüntülemek için S tuşuna basın.
6	00008		Servo motoru ayarlamak ve durdurmak için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın. Bu değer ofset değeridir.
7	5 <i>P</i> d	Ľ.	"donE" yanıp sönecek ve ardından f tuşuna basıldığında soldaki ekrana geçecektir.
8	FROOR	S	"FA00A" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

8.4.10 Tork Komutu Önyargısının Manuel Ayarı (FA00B)

Adımlar	İşlem sonrası ekran	Çalıştırma tuşu	Operasyon
1	F R 0 0 0	F	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
2	FROOL		YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA00b" gösterir.
3	<u>- 16 - 9</u>	S	S tuşuna basın ve ekran içeriği soldaki şekilde gösterilir.
	T E r 9	-	Soldaki içeriği görüntülemek için servoyu dışarıdan AÇIK konuma getirin.

Adımla r	İşlem sonrası ekran	Tuş	Operasyon
5	00000	S	Geçerli ofseti görüntülemek için S tuşuna basın.
6	00003		Servo motoru ayarlamak ve durdurmak için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın. Bu değer ofset değeridir.
7	T Er 9	F	"donE" yanıp sönecek ve ardından f tuşuna basıldığında soldaki ekrana geçecektir.
8	FROOL	S	"FA00b" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

8.1.1 Motor Akımı Algılama Sinyali Ofsetinin Otomatik Ayarı (FA00E)

Lütfen işlem adımlarının yanı sıra aşağıdaki içeriklere de bakın

Adımla r	İşlem sonrası ekran	Tuş	Operasyon
1	F R 0 0 0	E	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
2	F R 0 0 E	▼	YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA00E" gösterir.
3	[ur_o	S	S tuşuna basın ve ekran içeriği soldaki şekilde gösterilir.
4	[ur_o	F	F tuşuna basıldığında, ofset otomatik olarak ayarlanır. Ayarlama tamamlandıktan sonra, sol ekran "donE" yanıp söndükten sonra geri dönecektir.
5	F R 🛛 🛛 E	S	"FA00E" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

8.1.2 Parametrelerin yazma engelleme ayarı (FA010)

Lütfen işlem adımlarının yanı sıra aşağıdaki içeriklere de bakın

Adımla r	İşlem sonrası ekran	Tuş	İşlem
1	F 8 0 0 0	E	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
2	F R 0 10		YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA010" gösterir.
3	P.0000	S	S tuşuna basın ve ekran içeriği soldaki şekilde gösterilir.
4	P.0001		Aşağıdaki değerlerden herhangi birine ayarlamak için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın. "P.0000": Değiştirme İzni Var [Fabrika Ayarları] "P.0001": değişiklik yok
5	F R 0 10	F	Ayarı onaylamak için F düğmesine basın. Ayar tamamlandıktan sonra "donE" yanıp söner ve soldaki ekrana geri döner. (Not) "P.0000" ve "P.0001"den başka bir değere ayarlanırsa "Hata" görüntülenir.

8.1.3 Motor modelini görüntüler (FA011)

Adımla r	İşlem sonrası ekran	Çalıştırma tuşu	Operasyon
1	F R 0 0 0	F	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
Adımla r	İşlem sonrası ekran	Tuş	Operasyon

2	F R 🛛 🕴 I		YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA011" gösterir.
3	0.69 (0	S	Geçerli motor kodunu görüntülemek için S tuşuna basın. Ekran içeriği soldaki şekilde gösterilecektir.
4		F	Geçerli servo dahili parametre 1'i görüntülemek için F tuşuna basın.
5	20000	F	Geçerli servo dahili parametre 2'yi görüntülemek için F tuşuna basın.
6	<u>303 (0</u>	F	Geçerli servo dahili parametresini 3 görüntülemek için F tuşuna basın.
7	40030	F	Geçerli servo dahili parametresini 4 görüntülemek için F tuşuna basın.
8	<u>5.00 (6</u>	F	Geçerli servo dahili parametresini 5 görüntülemek için F tuşuna basın.
9	<i>P.0085</i>	F	F tuşuna basın, mevcut motor kapasitesi 850W ve ünite 10W'tır.
10	<u>E.0023</u>	F	F tuşuna basın, kodlayıcı çözünürlüğü.
11	F 8 0 0 0	S	"FA011" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

8.1.4 Yazılım sürümünü göster (FA012)

Lütfen işlem adımlarının yanı sıra aşağıdaki içeriklere de bakın

Adımla r	İşlem sonrası ekran	Tuş	Operasyon
1	F R 0 0 0	E.	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
2	F 8 0 1 2	►	YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA012" gösterir.
3	r.0 (33	S	Soldaki şekilde gösterildiği gibi servo güdümlü yazılım sürümünü görüntülemek için S düğmesine basın.
4	<u>U.2 8</u>	F	FPGA sürümünü görüntülemek için F tuşuna basın.
5	F R 0 12	S	"FA012" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.
4	<u>U.2 8</u> FR0 2	F	sürümünü görüntülemek için S düğmesine basın. FPGA sürümünü görüntülemek için F tuşuna basın. "FA012" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

8.1.5 Tek parametre ayarı (FA203)

Adımla r	İşlem sonrası ekran	Tuş	İşlem
1	F R 0 0 0	F	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
2	F 8 2 0 3		YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA203" gösterir.
3	d []	S	S tuşuna basın ve ekran içeriği soldaki şekilde gösterilir.

Adımla r	İşlem sonrası ekran	Tuş	İşlem
4			Ayar modunu ayarlamak için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın. TUNING MODE (Ayarın gücünü ayarlayın) 0: Stabilite ayarına dikkat edin. 1. Duyarlı ayarlamaya dikkat edin. (Not) TİP (Rijit tip) "2" olarak sabitlenmiştir.
5	d 🖸	-	Servo AÇIK olmayan durumda, üst cihazdan bir servo AÇIK (/S- ON) sinyali girilir. Servo AÇIK durumdayken, adım 6 ile devam edin.
6	L 0 0 4 0		Solda gösterildiği gibi tek parametre kazanç verilerini görüntülemek için S tuşuna basın.
7	L0050		Tek parametre kazanç değerini değiştirmek için YUKARI tuşu veya AŞAĞI tuşu kullanıldığında, gerçek servo kazançları (Pn100, Pn101, Pn102, Pn401) da aynı anda değişir. Bu işlev, müşteri tarafından verilen yanıt sonucunu değerlendirir ve müşteri memnun olduğunda ayarlama sona erer.
8	L0050	F	Hesaplanan 4 kazancı parametrelere kaydetmek için F tuşuna basın. Ayarlama normal olarak tamamlandıktan sonra, sol ekran "donE" yanıp söndükten sonra geri dönecektir. (Not) Hesaplanan kazanç kaydedilmeden doğrudan sonlandırıldığında lütfen Adım 9'a girin.
9	F R 2 O 3	S	"FA203" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

8.1.6 EasyFFT (Fn206)

Adımlar	İşlem sonrası ekran	Çalıştırma tuşu	Operasyon
1	F R 0 0 0	F	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.
2	F R 2 O 6		YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA206" gösterir.
3	1 n.0 15	S	S tuşuna basın, ekran içeriği soldaki şekilde gösterildiği gibidir ve komut genliği ayar moduna girin.
4	1 0.0 19		 Komut genliğini ayarlamak için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın. Komut genlik ayar aralığı: 1-800 (Not) 1. EasyFFT'yi ilk kez ayarlarken, komut genliği ayarını değiştirmeyin ve başlangıç ayarı olan "15 "ten başlayın. Komut genliği artırılırsa, algılama doğruluğu artacaktır, ancak makine tarafından üretilen titreşim ve gürültü kısa sürede daha büyük hale gelecektir. Lütfen genliki değerini kademeli olarak artırın ve komut genliğini değiştirirken durumu gözlemleyerek değişiklik yapın. 2. Ayarlanan komut genliği Pn456'da saklanır.
5	F .	S	Operasyon hazırlık durumuna girmek için S tuşunu basılı tutun.
6		F	Servo AÇIK durumuna girmek için F tuşuna basın. Bu sırada servoyu KAPATMAK isterseniz F tuşuna basın. Adım 5'e geri dönün.

7	<u>E_FF</u> E		 Servo AÇIK durumdayken, YUKARI veya AŞAĞİ tuşuna basın ve servo motor maksimum 1/4 dönüş genliği ile birkaç kez ileri ve geri dönecektir (doğrusal servo motor durumunda 10 mm içinde). Çalışma süresi yaklaşık 2 saniyedir. Çalışma sırasında soldaki ekran yanıp sönecektir. (Not) 1. Eylemi durdurun. İşlemi durdururken adım 5'e dönmek için F tuşuna basın. 2. Servo motor hafifçe hareket eder ve aynı anda bir ses çıkarır. Güvenlik için lütfen makineye yaklaşmayın.
Adımlar	İşlem sonrası ekran	Tuş	Operasyon
8	F. 893		Algılama işlemi normal olarak tamamlandıktan sonra, "E_FFt" ekranının yanıp sönmesi durur ve algılanan rezonans frekansını gösterir. Kontrol işlemi başarısız olursa "F " görüntülenir. Çıkış sonucunu ayarlarken 9. adıma geçmelisiniz. Tespit sonucu ayarlanmadan sadece rezonans frekansı onaylanırsa, adım 2'ye dönmek için S tuşuna basın. < Önemli> Algılama normal şekilde sona erse bile, çalışma süresi 2 saniyeyi aşarsa, algılama doğruluğu yetersiz olabilir. Komut genliği "15 "ten biraz daha büyük bir değere yükseltilir ve ardından tekrar çalıştırılırsa, algılama doğruluğu iyileştirilebilir. Ancak, komut genliği artırıldıktan sonra, makine tarafından üretilen titreşim ve gürültü kısa sürede daha büyük hale gelecektir. Komut genliğini değiştirirken lütfen genlik değerini kademeli olarak artırın ve aşağıdaki durumlarda durumu gözlemleyerek değişiklik yapın.
9	r u n	F	 F tuşuna bastığınızda, tespit edilen rezonans frekansına karşılık gelen en iyi çentik filtresi otomatik olarak ayarlanacaktır. Çentik filtresi normal olarak ayarlandıktan sonra "donE" yanıp söner ve sol ekrana döner. 1. çentik filtre frekansı ayarlandığında, 2. çentik filtre frekansı (Pn40C) otomatik olarak ayarlanacaktır (PN 408.0 =□□□1). 5. adıma dönmek için F tuşuna tekrar basın. (Not) 1. Bölüm 1 ve bölüm 2'nin çentik filtreleri ayarlandığında, çentik filtresini (Pn408= n.□1□1)'de ayarlamak mümkün değildir. 2. Bu tarafından tespit edilen çentik filtre frekansı fonksiyonu kullanılmazsa, Pn408.0=00=0 olarak ayarlanır.
10	F R 2 0 6	S	"FA206" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

8.1.7 Yük /Kütle Algılama (FA208)

Adımla r	İşlem sonrası ekran	İşlem Anahtar	İşlem	
1	F R [] []	F	Yardımcı işlevi seçmek için F tuşuna basın.	
2	F R 2 0 8		YUKARI veya AŞAĞI tuşu "FA208" gösterir.	
3	L. <u>3</u> .0	S	S tuşuna basın ve ekran içeriği soldaki şekilde gösterildiği gibi olur. Yük ataleti/kütle itme mesafesi ayarını girin.	
4	L. 2.0		Hareket mesafesini ayarlamak için YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın. Birim: bobin (dönen motor) mm (doğrusal motor)	
5	<u>і</u> ЬЬ	S	Operasyon hazırlık durumuna girmek için S tuşunu basılı tutun.	
6	ר הטע	S	Servo AÇIK durumuna girmek için S tuşuna basın. Bu sırada servoyu KAPATMAK isterseniz S tuşuna basın. Adım 5'e geri dönün.	
7	donE		Servo AÇIK durumdayken YUKARI veya AŞAĞI tuşuna basın, servo motor ayarlanan hareket mesafesi içinde (doğrusal servo motor durumunda 10 mm içinde) birkaç kez ileri ve geri dönecektir. Çalışma süresi yaklaşık 8 saniyedir. Çalışma sırasında soldaki ekran yanıp sönecektir.	



Titreşim durdurulur ve algılanan yük ataleti/kütlesi Algılama işlemi normal olarak tamamlandıktan sonra yüzde görüntülenir. Çıkış başarısız olursa "J " görüntülenir.

"FA208" ekranına dönmek için S tuşuna tekrar basın.

Bölüm 9 Bakım

9.1 Muayene ve parça değişimi

Servo sürücünün incelenmesi ve bileşen değişimi aşağıda açıklanacaktır.

9.1.1 Kontrol

Servo sürücünün rutin denetime ihtiyacı yoktur, ancak aşağıdaki öğelerin yılda en az bir kez kontrol edilmesi gerekir.

Muayene kalemi	Kontrol aralığı	Bakım temelleri	Arıza durumunda müdahale
Görünüm denetimi	Yılda en az bir	Çöp, toz, yağ lekesi vb. yok.	Lütfen bezle silin veya hava tabancası ile temizleyin.
Vidaların gevşekliği	kez	Terminal blokları, konektör montaj vidaları vb. gevşetilmemelidir.	Lütfen biraz daha sıkın.

9.1.2 Akü Değiştirme

Akü voltajı yaklaşık 3V'un altında olduğunda, "Kodlayıcı akü alarmı (A.830)" veya "mutlak Kodlayıcı akü anormallik alarmı (A.930)" görüntülenecektir.

Bu alarm veya uyarı görüntülendiğinde, akünün değiştirilmesi gerekir.

Akü Alarmı/Uyarı Ayarları

Alarm veya uyarının görüntülenip görüntülenmeyeceği akü düşük voltajı alarmı/uyarısı (Pn 008 = n. X) tarafından ayarlanır.

Parametre		Anlamı	Devreye gireceği zaman	Kategori
Pn008	n. 0 [Fabrika ayarı]	Akü voltajı düştüğünde bir alarm görüntülenir (A.830).	Yeniden başlatıldığınd	Kurulum
	n. 1	Akü voltajı düştüğünde bir alarm görüntülenir (A.930).	a	

• Pn008=n olduğunda. 0 olarak ayarlandığında

• Güç kaynağını açtıktan ve 5 saniyeye kadar bir servo alarm (ALM) sinyali verdikten sonra, akü voltajını 4 saniye boyunca izleyin.

Akü voltajı 4 saniye sonra belirtilen değerin altına düşse bile alarm görüntülenmez.

• Pn008 = n. 1 ayarlandığında

Güç kaynağı açıldıktan ve servo alarm (ALM) sinyali 5 saniyeye kadar çıktıktan sonra, akü voltajı her zaman izlenecektir.



Akü Değiştirme Adımları

Pili üst cihaza takarken

- 1. Sadece servo sürücü kontrol güç kaynağına bağlayın.
- 2. Kullanılmış aküyü çıkarın ve yeni aküyü takın.
- 3. "A.830 (Kodlayıcı Akü Alarmı)" ekranını iptal etmek için lütfen servo sürücü kontrol güç kaynağını kapatın.
- 4. Servo sürücü kontrol güç kaynağına tekrar bağlayın.
- 5. Alarm göstergesinin kaybolduğunu ve servo sürücünün normal çalışabildiğinden emin olun.

Akü ünitesi ile Kodlayıcı kablosu kullanırken

1. Sadece servo sürücü kontrol güç kaynağına bağlayın.



Servo sürücü kontrol güç kaynağı KAPALI olduktan sonra pil çıkarılırsa (enkoder kablosu çıkarıldığında dahil), mutlak değer enkoderindeki bellek verileri kaybolacaktır.

2. Akü ünitesinin dış kapağını açın



3. Kullanılmış pili çıkarın ve yeni pili takın.



Akü ünitesi Lityum pil

4. Akü ünitesinin dış kapağını kapatın.



- 5. "A.830 (Kodlayıcı Akü Alarmı)" ekranını iptal etmek için lütfen servo sürücü güç kaynağını kapatın.
- 6. Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın.
- 7. Alarm göstergesinin kaybolduğunu ve servo sürücünün normal çalışabildiğini onaylayın.

9.2 Alarm göstergesi

Servo sürücü anormal olduğunda, panel gösterge ünitesinin LED'i Alarm numarasını

gösterir. Oluşan Alarm numarası aşağıda gösterilmiştir ve panel ekran alanında

görüntülenir. Örnek: "A.20" alarmı oluştuğunda, görüntülenecektir:



9.2.1 Uyarı listesi

Alarm adı, Alarm içeriği, alarm oluştuğunda durdurma yöntemi ve Alarm numaralarının sırasına göre alarm sıfırlamanın mümkün olup olmadığı alarm listesi listelerinde listelenir.

Alarmın sıfırlanıp sıfırlanamayacağı

Evet: alarm, alarm sıfırlama yoluyla serbest bırakılabilir. Ancak, alarm faktörü hala mevcutsa, serbest bırakılamaz.

Hayır: Alarm serbest bırakılamaz.

Alarm listesi

Alarm numarası	Alarm adı	Alarm açıklama		Alarm sıfırlanabilir mi?
A.020	Parametre ve kontrol istisnaları	Servo sürücünün dahili parametrelerinin verileri anormal.	Gr.1	Hayır
A.021	Parametre biçimi istisnası	Servo sürücünün dahili parametrelerinin veri formatı anormal.	Gr.1	Hayır
A.022	Sistem ve kontrol istisnaları	Servo sürücünün dahili parametrelerinin verileri anormal.	Gr.1	Hayır
A.030	Ana devre algilama unitesi anormal.	Ana devrenin tespit edilen çeşitti verileri anormaldir.	Gr.1	Evet
A.040	Parametre ayarı istisnası	Ayarlanan aralık dışında.	Gr.1	Hayır
A.042	Parametre kombinasyonu istisnası	Birden fazla parametrenin kombinasyonu ayarlanan aralığın dışında.	Gr.1	Hayır
A.050	Kombinasyon hatası	Birleştirilebilir motor kapasitesi aralığının dışında.	Gr.1	Evet
A.051	Orun Alarmiari desteklemiyor	Destekienmeyen urun bagiandi.	Gr.1	Hayır
A.0b0	Servo AÇIK komutu geçersiz alarmı	Motora enerji verme yardımcı işlevini yerine getircikten sonra ust cinazdan servo AÇık komutu gönderiliyor.	Gr.1	Evet
A.100	Aşırı akım algılama	Güç transistörü aşırı akımı veya soğutucu aşırı ısınması.	Gr.1	Hayır
A.101	Motor aşırı akim algılama	Motordan izin verilen akimi aşan bir akim akar.	Gr.1	Hayir
A.300		Rejenerasiyon asiri yüklenmesi meydana geldi	Gr.1	Evel
A.320		AC qüç girişi/DC qüç girişi ayarı yanlış. Güç kablosu yanlış kablolanmış.	01.2	
A.330	Ana devre güç kaynağı kablolama hatası		Gr.1	Evet
A.400	Aşırı voltaj	Ana devre DC voltaji anormal derecede yüksek.	Gr.1	Evet
A.410	Voltaj altında	Ana devrenin DC voltaji yetersiz.	Gr.2	Evet
A.510	Aşırı hız	Motor hızı maksimum hızı aşıyor.	Gr.1	Evet
A.520	l itreșim alarmi	Motor hizinda anormal titreşim tespit edildi.	Gr.1	Evet
A.521	Alarmi otomatik olarak ayaria	Ayar gerektirmeyen tonksiyonun otomatik ayarında titreşim algılanır.	Gr.1	Evet
A.600	ihtiyaç duyuro	Mevcut durumdan dönüştürülemeyen bir durum geçiş talebi alındı.	Gr.1	Evet
A.601	korumasına ihtiyaç duyuyor	Tanımlanmamış bir durum geçiş isteği alındı.	Gr.1	Evet
A.602	Önyükleme durumu istisna korumasına ihtiyaç duyuyor	Bootstrap durum geçiş isteği alındı.	Gr.1	Evet
A.603	PLL istisna korumasını	Senkronizasyon başlatıldıktan 1 sn sonra iletişim ve servo faz kombinasyonu tamamlanmadı	Gr.1	Evet
	tamamamau			
A.604	PDO watchdog istisna koruması	SP veya OP olduğunda, 0200h ESC kaydının bit10'u belirtilen süre içinde AÇIK değildir.	Gr.1	Evet
A.605	ESC donanım başlatma hatası	ESC donanım başlatma hatası.	Gr.1	Evet
A.606	PLL istisna koruması	ESM durumu SP veya OP'dir ve İletişim ve servo fazları eşleşmez.	Gr.1	Evet
A.607	Senkron korumada anormallik sinyalleri	Senkronizasyon işlemi tamamlandıktan sonra SYNCU veya IRQ kesme işlemi zaman aşımına uğradı.	Gr.1	Evet
A.610	Aynı dönemde anormal koruma	Desteklenmeyen senkronizasyon periyodu (SYNC0) ayarlanmıştır.	Gr.1	Evet
A.611	Posta Kutusu Seti İstisna Koruması	Posta kutusunun SM0/1'i yanlış ayarlanmış.	Gr.1	Evet
A.614	PDO Watchdog Setleri Anormal	PDO watchdog avar batası	Gr.1	Evet
A 045	Koruma		0.4	Evet
A.615	DC set istisna korumasi SM olav modu avari jetisna korumasi	DC ayar hatasi.	Gr.1	Evet
A.616		Desteklenmeyen SM olayları ayarlanır.	Gr.1	Evet
A.617	SM2/3 Set Anormal Koruma	SM2/3 yanlış bir değere ayarlanmış.	Gr.1	Evet
A.020	CAN control cinazi donanim natasi	Sinval zaman kavhini veva zaman asimini izlevin	Gr.1	Evet
1.000	CANopen senkronizasvon cercevesi		0	
A.622	zaman aşımına uğradı	Senkronizasyon çerçevesi kayboldu veya zaman aşımına ugradı	Gr.1	Evet
A.650		TxPDO eşlemesinin veri boyutu 32 baytı aşıyor.	Gr.1	Evet
A.651	RxPDO istisna korumasi atar.	RXPDO eşlemesinin veri boyutu 32 baytı aşıyor.	Gr.1	Evet
A.652	Kayip baglanti istisna korumasi	ESM Başlangiç durumundan çıktıktan sonra Portu veya 1 kayıp bağlantı durumunda gorunur.	Gr.1	Evet
A.710	Aşırı yük (anlık maksimum yük)	Nominal tork değerini büyük ölçüde aşan bir torkla birkaç saniye ila onlarca saniye çalışır.	Gr.2	Evet
A.720	Aşırı yük (sürekli maksimum yük)	Sürekli çalışma, nominal değeri aşan tork ile gerçekleştirilir.	Gr.1	Evet
A.730/1	DB aşırı yüklemesi	DB'nin (dinamik fren) etkisi nedeniyle, çalışma enerjisi DB direncinin kapasitesini aşar.	Gr.1	Evet
A.740	Sinyal akımı sınırlama direnci aşırı yük	Ana devre güç açma frekansı çok yüksek.	Gr.1	Evet
A.810	Kodlayıcı yedekleme alarmı	Kodlayıcının güç kaynağı tamamen tükenir ve konum verileri silinir.	Gr.1	Hayır
A.820	Kodlayıcı ve kontrol alarmı	Kodlayıcı belleğinin toplam kontrol sonucu anormal.	Gr.1	Havır
A 920		Kumanda açıldıktan sonra akü voltajı belirtilen değerin altına düşüyor güç	0.1	
A.830		kaynağı.	Gr.1	Evet
A.840	Kodlayıcı veri alarmı	Kodlayıcıyıçı içindeki veriler anormal.	Gr.1	Hayır
A.000	MECHATROLINK İletisim ASIC batası 1	Guç kaynağı Açık olduğunda, kodiayici yüksek nizda döner.	GI.I	паун
A.b6A	MEKATROLİNK İletisim ASIC batası 2	MECHATROLINK lletişim ASIC Arızası 1 Oluştu	Gr.1	Hayır
A.b6b	Kontrol diel algibre	MECHAI KOLINK Iletişim ASIC Arızası 2 Oluştu.	Gr.2	Hayır
A.C20	Faz hatası algılama	Hata tespit asaması.	Gr 1	Havir
A.C22	Faz bilgileri tutarsız	Faz bilgileri tutarsızdır.	Gr.1	Hayır
A.C90	Kodlayıcı İletişim hatası	Kodlayıcı ve servo sürücü arasında İletişim yok.	Gr.1	Hayır
A.C91	Kodlayıcıda anormal hızlanma İletişim pozisyon verileri	Kodlayıcı konum verilerinin hesaplanmasında bir hata oluştu.	Gr.1	Hayır
A C92	Kodlayıcı İletişim zamanlayıcısı	Kodavici ve servo silriloji arasindaki lleticim zamanlavicici basariciz odu.	Gr 1	Have
A CA0	Istisna Kodlavici parametre istispaci	Kodlavici narametreleri hozulmus	Gr.1	Haver
A.Ch0	Kodlavici geri döngü kontrolü	Kodlavicivla İletisim iceriği vanlıs.	Gr 1	Havir
	istisnası			
A.d00	Konum sapması çok büyük	(Pn520).	Gr.1	Evet
A.d01	Alarmforexcessive servo	Servo KAPALI konum sapması servo AÇIK konumdayken aşırı konum sapması uyarı değerinin (Pn526) avar değerini astığında servo ACIK tutulur.	Gr.1	Evet
A.d02	Aşırı pozisyon için alarm AÇIK	Servo konum sapması biriktirme durumunda AÇIK olduğunda, hız sınırı	Gr.2	Evet

	servo açıkken hız sınırından kaynaklanan sapma	servo AÇIK olduğunda hız sınır değeri (Pn529 veya Pn584) tarafından yürütülür. Bu durumda bir konum komutu girildiğinde, sınır serbest bırakılmaz ve ayarlanan değer Aşırı konum sapması için uyarı değeri (Pn520) aşılır.		
A.d10	Motor arasında aşırı sapma ve yük pozisyonları	Tam kapalı çevrim kontrolde, motor ve yük konumu arasındaki sapma çok büyüktür.	Gr.2	Evet
A.d30	Konum verileri çok büyük	Konum geri bildirim verileri 1879048192'yi aşıyor.	Gr.1	Hayır
A.E02	MEKATROLİNK Dahili Senkronizasyon İstisnası 1	MECHATROLINK İletişimi ve servo sürücü senkronizasyonu anormal.	Gr.1	Evet
A.E40	MECHATROLINK iletim döngüsü ayar hatası	MECHATROLINK İletişiminin iletim süresi yanlış ayarlanmış.	Gr.2	Evet
A.E42	Adres ayarı MECHATROLINK istasyonu anormal	MECHATROLINK İstasyonunun adresi yanlış ayarlanmış.	Gr.2	Hayır
A.E50*	MECHATROLINK senkronizasyon istisna	MECHATROLINK İletişiminde senkronizasyon istisnası oluştu.	Gr.2	Evet
A.E51	MECHATROLINK senkronizasyon başarısız oldu	MECHATROLINK İletişiminde senkronizasyon hatası oluştu.	Gr.2	Evet
A.E60*	MECHATROLINK İletişim hatası (hata alınıyor)	MECHATROLINK İletişim sırasında sürekli olarak İletişim arızası.	Gr.2	Evet
A.E61	MECHATROLINK iletim döngüsü anormal	MECHATROLINK İletişiminde anormal iletim süresi meydana geldi.	Gr.2	Evet
A.E63	MECHATROLINK senkronizasyon çerçevelerini almadı	MECHATROLINK iletişiminde sürekli olarak alınmamış senkronizasyon çerçeveleri oluşuyor.	Gr.2	Evet
A.Ed1	Komut yürütme zaman aşımına uğradı	MECHATROLINK komutu zaman aşımı hatası oluştu.	Gr.2	Evet
A.F10	Güç kablosu faz kaybı	Ana döngü güç kaynağı AÇIK olduğunda, üç fazdan birinin düşük voltaj durumu 1 saniyeden uzun sürer.	Gr.2	Evet

* Bu Alarm, Alarm kaydına kaydedilmeyecektir. Sadece panel ekranında görüntülenir.

9.2.2 Alarm Nedeni ve Alınacak önlemler

Aşağıdaki tabloda alarmın nedeni ve alınacak önlemler listelenmiştir. Aşağıdaki tabloya göre işlem yapıldıktan sonra arıza giderilemiyorsa, lütfen acentemizle veya en yakın şubeyle İletişime geçin.

Alarm numarası: Alarm adı	Sebep	Onaylama yöntemi	Alınacak önlemler
	Besleme voltajı aniden düşüyor.	Besleme voltajını ölçün.	Güç kaynağı voltajını spesifikasyon aralığında ayarlayın ve parametre ayar değerini başlatma işlemini gerçekleştirin.
A.020 :	Parametre yazarken gücü kapatma	Elektrik kesintisi zamanını teyit edin.	Parametre ayarlarının başlatılmasından sonra parametreleri yeniden girin.
Parametre ve kontrol	Parametreye yazma sayısı	Parametre değişikliklerinin üst cihazdan yapılıp	Servo sürücüyü değiştirin. Parametre
stisnaları Servo sürücünün dahili parametrelerinin verileri	AC güç kaynağından, topraklamadan, statik elektrikten vb. parazit sebebiyle hatalı calısma gerçekleşiyor	Servo sürücüyü güç kaynağına tekrar bağlayın. Alarm oluşursa, sorun olabilir.	Karşılıklı etkileşimi önlemek için tedbirler alın.
	Gaz, su damlacıkları veya kesme yağı vb. nedeniyle servo sürücü içindeki bileşenler arızalanmıştır.	Ayar ortamını onaylayın.	Servo sürücüyü değiştirin.
	Servo sürücü arızası	Servo sürücü güç kaynağına bağlantısını tekrar kontrol edin. Alarm hala devam ediyorsa, bir arıza olabilir.	Servo sürücüyü değiştirin.
A.021 : Parametre formatistisnası (Servo sürücünün dahili parametrelerinin verileri anormal)	Yazma parametresinin yazılım sürümü, alarmın verildiği yerde servo sürücünün yazılım sürümüne göre güncellenir.	Ürün bilgilerini okuyun ve yazılım sürümlerinin aynı olup olmadığını onaylayın. Sürümler farklıysa, bir alarm oluşabilir.	Aynı yazılım sürümü ve modeline sahip diğer servo sürücülerin parametrelerini yazın ve ardından güç kaynağını açın.
anonnal.	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücüyü değiştirin.
A.022 :	Tedarik voltajı bir anda düşüyor	Güç kaynağı voltajını ölçün	Servo sürücüyü değiştirin.
kontrol istisnaları (Servo sürücünün dahili	Güç kaynağı, kontrol panelinde kapatıldı. yardımcı işlevi ayarlama işlemi.	Elektrik kesintisi zamanını teyit edin.	Servo sürücüyü değiştirin.
parametrelerinin verileri anormal)	Servo sürücü arızası	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Alarm hala oluşuyorsa, şu olabilir bir hata olabilir.	Servo sürücüyü değiştirin.
A.030 : Ana devre tespit birimi arızası	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücüyü değiştirin.
A.040 :	Servo kapasitesi servo motor kapasitesiyle eşleşmiyor	Servo sürücü ve servo motor kapasitesinin miktar ve kombinasyonunu onaylayın	Servo sürücü ve servo motor kapasitesi birbiriyle eşleşir.
Parametre ayaristisnası	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücüyü değiştirin.
ötesinde)	Parametre ayar aralığının dışında	Değiştirilen parametrelerin ayar aralığını onaylayın.	Değiştirilen parametreleri ayarlanan aralıktaki değerlere ayarlayın.
	Elektronik dişli oranı ayar değeri ayarlanan aralığın dışında	Elektronik dişli oranının 0,001<(Pn20E/Pn210)< 64000 olduğunu doğrulayın.	Elektronik dişli oranını 0,001< (Pn20E/Pn210) < 64000 olarak ayarlayın
	Elektronik dişli oranı (Pn20E /Pn210) veya servo motor değiştirildiğinden, JOG programının çalışma hızı ayarlanan aralığa uymuyor.	Algılama koşulu formülünün ^{*1'} doğru olup olmadığını onaylayın.	Elektronik dişli oranının değerini azaltın (Pn20E/Pn210).
A.042 : Parametre kombinasyonu istisnası	Program JOG hareket hızı (Pn533) değiştirildiğinden, program JOG'un çalışma hızı ayarlanan aralığa uymuyor.	Algılama koşulu formülünün ^{*1} doğru olup olmadığını onaylayın.	Pn533 değerini artırın.
	Elektronik dişli oranının (Pn20E/Pn210) veya servo motorun değişmesi nedeniyle, gelişmiş otomatik motorun hareket hızı ayarı ayarlanan aralığa uymuyor.	– Algılama koşulu formülünün ^{*2} doğru olup olmadığını onaylayın.	Elektronik dişli oranının değerini azaltın (Pn20E/Pn210).
A.050 : Kombinasyon hatası (birleştirilebilir alanın dışında	Servo sürücü kapasitesi servo motor kapasitesiyle eşleşmiyor	1 4 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Servo sürücü ve servo motor kapasitesi birbiriyle eşleşir.
motor kapasite aralığı)	Servo sürücü arızası		Servo sürücüyü değiştirin.
A.051 : Ürün alarmları desteklemiyor	Motor parametre dosyası Kodlayıcı (sadece seri dönüştürme kullanılmadığında)	ya yazılmıyor	/a Motor parametre dosyasını kodlayıcıya yazı

Alarm numarası: Alarm adı	Sebep	Onaylama yöntemi	Alınacak önlemler
A.0b0 : Servo AÇIK komutu geçersiz alarm	'nin yardımcı işlevini yerine getirdikten sonra motora enerji verilmesi, servo üst cihazdan ON (SV_ON) komutu gönderilir	-	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Veya bir yazılım sıfırlaması gerçekleştirin.
	Ana döngü kablosu yanlış bağlanmış veya zayıf teması var.	Kablo bağlantılarının doğru olduğunu doğrulavın.	Kablo tesisatını değiştirin.
	Ana çevrim kablosunda dahili kısa devre veya toprağa kısa devre oluştu.	Arasında kısa devre olduğunu doğrulayın Kablonun UVW fazları ve UVW ile toprak arasında.	Kablo kısa devre yapmış olabilir. Kabloyu değiştirin.
	Servo motor içinde kısa devre veya toprağa kısa devre oluşuyor	Arasında kısa devre olduğunu doğrulayın Motor terminallerinin UVW fazları ve UVW ile toprak arasında.	Servo motor arızalı olabilir. Servo motoru değiştirin.
A.100 : Aşırı akım algılama (aşırı akım güç	Hatalı kablolama veya rejeneratif rezistörde temassızlık	Kablo bağlantılarının doğru olduğunu doğrulayın.	Kablo tesisatını değiştirin.
transistöründen veya ısı emiciden geçerek aşırı ısınmaya neden olur)	Dinamik fren (DB ve servo sürücü nedeniyle acil durdurma) sık kullanılır veya DB aşırı yük alarmı oluşur.	DB'nin kullanım sıklığı güç ile teyit edilir DB direncinin tüketimi. Veya DB aşırı yük alarmının oluşup oluşmadığını onaylamak için alarm ekranını kullanın (A.730 veya A.731).	DB'nin kullanım sıklığını azaltmak için servo sürücünün tip seçimini, çalışma yöntemini ve mekanizmasını değiştirin.
	Rejeneratif direnç değeri çok fazla yüksek	Rejeneratif direncin kullanım sıklığını teyit edin.	Çalışma koşullarını ve yüklerini tekrar gözden geçirin
	Servo sürücünün rejeneratif direnç değeri çok küçük	Rejeneratif direncin kullanım sıklığını teyit edin.	üzerinde bir değere değiştirilir Servo sürücü için direnç değiştirilir Servo sürücü için direnç değeri.
	Servo motor duşuk nızda durduğunda veya çalıştığında fazla yükleniyor	Çalışma koşullarını servo surucu spesifikasyonu ile karşılaştırın	servo motor tararından taşınan yuku azaltın azaltın veya daha yüksek hızda çalıştırın. ECivi doğru sekilde kablolamak dibi paraziti önlemek
	Parazit nedeniyle yanlış çalışma	Kablolama gibi parazit nedenlerini iyileştirin ve herhangi bir etki olup olmadığını onaylayın.	için önlemler alın. Ek olarak, FG'nin kablo boyutu servo sürücü ana döngüsününkiyle aynı olmalıdır. Servo sürücü güc kavnağına bağlayın
	Servo sürücü arızası		tekrar kontrol edin. Hala bir alarm oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin.
	zayıf teması var	Kablo bağlantılarının doğru olduğunu doğrulayın	Kablo tesisatını değiştirin.
	Ana çevrim kablosunda dahili kısa devre veya toprağa kısa devre oluştu	Kablo UVW fazları ve UVW ve toprak arasında kısa devre durumunu kontrol edin.	Kablo kısa devre yapmış olabilir. Kabloyu değiştirin.
A.101 : Motor aşırı akım algulama	Servo motor içinde kısa devre veya toprağa kısa devre oluşuyor	Motor terminalleri UVW fazları ve UVW ve toprak arasında kısa devre durumunu kontrol edin.	Servo motor arızalı olabilir. Servo motoru değiştirin.
(Motor aşırı kapasite üzerinden akar İzin verilen akım)	Servo sürücü içinde kısa devre veya toprağa kısa devre oluştu	Servo sürücü servo motor bağlantı terminalinde UVW fazları ve UVW ve toprak arasında kısa devre durumunu kontrol edin.	Servo sürücüyü değiştirin.
	Servo motor düşük hızda durduğunda veya çalıştığında fazla yükleniyor	Çalışma koşullarını servo sürücü spesifikasyonu ile karşılaştırın	Servo motor tarafından taşınan yükü azaltın azaltın veya daha yüksek hızda çalıştırın.
	Gürültü nedeniyle yanlış çalışma	Kablolama ve ayar gibi gürültü ortamını iyileştirin ve herhangi bir etki olup olmadığını onaylayın.	FG'nin doğru şekilde kablolanması gibi parazit karşıtı önlemler alın. Ek olarak, FG'nin kablo boyutu servo sürücü ana döngüsü ile aynı olmalıdır.
	Servo sürücü arızası		Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa, servo sürücüyü değiştirin
	Rejeneratif direnç kapasitesi (Pn600) "0" dışında bir değere ayarlı ve herhangi bir rejeneratif direnç kurulu değil	Dış rejeneretif rezistorun bağlantısını ve PN600'ün değerini kontrol edin	Rejeneratif direnç gerekmediğinde harici rejeneratif direnç bağlayın veya Pn600'ü (rejeneratif direnç kapasitesi) 0'a ayarlayın.
A.300 : Rejeneratif arızalar	Harici rejeneratif direnç yok	Harici rejeneratif dürenç veya rejeneratif güç direnci cihazı bağlantısını ve Pn600 değerini onaylayın.	Harici rejeneratif direnci bağladıktan sonra Pn600 için uygun değeri ayarlayın, veya rejeneratif direnç cihazını bağladıktan sonra Pn600'ü 0 olarak ayarlayın.
	Rejeneratif rezistör bağlantı terminali B2-B3 jumper kablosu düşüyor	Güç terminali atlama kablosunun bağlantısını onaylayın.	Aktarma kablolarının doğru bağlayın.
	Zayıf bağlantı, dış rejeneratif rezistörün düşmesi veya kesilmesi	Harici rejenerasyon direncinin kablolamasını onaylayın.	Harici rejeneratif rezistörün kablolamasını düzeltin.
	Servo sürücü arızası		Ana döngü güç kaynağının olduğu durumda açık değilse, servo sürücü kontrol güç kaynağı tekrar açılır. Hala bir alarm oluşuyorsa, servo sürücüyü değiştirin.
	spesifikasyon aralığını aşıyor	Besleme voltajını ölçün.	spesifikasyonlara göre ayarlayın
	Harıcı rejeneratit direnç değeri veya rejeneratit direnç kapasitesi yetersiz veya sürekli rejeneratif durumda	Çalışma koşullarını ve kapasiteyi yeniden teyit edin.	Rejeneratif direnç değerini ve rejeneratif direnç kapasitesini değiştirin. Çalışma koşullarını tekrar ayarlayın.
A.320: Rejenerasyon aşırı yükü	Sürekli olarak negatif yük taşıyor ve sürekli rejenerasyon durumunda	Çalışan sevo motora uygulanan yükü onaylayın	Servo, mekanik ve çalışma koşulları dahil olmak üzre sistemi gözden geçirin.
	Pn600'de ayarlanan kapasite (rejeneratif direnç kapasitesi) harici rejeneratif direnç kapasitesinden daha küçüktür.	Rejeneratif direncin bağlantısını ve Pn600 değerini onaylayın.	Pn600 ayarını düzeltin.
	Pn603'te ayarlanan değer (rejeneratif direnç değeri) harici rejeneratif direnç değerinden daha küçüktür	Rejeneratif direncin bağlantısını ve Pn603 değerini onaylayın.	Pn603 ayarını düzeltin.
	Aşırı harici rejeneratif direnç	Rejeneratif direncin değeri doğrudur.	Doğru direnç değerine değiştirin ve kapasite
	servo sürücü arızası Servo sürücü içindeki güç kaynağı voltalı cok	- Rejeneratif direncin direnç değerini bir ölçüm	servo sürücüyü değiştirin. Servo sürücüde yerleşik rejeneratif direnci kullanırken
	yüksek ve rejenératif direnç bağlantisi kesilmiş.	cihazıyla ölçün.	servo sürücüyü değiştirin. Harici bir rejeneratif direnç kullanırken rejeneratif direnci değiştirin.
A.330 : Ana devre güç kaynağı kablolama batası (ano	no yuç yırışını ayarlarken, Do güç girişi	Güç kaynağının DC olduğunu doğrulayın.	güç kaynağının ayar degerini yapın Kullanılan güç kaynağı ile tutarlı olmalıdır. Güc kaynağının ayar değerini yapın kullanılan
devre gücü açıldığında algılanır)	Do guç girişini ayarlarken, AO güç girişi	Güç kaynağının AC olduğunu doğrulayın.	güç kaynağı ile tutarlı olmalıdır.
	rejenierauri direnç kapasitesi (Pn600) "0" dişinda bir değere ayarlanmış ve rejeneratif direnç takılmamış	Harici rejeneratif rezistörün bağlantısını ve Pn600'ün değerini onaylayın.	Harici bir rejeneratif direnç bağlayın veya harici rejeneratif direnç gerekmediğinde Pn600'ü 0 olarak ayarlayın.
1	Servo surucu arizasi	•	Servo surucuyu degiştirin.

Alarm numarası: Alarm adı	Sebep	Onaylama yöntemi	Alınacak önlemler
	Güç kaynağı voltajı spesifikasyon aralığını aşıyor	Besleme voltajını ölçün.	AC/DC güç kaynağı voltajını ürün özelliklerine göre ayarlayın
	Güç kaynağı dengesiz durumda veya yıldırım çarpmasından etkilenmiş	Besleme voltajını ölçün.	Güç kaynağı durumunu iyileştirin ve akım düzenleyici kurduktan sonra servo sürücüyü açın. Halen daha alarm veriyorsa servo sürücüyü değiştirin.
A.400 : Aşırı Voltaj (Servo Sürücüde Ana Devre Güç Kaynağı	AC güç kaynağı voltajı spesifikasyon aralığını aştığında, hızlanma ve yavaşlama gerçekleştirilir	Çalışırken güç kaynağı voltajını hızı ve torku onaylayın.	AC güç kaynağı voltajını ürün özelliklerine göre ayarlayın.
Voltaj)	Harici rejeneratif direnç değeri calışma koşullarından daha büyük	Çalışma koşullarını onaylayın ve rejeneratif direnc değeri	Dönme eylemsizlik oranının veya kütlenin oranının izin verilen aralıkta olduğunu gösterir
	Atalet momenti oranının veya kütle oranının tolerans dahilinde olduğunu doğrulamak için izin verilen atalet momenti oranının veya kütle oranının izin verilen atalet momenti oranının veya kütle oranının üzerinde olduğu bir durumda çalıştırın	Dönme ataleti oranının veya kütle oranının izin verilen aralıkta olduğunu onaylayın.	Yavaşlama süresini uzatın veya yükü azaltın.
	Servo sürücü arızası	-	Ana döngü güç kaynağının olduğu durumda açık değilse, servo sürücü kontrol güç kaynağı tekrar açılır. Hala bir alarm oluşuyorsa, servo sürücüyü değiştirin.
A.410 : Voltai altında	Besleme voltajı spesifikasyonun altında	Güç kaynağı voltajını ölçün.	Güç kaynağı voltajını normal değerlere ayarlayın. aralık
(Servo sürücü içindeki ana döngünün güç kaynağı kısmı	Sırasında güç kaynağı voltajı düşer operasyon	Güç kaynağı voltajını ölçün.	Güç kaynağı kapasitesini artırın.
düşük voltajı algılar)	Anlık güç kesintisi meydana geldi	Güç kaynağı voltajını ölçün.	Eğer anlık durdurma tutma süresi (Pn509) değiştirilirse, daha küçük bir değere ayarlanır.
	Servo sürücü sigortası atmış	-	Servo sürücüyü değiştirin
	Servo sürücü arızası Motor kablolamasında II. V. W. Faz sırası değeri	-	Servo sürücüyü değiştirin. Motor kablolaması sorunlarını kontrol edin
	hatasi	Servo motor bağlantısını onaylayın.	
A.510 : Aşırı hız	Komut giriş değeri aşırı hız değerini aşıyor	Giriş komutunu onaylayın.	Komut değerini düşürün. Veya kazancı ayarlayın.
(Motor hızı en yüksek hızın üzerinde)	Motor hızı maksimum hızı aşıyor	Motor hızının dalga biçimini onaylayın.	Hız komutu giriş kazancını azaltın ve servo kazancını düzeltin veya çalışma koşullarını ayarlayın.
	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücüyü değiştirin.
4 500	Motor hızında anormal titreşim tespit edildi	Motorun anormal sesini onaylayın ve çalışma sırasındaki hız ve tork dalga formları.	Motor hızını azaltın. Veya hız döngüsü kazancını azaltın (Pn100).
A.520 : Titreşim alarmı	Atalet momenti oranının değeri (Pn103) gerçek değerden daha büyük veya büyük ölçüde farklılık dösterivor	Atalet momenti oranını veya kütle oranını teyit edin.	Atalet momenti oranını (Pn103) doğru şekilde ayarlayın.
	Titreşim algılama değeri (Pn312) uygun değil	Titreşim algılama değerinin uygunluğunu (Pn312) doğrulayın.	Titreşim algılama değerini uygun şekilde ayarlayın (Pn312).
A.521 : Alarmı otomatik olarak ayarla (Özel ayarlamalar, EasyFFT, işlevde titreşim tespitinde ayarlama yok)	Ayar gerektirmeyen fonksiyon kullanılırken motor büyük ölçüde titreşir	Motor hızının dalga biçimini onaylayın.	Yükü izin verilen momentin altına düşürün atalet oranını azaltın veya sertlik değerini azaltmak için ayar gerektirmeyen değer tarafından ayarlanan yük değerini artırın.
ayanama yoky	Özel ayarlama ve EasyFFT yapıldığında motor büyük ölçüde titreşir.	Motor hızının dalga biçimini onaylayın.	Her bir fonksiyonun uygulanması için operasyon adımlarında tanımlanan işleme yöntemi.
A.710 : Aşırı yük (anlık maksimum	Motor kablolama, kodlayıcı kablolaması veya kötü bağlantı	Kablolamayı onaylayın.	Motor ve kodlayıcı kablolamalarındaki sorunları kontrol edin.
yůk) A.720 :	Motorun çalışması aşırı yük koruma karakteristiğini aşıyor	Motorun aşırı yük özelliklerini ve çalışma komutlarını onaylayın.	Yük ve çalışma koşullarını gözden geçirin. Ya da motor kapasitesini yeniden gözden geçirin.
maksimum yük)	DB durmaları DB direncinin kapasitesini aştığında dönme veya çalışma enerjisi. Servo sürücü arızası	Çalışma komutunu ve motor hızını onaylayın. -	Mekanik faktörleri iyileştirin. Servo sürücüvü değistirin.
A.730 : A.731 : DB aşırı yükü	Motor harici bir kuvvet tarafından tahrik ediliyor	Çalışma durumunu onaylayın.	Motoru harici kuvvetle çalıştırmayın.
tüketimi algılandı)	DB durduğunda dönen veya çalışan enerji DB direncinin kapasitesini aşar	DB'nin kullanım sıklığı DB direncinin güç tüketimi ile doğrulanır.	Aşağıdaki önlemleri deneyin. • Servo motorun komut hızını azaltın. • Dönme ataleti oranını veya kütle oranını azaltın. • DB duraklarının sayısını azaltın.
	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücüyü değiştirin.
A.740: Darbe Akımı Sınırlayıcı Direnç Aşırı Yük (Ana devre güç açma frekansı çok yüksek)	Izin verilen ani akım sayısı ana döngü güç kaynağı AÇIK/KAPALI olduğunda sınırlama dirençleri aşılır	-	Ana döngü güç kaynağının AÇMA/KAPAMA frekansını düşürün.
,	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücüyü değiştirin.
	lik durumda mutlak değer kodlayıcının	İlk durumda gücün açık olup olmadığını kontrol edin	Kodlayıcının ayar işlemi gerçekleştirilir
A.810 :	Kodlayıcı kablosu çıkarıldı ve sonra bağlandı	lik durumda gücün açık olup olmadığını kontrol edin	Kodlayıcı bağlantısını onaylayın ve kodlayıcıyı ayarlayın

Kodlayıcı yedekleme alarmı (yalnı mutlak değer Kodlayıcıyı bağlı olduğunda algılanır (Kodlayıcı tarafında algılandı	zca S (a	Servo sürücü kontrol güç kaynağı ;+5V) ve Akü güç kaynağının her ikisi arızalandı	de	Kodlayıcı konektörü pilinin ve konektör durumunun doğru olduğunu doğrulayın.		Kodlayıcıya güç beslemesi yeniden sağlandiktan sonra (Akü değişimi, vb.), kodlayıcı ayarlanır. Ayar islemi tekrar yanılsa bile alarm serbest	
	Ν	Mutlak değer kodlayıcı hatası				bırakılamadığında, servo motoru değiştirin.	
A.820 : Kodlayıcı ve kontrol alarmı (Algılanan kodlayıcı tarafı)	s ۲	servo sürücü arızası Kodlayıcı arızası				servo surücüyü degiştirin. Kodlayıcıyı sıfırlayın. Hala sık sık meydana geliyorsa, servo motor arızalanmış olabilir. Servo motoru değiştirin.	
A.830 :	S A	Servo sürücü arızası Akü iyi bağlanmamış veya bağlı değil		-		Servo sürücüyü değiştirin. Aküyü doğru sekilde bağlayın	
Kodlayıcı akü alarmı (Mutlak değer Kodlayıcı akü voltaj	ji 7	Akü voltajı aşağıdaki değerden düşükt	ür	Akü velteini öleün		Akuyu doği u şekilde bağlayırı.	
belirtilen değerin altında)	b	pelirtilen değer (2,7 V)				Anuyu degişirin.	
Alarm numarası:		Seb		Onavlama vöntemi		Alınacak önlemler	
Alarm adı		ер		onayiama yontenii	Servo sür	ücü güc kavnağına bağlavın	
A.840 : Kodlayıcı veri alarmı (Kodlayıcı tarafında	Kodlayı	ci arizasi		-	tekrar kon Kodlayiciy	rtol edin. Hala alarmoluşuyorsa servo motoru veya // değiştirin. cevresinin doğru kablolanması	
algılandı)	çalışma	vb. nedeniyle kodlayıcının yanlış ısı			(Kodlayıcı ayrılması,	kablosunun servo motor ana döngü kablosundan topraklama işlemi, vb.)	
A.850 : Kodlayıcı aşırı hızı (kontrol	Kontrol min-1 v (servo r	güç kaynağı açıldığında, motor 200 /eya daha yüksek bir hızda döner notoru döndürürken)	Güç kayna hızından t	ağı açıldığında motor hızını motor dönüş teyit edin.	Servo mo değere ay	ıtorun dönüş hızını 200 dakika-1'den daha düşük bir arlayın ve ardından kontrol güç kaynağını açın.	
gucu açılarığında algılarılı) (Kodlayıcı tarafında algılandı)	Kodlayı	ci arizasi		-	Servo sür oluşuyors	ücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm a, servo motoru veya enkoderi değiştirin.	
	Servo s	ürücü arızası		-	Servo sür oluşuyors	ücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm a, servo motoru veya enkoderi değiştirin.	
A.b6A : MEKATROLİNK İletişim ASIC hatası 1	Servo si arızası	ürücü MECHATROLINK iletişim			Servo sü oluşuyors:	rücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm a, servo sürücüyü değiştirin.	
A.b6b : MEKATROLİNK İlətişim ASIC bətəşi û	Parazit hatalı ça	nedeniyle MECHATROLINK İletişimi alışmaya neden oldu.		-	Aşağıdaki FG'nin baş İletişim ka	parazıt önleyici tedbirleri alın. İletişim kablosunun veya ğlantısını düzeltin. blolarına ferrit çekirdekleri takın.	
neuşini Acio Hatası Z	Servo si arizasi Motor l	ürücü MECHATROLINK iletişim	M. 1		Servo sür oluşuyors Motor kab	ücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm a, servo motoru veya enkoderi değiştirin. Iolamasında hata olun olmadığını kontrol edin.	
A C10 ·		autorannitua U, V, VV raz Sifasi natasi	Motorun k	adıo bağlantılarını onaylayın.	Motorun k	ablolamasında herhangi bir sorun olmasa da, güc tekrar	
Kontrol dışı algılama (servo AÇIK olduğunda algılanır)	Kodlayıcı arızası			-	açıldıktan enkoder a Servo sür	sonra alarm hala devam ediyorsa, servo motor veya rızası olabilir. Servo motoru veya enkoderi değiştirin. ücü qüc kavnağına tekrar bağlavın. Hala bir alarm	
	Servo s	ervo sürücü arızası		- Doğrusal kodlavıcı sinvalinin voltainu onavlavın		a servo sürücüyü değiştirin. beke cetvelinin okuyucu kafasını verlestirin. Veva	
	Dogrus	al kodlayıcı sınyal seviyesi duşuk	Pn080=n	መ지 @ (motor faz sıra secimi) avarını ve	doğrusal k Pn080-n	odlayıcıyı değiştirin.	
A.C20: Faz hatası algılama	Doğrusa motor ro	al kodlayıcının pozitif sayma yönü otorunun pozitif yönüyle eşleşmiyor	doğrusal k yönününü	kodlayıcı ve motor rotorunun kurulum onaylayın.	rotorunu ye	eniden takın.	
	Manyeti	k kutup sensör sinyali bozuldu		-	FG kablola parazit ka	amasını düzeltin. Manyetik kutup sensör kablolaması için rşıtı önlemler uygulayın. Kadlayıcının özə liklərini ənaylayın	
A.C21 :	(Pn282)) ayar hatası ik kutup sonsörü seylete meter	(Pn282)	i kodlayıcı şebeke aralığını onaylayın	ve değeri	doğru şekilde ayarlayın.	
Manyelik kulup sensoru arizasi	Manyetik kutup sensörü açıkta motor statorunun dışında		Manyetik	kutup sensörünü onaylayın.	Motor roto	orunu veya statorunu yeniden takın.	
	kablolar	Manyetik kutup sensörünün hatalı kablolanması			Manyetik		
A.C22 :	Servo ü	initesi ve doğrusal			Manyetik	kutup sensoi unu degiştirin.	
	Parame	cı Faz bilgisi farklı etre ayarı yanlış	Doğrusal sinyalinin	kodlayıcının özelliklerini ve geri besleme durumunu onaylayın.	Doğrusal seçimi (Pr Parametre	Kodlayıcı şebeke aralığı (Pn282) ve motor faz sıras 088 = n.ஊ≫ä) cihaz ile tutarlı olmayabilir. sleri cihazın durumu ile uyumluşekilde ayarlayın.	
	Şebeke	ölçeği sinyali bozuk	Seri dönüs servo mo bağlanır v FG'sine b kablosunu Algılama l verip verm	ştürme ünitesinin, FG otorun FG'si ile servo ünitenin FG'si ve servo ünitenin FG'si güç kaynağının bağlanır. Ek olarak, doğrusal Kodlayıcı ın gerçekten blendajlı olduğu doğrulanır. komutunun tekrar tekrar aynı yönde çıkış nediğini doğrulayın.	Doğrusal önleyici te	Kodlayıcılar için kullanılan kablolar için uygun parazit dbirler alın.	
A.C50 : Manyetik kutup algılama başarısız	Motor ro	otoru dış kuvvete maruz kalmış	-		Motor roto algılama sorunsuz için harici kutup algı	vruna kablo gerginliği gibi harici bir kuvvet uygulandığında komutu 0 olsa ve hız geri beslemesi 0 olmasa bile bir şekilde algılanamaz. Hız geri beslemesinin 0 olmas kuvveti azaltın. Harici kuvvet azaltılamadığında manyetik lama hız döngüsü kazancını (Pn481) artırın.	
	Doğrusa sahip	al Kodlayıcılar düşük çözünürlüğe	Doğrusal kodlayıcı şebeke cetvelinin adımının 100 m içinde olup olmadığını onaylayın.		Doğrusal 100m'den algılayam aralığı kul komut hı edildiğinde	kodlayıcı şebeke ölçeğinin aralığı fazla ise, servo ünitesi doğru hız geri beslemesin az. Yüksek hassasiyetli doğrusal Kodlayıcı şebeke ölçek lanın (40m içinde önerilir). Veya manyetik kutup algılama zını artırın (Pn485). Ancak manyetik kutup tespi ə motor çalışma aralığı genişleyecektir.	
A.C51 : Manyetik kutup tespit edildiğinde aşırı hareket algılandı	A.C51 : Manyetik kutup tespit edildiğinde aşırı hareket algılandı hareket sinyali algılanır		Aşırı hare	ket konumunu onaylayın.	Aşırı harel sinyalinin	ket sinyalini bağlayın. Manyetik kutup tespiti, aşırı hareke tespit edilemediği konumda gerçekleştirilir.	
A.C52 : Manyetik kutup algılama tamamlanmadı	Servo aşağıdaki durumlarda AÇIK konumdadır • Manyetik kutup algılama tamamlanmadığında				Giriş /P-D	ET sinyali.	
A.C53 : Manyetik kutup tespiti aktif aralığın dışında	• p-det girilmediğinde Algılama hareket mesafesi manyetik kutup algılama hareket aralığını aşıyor. (Pn48E)				Manyetik Veya kutu	kutup algılama faaliyetlerinin aralığını genişletin (Pn48E) p algılama hızı döngü kazancını artırın (Pn481).	
A.C54 : Manyetik kutup algılama başarısız 2				Manyetik (Pn495). artırın (P motor sıca	kutup algılama onay itme komutunun değerini artırır Manyetik kutup algılama hatasının izin verilen aralığın n498). Ancak, hata tolerans aralığı genişletildiğinde, aklığı yükselecektir.		

Alarm numarası: Alarm adı	Sebep	Onaylama yöntemi	Alınacak önlemler
A.C80 : Kodlayıcı boşluğu	Kodlayıcı arızası		Servo ünitesine giden gücü yeniden bağlayın. Alarm hala oluşuyorsa servo motor veya doğrusal Kodlayıcı arızası olabilir. Servo motoru veya doğrusal Kodlayıcıyı değiştirin.
(Dönüş sayısının üst sınır değerinin anormal ayarı)	Servo ünitesi arızası	-	Servo üniteye giden gücü yeniden bağlayın. Bir alarm hala oluşuyorsa, servo ünitesi arızalanmanmış olabilir. Servo ünitesini dağırtığır
	Enkoder konnektöründe temazsızlık veya hatalı kablolama	Kodlayıcı konektörünün durumunu doğrulayın.	reçiştirin Kodlayıcı konektörünü tekrar takın ve Kodlayıcı kablo bağlantisini onaylayın.
A C90 -	Kodlayıcı kablosunun kopması, kısa devre yapması, veya belirtilen empedansı aşan kablo kullanılması	Kodlayıcı kablosunun durumunu onaylayın.	Belirtilen özelliklerde Kodlayıcı kablosu kullanın.
Kodlayıcı İletişim hatası	Sıcaklıktan kaynaklanan korozyon, nem ve gaz; Su damlaları ve kesme yağının neden olduğu kısa devre; Titreşimin neden olduğu zayıf konektör teması	Kullanım ortamını onaylayın.	Kullanım ortamını iyileştirin ve kabloları değiştirin. Buna rağmen iyileşme sağlanamazsa servo sürücüyü değiştirin.
	Karşılıklı parazit nedeniyle yanlış çalışma	-	Kodlayıcı çevresini doğru kablolayın (Kodlayıcı kablosunun servo motor ana döngü kablosundan ayrılması, topraklama işlemi, vb.)
	Servo sürücü arızası		Servo motoru başka bir motora bağlarken servo sürücüler ve kontrol güç kaynağını açın, alarm oluşmazsa servo sürücüyü değiştirin.
A.C91 :	Kodlayıcı kabloları gömülü, kaplama hasarlı ve sinyal hatları bozuk	Kodlayıcı kablolarının ve konektörlerinin durumunu onaylayın.	Kodlayıcı kablosunun döşenmesinde herhangi bir sorun olup olmadığını teyit edin.
Kodlayıcının anormal hızlanması İletişim pozisyon verileri	Kodlayıcı kablolarının birbirine bağlı olup olmadığını veya yüksek akım hattına çok yakın olup olmadığını doğrulayın.	Kodlayıcı kablosunun ayar durumunu onaylayın.	Kodlayıcı kablosunu aşırı voltaja maruz kalmayacak bir konuma döşeyin.
	Motor tarafındaki ekipman etkisi sebebiyle FG değişiklik ihtimali (kaynak makinesi, vb)	Kodlayıcı kablosunun ayar durumunu onaylayın.	Makineyi topraklayın ve FG'yi şöntleyin.
4.000	Kodlayıcının sinyal hattı bozulmuş	-	Parazit önleyici karşı önlemler uygulayın Kodlayıcı kablolaması için.
Kodlayıcı iletişimi zamanlayıcı	Kodlayıcı aşırı yüke maruz kalır titreşim etkisi	Kullanımı onaylayın.	Mekanik titreşimi azaltın. Servo takın motor yeva Kodlayıcıyı doğru sekilde calıstırın
istisnası	Kodlayıcı arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm
	Servo sürücü arızası	-	oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin.
A.CA0: Kodlayıcı parametresi istisnası	Kodlayıcı arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin.
	Yanlış kablolama ve enkoderde temazsızlık		Kodlayıcı kablolamasındaki sorunları kontrol edin.
	Kodlayıcı kablolarının özellikleri farklı ve parazit oluşuyor	-	Kabloları çift bükümlü blendarjlı kabloyla veya 0,12 mm2'den fazla tel göbeği olan çift bükümlü tekil blendarjlı kablo ve kalaylı yumuşak bakır bükümlü kablo ile değiştirin.
	Kodlayıcı kablo uzunluğu çok uzun ve bozulmaya sahip	-	Kodlayıcı kablosunun en uzun bağlantı mesafesi 50m'dir.
A.Cb0 : Kodlayıcı Eko kontrol istisnası	Motor tarafındaki ekipmanın etkisi sebebiyle olası FG değişiklikleri (kaynak makinesi vb.)	Kodlayıcı kablolarının ve konektörlerinin durumunu onaylayın.	Kodlayıcı tarafı FG'ye şöntlenmeyi önlemek için makineyi topraklayın.
	Kodlayıcı aşırı titreşim etkisine maruz kalıyor.	Kullanımı onaylayın.	Mekanik titreşimi azaltın. Servo motoru veya doğrusal kodlayıcıyı doğru bir şekilde kurun.
	Kodlayıcı arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin.
	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin.
	Servo motorun U, V, W kabloları yanlış	Servo motor ana döngü kablosu bağlantısını onaylayın	Motor kablosu veya kodlayıcıda temazsızlık veya diğer sorunların olup olmadığını onaylayın.
A.d00 : Konum sapması çok büyük (Servo AÇİK durumunda, konum sapması konum sapması çok	Pozisyon komut hızı çok yüksek	Çalıştırmadan önce konum komutunun hızını azaltmayı deneyin.	Konum komut hızını veya komut hızlanmasını azaltın veya elektronik dişil oranını ayarlayın.
(Pn520))	Konum komutu ivmesi çok büyük	Çalıştırmadan önce komut verilen ivmeyi azaltmaya çalışın.	Pozisyon komutunun ivmesi MECHATROLINK komutu tarafından azaltılır. Veya konum komutunun ivmesini yumuşatmak için MECHATROLINK komutu aracılığıyla konum komutu filtresini (ACCFIL) seçin
	Çalışma koşulları ile ilgili olarak Aşırı konum sapması için uyarı değeri (Pn520) düşük	Aşırı konum sapması için uyarı değerinin (Pn520) uygun olduğunu doğrulayın.	Pn520 parametresinin değerini doğru ayarlayın
	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin
A.d01 : Servo AÇIK olduğunda Aşırı pozisyon sapması uyarısı	Servo KAPALI iken pozisyon sapması servoyu açık tutmak için ayarlanan Pn526'yı aşıyor (servo AÇIK iken aşırı pozisyon sapması uyarı değeri)	Servo KAPALI iken konum sapmasını onaylayın.	Servo AÇIK doğru şekilde ayarlandığında, konum sapması uyarı değeri çok büyük (Pn526).
A.d02 : Hiz sınırı aşırı sapma alarmı nedeniyle servo AÇİK konuma geliyor	Servo AÇIK konumdayken sapma biriktirme durumunda, servo AÇIK olduğunda hız sınırı haz sınır değeri (Pn529) tarafından yürütülür. Bu durumdaki konum komutu girişi, aşırı konum sapması için uyarı değerinin (Pn520) ayarlanan değerini aşar	-	Aşırı sapma uyarı değeri (Pn520) için doğru konumu ayarlayın. Veya servo AÇIK konumdayken hız sınır değerini (Pn529) doğru değere ayarlayın.
A.d10 : Motor ve yük konumları arasında aşırı sapma	Motorun dönüş yönü, harici Kodlayıcının kurulum yönünün tersidir	Motorun dönüş yönünü ve harici Kodlayıcının montaj yönünü onaylayın.	Harici enkoderin montaj yönünü ters yöne çevirin veya "harici enkoder kullanım yöntemi (Pn002 = n.X)" dönüş yönünü ters yöne ayarlayın.
	İş parçası tablasının yük konumu ve harici Kodlayıcı bağlantısının montaj	Harici kodlayıcı eklemini onaylayın.	Mekanik yapıştırma tekrar gerçekleştirilir

Alarm numarası: Alarm adı	Sebep	Onaylama yöntemi	Alınacak önlemler
A.d30 Konum verileri çok büyük	Konum verileri ±1879048192'yi aşıyor	Giriş komutu darbe sayacını onaylayın.	İşletim spesifikasyonlarını gözden geçirin.
A.E02 : MEKATROLINK	lletim süresi MECHATROLINK değişti	-	İletim döngüsünün nedeni üst cihazın varyasyonu ortadan kaldırılmıştır.
Dahili senkronizasyon istisnası 1	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin
A.E40: MEKATROLİNK Yayım çevrim ayarı hatası	MECHATROLINK iletim döngüsü ayarı spesifikasyon aralığının dışında	MECHATROLINK'in iletim döngüsü ayarını onaylayın.	MECHATROLINK aktarma dönemini doğru değere ayarlayın.
A.E42 : MEKATROLINK	İstasyon adresi ayarlanan aralığın dışında	Döner anahtarların (S1, S2) 03 ~ EF aralığında olup olmadığını onaylayın.	İstasyon adresi ayarını onaylayın üst cihazı ve döner anahtarları (S1, S2) doğru değerlere (03-EF) ayarlayın.
İstasyon adresi ayar istisnası	Aynı adres İletişim ağında da mevcuttur	Aynı adresin İletişim ağında mevcut olup olmadığını teyit edin.	İstasyon adresi ayarını onaylayın üst cihazı ve döner anahtarları (S1, S2) doğru değerlere (03-EF) ayarlayın.
A.E50*3 : MEKATROLINK	Üst cihazın WDT veri güncellemesi anormal	Ust Cihaz WDT veri güncellemesini onaylayın.	Üst cihazın WDT verilerini doğru şekilde güncelleyin.
Senkronizasyon istisnası	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin
A.E51 : MEKATROLINK	Senkronize iletişim başladığında üst cihaz WDT verisi anormal bir şekilde güncelleniyor ve senkronize iletişim başlatılamıyor.	Üst cihazın WDT veri güncellemesini onaylayın.	Üst cihazın WDT verilerini doğru şekilde güncelleyin.
Senkronizasyon başarısız oldu	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücüyü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin.
	MECHATROLINK kablo bağlantısı yanlış	MECHATROLINK kablo bağlantılarını onaylayın.	MECHATROLINK iletişim kablosunu doğru şekilde bağlayın. Sonlandırma direncini doğru şekilde bağlayın.
A.E60*3 : MEKATROLINK Anormal Îletişim (Hata	MEKATROLINK karşılıklı parazit sebebiyle hatalı veri aldı	-	Karşılıklı etkileşimi önlemek için tedbirler alın. (MECHATROLINK İletişim kablosunun veya FG'nir kablolamasını ayarlayın. Örneğin MECHATROLINK İletişim kablosuna ferrit çekirdek eklenmesi vb.)
	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin
A.E61 : MEKATROLINK Anormal iletim süresi (Senkronizasvon Aralığı	MECHATROLINK aktarma süresinde değişiklik	MECHATROLINK'in iletim döngüsü ayarını onaylayın	Üst cihazın aktarım döngüsü değişiklik sebebini ortadan kaldırın
Anormal)	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına bağlayın tekrar kontrol edin. Hala bir alarm oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin.
	MECHATROLINK kablo bağlantısı yanlış	MECHATROLINK kablo bağlantılarını onaylayın.	MECHATROLINK iletişim kablosunu doğru bağlayın.
A.E63 : MEKATROLINK Senkronizasyon çerçevesi alınmadı	MEKATROLINK karşılıkçlı parazit sebebiyle hatalı veri aldı.		Karşılıklı etkileşimi önlemek için tedbirler alın. (MECHATROLINK İletişim kablosunun veya FG'nin kablolamasını ayarlayın. Örneğin MECHATROLINK İletişim kablosuna ferrit çekirdek eklenmesi vb.)
	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa servo sürücüyü değiştirin
A.Ed1 : Komut gerçekleştirme zaman aşımına uğradı	MECHATROLINK komutu zaman aşımı hatası oluştu.	Komutu yürütürken monitör durumunu onaylayın.	Motor çalışması sırasında SV_ON ve SENS_ON komutlarının yürütülmesini ayarlayın.
	Üç fazlı kabloların kötü bağlanması	Güç kaynağının kablolamasını onaylayın.	Güç kaynağı kablolarını kontrol edin
A F10 ·	Üç fazlı güç kaynağı dengesizliği	Üç fazlı güç kaynağının her bir fazının voltajını ölçün	Güç kaynağı dengesizliğini düzeltin (faz değiştir).
Güç kablosu faz kaybı (Ana devre güç kaynağı AÇIK olduğunda, R, S ve T	Tek fazlı AC güç girişi (Pn00B = n. 🛙 1 💷) ayarlanmamışsa ve tek fazlı güç girişi varsa	Güç kaynağı ve parametre ayarlarını onaylayın.	Doğru güç girişini ve parametreleri ayarlayın.
fazlarından birinin düşük voltaj durumu 1 saniyeden uzun sürer)	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücü güç kaynağını tekrar bağlayın. Tekrar alarm oluşursa servo sürücünüsü değiştirin.
	Kötü bağlantı veya kötü motor kablolaması	Kablolamayı onaylayın.	Motor kablolarını kontrol edin
	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa, servo ünitesi arızalanmış olabilir. Servo sürücüyü değiştirin.

*1. Algılama koşulu formülü

Aşağıdaki iki koşullu ifadeden biri geçerli olduğunda, bir alarm algılanacaktır.

□ Pn533 [dak-1] × Kodlavici cözünürlüğü ≤ Pn20E 6×105 Pn210

□ Maksimum motor hızı [dak-1] × Kodlayıcı öözünürlüğü ≤ Pn20E yaklaşık yaklaşık 3.66×1012

*2. Algılama koşulu formülü

Aşağıdaki iki koşullu ifadeden biri geçerli olduğunda, bir alarm algılanacaktır. $\Box \text{ Motorun nominal hızı [dak-1] } x^{1} x \frac{\text{Kodlayıcı çözünürlüğü }}{6 \times 105} \sum_{Pn210}^{Pn20E}$

□ Motorun maksimum hızı [min⁻¹] × ^{Kodlayıcı çözünürlüğü ≥ Pn20E} yaklaşık 3.66×1012 Pn210

9.2.3 Alarm sıfırlama

Servo alarm çıkışı (ALM) sinyali oluştuğunda, alarm nedenini ortadan kaldırdıktan sonra aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle sıfırlayın.



Servo alarmını sıfırlamadan önce, alarm nedenini ortadan kaldırdığınızdan emin olun. Alarm sıfırlama, alarm nedeni hariç tutulmadan gerçekleştirilirse, alarm sıfırlama çalışmaya devam ettiğinde ekipman hasarı veya yangın meydana gelebilir.

□Alarma Dayalı Sıfırlama, Uyarı Temizleme (ALM_CLR) komutu □Panel çalıştırma tuşuna bağlı olarak, sıfırlamak için S tuşuna basın

9.2.4 Alarm kayıtlarının görüntülenmesi

Servo sürücü, meydana gelen 10 alarm kaydını izleyebilen izleme ekranı işlevine sahiptir.

9.2.5 Alarm kayıtlarının silinmesi

Servo tahrikli alarm kayıtlarını silme işlevi.

Alarm sıfırlaması yapılsa veya servo sürücü ana devresinin güç kaynağı kesilse bile alarm kaydı silinmeyecektir, bu nedenle aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir.

Aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir

İşletim aracı	Dağıtım
Panel operatörü	Fn006
iWatch+ hata	[Alarm Göstergesi]
ayıklama yazılımı	[Geçmiş Alarm]
	[Temizle]

9.3 Uyarı görüntülendiğinde

Servo sürücü uyarıldığında, panel ekran ünitesinin LED'i Alarm numarasını gösterir. Uyarı, bir istisna oluşmadan önce görüntülenecektir.

Aşağıda uyarıların, nedenlerinin ve alınacak önlemlerinin bir listesi yer almaktadır.

9.3.1 Uyarı listesi

Alarm adları ve içerikleri aşağıda Alarm numaralarının sırasına göre listelenmiştir.

Alarm numara sı	Alarm adı	Alarm içeriği	Sıfırla
A.900	Konum sapması çok büyük	Birikmiş konum sapması (<u><i>Pn520xPn51E</i>)</u> tarafından ayarlanan oranı aşıyor. 100	İhtiyaç
A.901	Servo AÇIK iken aşırı konum sapması	Birikmiş konum sapması (<u>Pn526xPn528</u>) tarafından ayarlanan oranı aşıyor. 100 ⁾	İhtiyaç
A.910	Aşırı Yük	Aşırı yük (A.710/720) alarmına ulaşılmadan hemen önce uyarı ekranı. Çalışma devam ederse, bir alarm oluşabilir.	İhtiyaç
A.911	Titreşim	Motor çalışmasında anormal titreşim algılanır. A.520'nin algılama değeri ile aynı şekilde, titreşim algılama anahtarı (Pn310) alarm veya uyarı.	İhtiyaç
A.920	Rejenerasyon aşırı yükü	Rejenerasyon aşırı yük (A.320) alarmına ulaşmadan hemen önce uyarı ekranı. İşlem devam ederse bir alarm oluşabilir.	İhtiyaç
A.921	DB aşırı yüklemesi	DB aşırı yük (A .731) alarmı verilmeden hemen önce uyarı ekranı. İşlem devam ederse bir alarm oluşabilir.	İhtiyaç
A.930	Mutlak akü arızası kodlayıcı	Mutlak Kodlayıcının düşük Akü voltajı için bir uyarı ekranıdır.	İhtiyaç
A.94A	Veri Ayar Uyarısı 1 (Parametre Numarası)	Veri ayar uyarısı 1 (parametre numarası) komutunun parametre numarası yanlış.	Otomatik sıfırlama *
A.94B	Veri ayar uyarısı 2 (veri aralığı dışında)	Aralık dışı değerler komut verilerinde ayarlanır.	Otomatik sıfırlama *
A.94C	Veri kümelemeuyarı3 (hesaplama hatası)	Bir hesaplama hatası tespit edildi.	Otomatik Sıfırla *
A.94D	Veri Ayar Uyarısı 4 (Parametre Boyutu)	Veri boyutu uyuşmazlığı tespit edildi.	Otomatik sıfırlama

A.94E	Veri Ayarı Uyarısı 5	Mandal modu istisnası algılandı.	ihtiyaç

Alarm numar ası	Alarm adı	Alarm içeriği	Sıfırla
	(Mandal Istisnası)		
A.95A	Komut Uyarısı 1 (Bitti Komut Koşulları)	Komut koşulu yeterli olmadığında, komut yürütülür.	Otomatik sıfırlama *
A.95B	KomutUyarı2 (Komut Desteklenmiyor)	Desteklenmeyen bir komut talimatı verildi.	Otomatik sıfırlama *
A.95D	KomutUyarı4 (Komutanın Müdahalesi)	Komutların karışması (esas olarak mandalın karışması anlamına gelir komutları).	Otomatik sıfırlama *
A.95E	KomutUyarı5 (Alt Komutlar Mevcut değil)	Alt komut ve ana komut arasında parazit.	Otomatik sıfırlama *
A.95F	Komut Uyarısı 6 (Hayır Komut Tanımlı)	Tanımlanmamış bir komut talimatı verildi.	Otomatik Sıfırla *
A.960	MEKATROLİNK İletişim alarmı	MECHATROLINK İletişim sırasında İletişim hatası.	ihtiyaç
A.971	Voltaj altında	Düşük voltaj (A.410) alarmı verilmeden hemen önce uyarı ekranı ulaşıldı. İşlem devam ederse bir alarm oluşabilir.	ihtiyaç
A.97A	Komut Uyarısı 7 (Katman İstisna)	Yürütülemeyen Komut geçerli katmanda belirtilir.	Otomatik Sıfırla *
A.97b	Veri Sıkıştırma Veri Dışı Menzil	Dışarıdaki komut verilerinin minimum ve maksimum değerlerini ayarlamak için aralık sabit.	Otomatik Sıfırla *
A.9A0	Aşırı Hareket	Servo ON'da aşırı hareket algılandı.	ihtiyaç

* MECHATROLINK-III standart servo profil komutu kullanıldığında, normal komut alındığında otomatik olarak sıfırlanacaktır. MECHATROLINK-II uyumlu yapılandırma dosyası komutunu kullanırken, alarm ve uyarı silme komutuna (ALM_CLR) göre uyarıyı sıfırlayın.

(Not) 1. "Alarm kodu ve uyarı kodu çıkışı (Pn001 = n.1 🗆 🗆)" olarak ayarlanmazsa, hiçbir uyarı kodu çıkışı olmayacaktır.

2. Uyarı algılamanın Pn008 = n. □x□□ (uyarı algılama seçimi) tarafından ayarlanıp ayarlanmadığı.

Ancak, aşa	ğıdaki tabloda gö:	sterilen uyarılar ik	i türe ayrılır: P	n008 = n. □X□	🗆 ayarından	etkilenmez;	Pn008 = n.
□x□□ diğe	r parametrelerin a	ayarlanmasını ger	ektirir.				

Uyarı	Uyarı Kontrolü Ayarlanacak Parametreleri Seçin			
A.911	Pn310=n. □□□X (titreşim algılama seçimi)			
A.923	- (Pn008= n. □X□ □ ayarı üzerinde hiçbir etkisi yoktur)			
A.930	Pn008=n. 🗆 🗆 X (akü düşük voltajı için alarm/uyarı seçimi)			
A.942	Pn423=n. □□X□ (hız titreşim dengeleme bilgisi tutarsızlık uyarı algılama seçimi)			
A.94A~A.960 A.97A~A.97b	Pn800=n. □□x□ (uyarı kontrol maskesi)			
A.971	Pn008= n. □□x□ (voltaj altında fonksiyon seçimi) (Pn008= n. X ayarı üzerinde hiçbir etkisi yoktur)			
A.9A0	Pn00D= n.x □ □ (hız oranı uyarı algılama seçimi) (Pn008= n. □X □ ayarı üzerinde etkisi yoktur)			
A.9b0	Pn00F= n. □□□X (önleyici bakım uyarı seçimi)			

9.3.2 Uyarı Nedenleri ve Alınacak Önlemler

Aşağıdaki tabloda alarmın nedeni ve alınacak önlemler listelenmiştir. Aşağıdaki tabloya göre işlem yapıldıktan sonra arıza giderilemiyorsa, lütfen şirketimizle İletişime geçin.

			-
Alarm numarası: Alarm adı	Sebep	Onaylama yöntemi	Alınacak önlemler
	Servo motorun U, V, W kabloları yanlış	Servo motor ana döngü kablosunun bağlantısını onaylayın.	Motor kablosunda veya Kodlayıcı kablosunda zayıf temas ve diğer sorunlar olup olmadığını doğrulayın.
A 900 ·	Servo sürücünün kazancı düşük	Servo sürücü kazancının çok düşük olduğunu doğrulayın.	Servo kazancı, otomatik ayarlama (bit komutu yok) işlevi vb. ile iyileştirilir.
Konum sapması çok büyük	Konum komutu ivmesi çok büyük	Çalıştırmadan önce komut verilen ivmeyi azaltmaya çalışın.	Konum komutu ivmesini düşürün. Veya, Konum komutunun ivmesini yumuşatmak için konum komutu filtresini seçin.
	Çalışma koşullarına göre, aşırı konum sapması için alarm (Pn520) düşüktür	Konum sapmasının uyarı değeri (Pn520) için çok büyük olduğunu onaylayın.	Pn520 parametresinin değerini doğru ayarlayın
	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücü güç kaynağına tekrar bağlayın. Hala bir alarm oluşuyorsa, servo sürücüyü değiştirin.
A.901 : Servo AÇIK iken aşırı konum sanması	Servo ON sırasında biriken konum sapması <u>non</u> tarafından ayarlanan oranı aşıyor	-	Servo AÇİK doğru şekilde ayarlandığında, konum sapması uyarı değeri çok büyüktür (Pn528).
- Sapinasi	Motor, kodlayıcı ka <u>blolaması v</u> eya kötü bağlantı	Kablolamayı onaylayın.	motor kabloları ve Kodlayıcı kabloları ile ilgili sorunları kontrol edin.
A.910 : Aşırı Yük (Aşırı yük alarmı	Motor çalışması aşırı yük karakteristiğini aşıyor	Motorun aşırı yük özelliklerini ve çalışma komutlarını onaylayın.	Yük koşullarını ve çalışma koşullarını gözden geçirin. Ya da motor kapasitesini yeniden gözden geçirin.
(A.710 veya A.720))	Mekanik faktörler nedeniyle motor tahrik edilmez, bu da çalışma sırasında aşırı yüke sebep olur	Operasyon komutunu ve motor hızını onaylayın	Mekanik faktörleri iyileştirin.
	Aşırı yük uyarı değerinin (Pn52B) uygun olduğunu doğrulayın Servo sürücü arızası	Aşırı yuk uyarı degerinin (Pn52B) uygun olduğunu doğrulayın. -	Aşırı yük uyarı değerinin (Pn52B) uygun olduğunu doğrulayın. Servo sürücüyü değistirin.
	Anormal titreşim motor çalışması tespit edildi	Çalışma sırasında motorun anormal sesini, hızını ve tork dalga formlarını kontrol edin.	Motor hızını azaltın. Veya özel ayarlama vb. yoluyla servo kazancını azaltın.
A.911 : Titreşim	Eylemsizlik momentinin degeri oranının (Pn103) gerçek değerden daha büyük veya büyük ölçüde değişkenlik gösteriyor	Atalet momenti oranını veya kütle oranını teyit edin.	Atalet momenti oranını (Pn103) doğru şekilde ayarlayın.
	Titreşim algılama değeri (Pn312 veya Pn384) uygun değil	Titreşim algılama değerinin (Pn312 veya Pn384) uygun olduğunu doğrulayın.	Titreşim algılama değerini (Pn312 veya Pn384) uygun şekilde ayarlayın.
A 920 ·	Güç kaynağı voltajı spesifikasyon aralığını aşıyor	Besleme voltajını ölçün	Güç kaynağı voltajını spesifikasyon dahilinde ayarlayın
A.920 : Rejenerasyon aşırı yükü (Uyarı rejenerasyon aşırı yüklü hale	Harici rejeneratif direnç değeri, servo sürücü kapasitesi veya rejeneratif direnç kapasitesi yetersiz veya sürekli rejeneratif durum	Çalışma koşulları ve kapasitesini yeniden onaylayın.	Rejeneratif direnç değerini, rejeneratif direnç kapasitesini veya servo sürücü kapasitesini değiştirin. Çalışma koşullarını tekrar ayarlayın.
(A.320))	Sürekli olarak negatif yük taşır ve sürekli rejenerasyon durumundadır	Çalışan servo motora uygulanan yükü onaylayın.	Aşağıdakileri içeren sistemi açıklayın servo, mekanik ve çalışma koşullarını tekrar kontrol edin.
A.921 :	Motor dış kuvvet tarafından tahrik ediliyor	Çalışma durumunu onaylayın.	Motoru harici kuvvetle çalıştırmayın.
(DB Aşırı (DB Aşırı Yüklemesinden Önce Uyarı (A.731))	DB durduğunda dönen veya çalışan enerji DB direncinin kapasitesini aşıyor	DB direnci güç tüketimi tarafından DB kullanım frekansını onaylayın	Aşağıdaki önlemleri deneyin. Servo motorun komut hızını azaltın. Atalet momentini veya kütleyi azaltın. DB duraklarının sayısını azaltın.
	Akü iyi bağlanmamış	- Akü bağlantısını	Servo surucuyu degiştirin. Aküyü doğru sekilde bağlayın
A.930 : Mutlak	Ve bağlı değli Akü voltajı voltajı ön ayarlı değerden	Akü voltajını ölçün	Aküvü değistirin
Kodlayıcının Akü arızası	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücüyü değiştirin.
A.960 :	MECHATROLINK'in lletişim kablosu yanlış bağlanmış	Bağlantı durumunu onaylayın.	MECHATROLINK İletişim kablosunu doğru şekilde bağlayın.
MEKATROLINK İletişim uyarısı	MECHATROLINK karşılıklı parazit nedeniyle verileri yanlış aldı	Ayarlama ortamını onaylayın.	Aşağıdaki parazit önleyici tedbirleri alın. • Paraziti önlemek için İletişim kablosunun ve FG'nin kablo bağlantılarını ayarlayın. • İletişim kablolarına ferrit çekirdekleri takın.
 	Servo surucu arızası Servo tarafından sürülen AC düc	- Besleme voltajını ölcün	əervo surucuyu degiştirin. Güç kaynağı voltajını normal aralığa avarlavın
A 074	kaynağı voltajı çok düşük Calısma sırasında güc kavnağı	Besleme voltaiını ölcün	
A.971 : Düşük voltaj	voltajı düşer Anlık güç arızası	Besleme voltajını ölcün	очу каупаді каразцезілі агштіп Eğer anlık durdurma tutma süresi (Pn509)
	meydănă geldi	7 2	dĕğiştirildiyse, daha küçük bir değere ayarlanır. Servo sürücüyü değistirin ve kullanmadan önce reaktörü
	Servo sürücü sigortası atmış	-	takin.
A.97A :	Geografi katmanda vürütülmemie hir	-	Komut göndormo kogulu korgulandukton santa
Komut Uyarısı 7	komut alındı	-	gönderilecektir.
A.97b : Veri Aralığı Dışında	Aralık dışı değerler komut verilerinde ayarlanır		Degeri, komut verilerinde ayarlanan aralık dahilinde ayarlayın.

A.9A0 : Aşırı Hareket (Aşırı hareket durumunu kontrol et)	Servoda aşırı hareket algılandı AÇIK	Aşırı hareket sinyalinin durumu, giriş sinyali izleme yoluyla onaylanır.	 Aşırı hareket sinyali giriş sinyali izleme yoluyla teyit edilemiyorsa, aşırı hareket anlık olarak tespit edilebilir. Aşağıdaki projeleri gerçekleştirin. Üst cihazdan aşırı hareket alanına komutları yürütmeyin. Aşırı hareket sinyalinin kablo bağlantısını onaylayın.
---	---	--	--

9. 4 Alarmlar ve uyarılar oluştuğunda İletişim verilerinin izlenmesi

Bir alarm veya uyarı (örn. veri ayar uyarısı (A.94) veya komut uyarısı (A.95)) oluştuğunda komut verileri aşağıdaki parametreler aracılığıyla izlenebilir. Normal koşullar altında bir alarm veya uyarı oluştuğunda veriler aşağıda verilmiştir.

Alarm veya uyarı durumunda CMD verileri: Pn890~ Pn8A6

Alarm veya uyarı durumunda RSP verileri:Pn8A8~Pn8BE

Komut bavt sırası	Alarm durumunda komut verilerinin kaydedildiği konum veya		
	CMD	RSP	
0	Pn890 = n. XX	Pn8A8 = n. XX	
1	Pn890 = n. □□	Pn8A8 = n. □□	
2	Pn890 = n. □□	Pn8A8 = n. □□	
3	Pn890 = n. □□	Pn8A8 = n. □□	
4~7	Pn892	Pn8AA	
8~11	Pn894	Pn8AC	
12~15	Pn896	Pn8AE	
16~19	Pn898	Pn8B0	
20~23	Pn89A	Pn8B2	
24~27	Pn89C	Pn8B4	
28~31	Pn89E	Pn8B6	
32~35	Pn8A0	Pn8B8	
36~39	Pn8A2	Pn8BA	
40~43	Pn8A4	Pn8BC	
44~47	Pn8A6	Pn8BE	

(Not) 1. Veriler küçük bayt depolama sırasına göre düzenlenir ve onaltılık olarak ifade edilir.

9.5 Arıza nedenleri ve tedavi önlemleri servo motorların hareketlerinden ve durumlarından değerlendirilebilir.

Servo motorların eylemlerinden ve durumlarından değerlendirilebilecek arıza nedenleri ve Düzeltme yöntemleri aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki tabloda yer alan kalın tel çerçevedeki öğeleri kontrol ederken ve kullanırken lütfen servo sistemin güç kaynağını kesin.

Arıza içeriği	Sebep	Onaylama yöntemi	Alınacak önlemler
	Kontrol gücü açık değil	Güç kaynağı terminalleri arasındaki voltajı ölçün.	Kontrol gücünü açmak için kabloları doğru bağlayın
	Ana devre gücü bağlı değil	Ana devrenin güç giriş terminalleri arasındaki voltajı ölçün.	Ana devrenin güç kaynağını AÇIK konuma getirmek için kabloları doğru şekilde bağlayın.
	Giriş ve çıkış sinyal konnektörünün (CN1) terminallerinde kablolama hataları ve eksiklikler var	Giriş ve çıkış sinyal konektörü (CN1) terminallerinin bağlantı durumunu onaylayın.	Giriş ve çıkış sinyal konektörü (CN1) terminallerini doğru şekilde bağlayın.
	Servo motor ana çevrim kablosu ve Kodlayıcı kablosunun kablolanması düşüyor	Bağlantı durumunu onaylayın.	Doğru kablolama.
	Servo motor aşırı yüklenmiş.	Yük durumunu onaylamak için yüksüz çalışmayı deneyin.	Yükü hafifletin veya daha büyük kapasiteli bir servo motorla değiştirin.
Servo motoru başlatma	Kullanılan kodlayıcı tipi, Pn002 = n. ⊟X⊟⊒ (kodlayıcı kullanım yöntemi) ayarından farklıdır	Kullanılan kodlayıcı tipini ve Pn002 = n. □X□□ ayarını onaylayın.	Kullanılan kodlayıcı tipine göre Pn002 = n. □ X□ □.
	Giriş sinyallerinin hatalı dağılımı (Pn50A, Pn50B, Pn511, Pn516)	Giriş sinyallerinin dağılımını onaylayın (Pn50A, Pn50B, Pn511, Pn516).	Giriş sinyalleri (Pn50A, Pn50B, Pn511, Pn516) doğru şekilde tahsis edilmiştir.
	Servo AÇIK komutu yok (SV-ON)	Üst cihazın komutasını onaylayın	Üst cihazdan AÇIK (SV_ON) komutunu girin
	AÇIK (SENS_ON) komutu yok	Üst cihazın komutasını onaylayın	Komutları, servo sürücüye doğru sırayla iletin
	İleri dönüş yan tahrik girişi (P- OT) sinyali yasak ve geri dönüş yan tahrik girişi yasaklanmış (N-OT) sinyali KAPALI kalıyor	P-OT sinyalini veya N-OT sinyalini onaylayın.	P-OT sinyalini veya N-OT sinyalini AÇIK olarak ayarlayın.
	Zorunlu durdurma girişi (FSTP) sinyali KAPALI kaliyor	FSTP sinyalini onaylayın.	 FSTP sinyalini AÇIK olarak ayarlayın. Zorunlu durdurma işlevi kullanılmadığında, Lütfen Pn516 = n. IZEX ((FSTP) sinyal dağıtımı girişinin zorunlu durdurulması) aracılığıyla işlevi devre dışı bırakın.
	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücüyü değiştirin.
Servo çalıştığında aniden	Servo motor bağlantı hatası	Kablolamayı onaylayın.	Doğru kablolama.
uu uyor ve nareketsiz kanyor	Kodlayıcı veya seri dönüştürme ünitesinin yanlış kablolanması	Kablolamayı onaylayın.	Doğru kablolama.
Arıza içeriği	Sebep	Onaylama yöntemi	Alınacak önlemler

Servo motorun hareketi kararlı değil	Servo motorun zayıf kablo bağlantısı	Konektör bağlantısı güç hattı (U, V, W fazı) ve kodlayıcı veya seri dönüştürme ünitesi kararsız olabilir. Kablolamayı onaylayın.	Sabitleme terminallerinin veya konektörlerin gevşekliği ve doğru kablolarna.
Servo motor komut olmadan çalışıyor	Servo sürücü arızası	Yönlerin eşleşmesini kontrol edin	Servo sürücüyü değiştirin
	Pn00 = n. X (servo KAPALI ve Gr.1 alarmı oluştuğunda durdurma yöntemi) yanlıs ayarlanmıs	Pn001 = n. X ayar değerini onaylayın.	Pn001 = n. X'i uygun şekilde ayarlayın.
Dinamik fren (DB) çalışmıyor	DB direnç bağlantısının kesilmesi	DB'nin atalet momentini, hızını ve kullanım sıklığını teyit edin. DB'nin atalet momenti, hızı, kullanım sıklığı çok büyük olabilir veya DB direnci kırılmış olabilir.	Servo sürücüyü değiştirin. Ayrıca bağlantının kesilmesini önlemek için yük durumunu azaltacak önlemler alınabilir.
	DB sürücü devresi arızası	-	DB döngü bileşeni arızası. Servo sürücüyü değiştirin
	Ayarsız işlev kullanılırken (fabrika ayarı) motor çok fazla titriyor	Motor hızının dalga biçimini onaylayın.	Yükü izin verilen dönme ataleti oranının veya izin verilen kütle oranının altına düşürün veya sertlik değerini azaltmak için ayar değeri olmadan ayarlanan yük değerini artırın.
	Kötü mekanik kurulum	Servo motor kurulumunu ayarlayın	Montaj vidalarını tekrar sıkın.
	Kötü mekanik kurulum	Kaplinin eksantrik olup olmadığını onaylayın	Kaplinin çekirdeğini hizalayın.
	İç yatak arızası	Yatak yakınında sesi ve titreşimi onaylayın	Servo motoru değiştirin.
	Titreşim kaynağı makine ile işbirliği yapıyor	Makine tarafındaki hareketli parçalara yabancı cisim girip girmediğini veya hasarlı ya da deforme olup olmadığını kontrol edin.	Lütfen makine üreticisi ile iletişime geçin.
Servo motordan anormal ses	Giriş ve çıkış sinyalleri için kullanılan kabloların yanlış özellikleri nedeniyle karşılıklı parazit meydana geldi	Giriş ve çıkış sinyalleri için kabloların teknik özellikleri karşılayıp karşılamadığını doğrulayın. Kablo özellikleri: çift telli blendajlı tel veya 0,12 mm2'den fazla çekirdek telli ve kalaylı yumuşak bakır telli çift telli birleşik blendajlı tel.	Teknik özellikleri karşılayan kablolar kullanın.
	Giriş ve çıkış sinyalleri için kullanılan uzun kablo nedeniyle, karşılıklı parazit oluşur	Giriş ve çıkış sinyalleri için kablo uzunluğunu onaylayın.	Giriş ve çıkış sinyalleri için kablo uzunluğunu 3m yapın
	Kodlayıcının yanlış kablo spesifikasyonu nedeniyle, karşılıklı parazit oluşur	Giriş ve çıkış sinyalleri için kabloların teknik özellikleri karşılayıp karşılamadığını doğrulayın. Kablo özellikleri: çift sarımlı blendajlı tel veya 0,12 mm2'den fazla tel göbekli ve kalaylı yumuşak bakır telli çift telli birleşik blendajlı tel.	Teknik özellikleri karşılayan kablolar kullanın.
	Kodlayıcı kablosu çok uzun olduğundan, karşılıklı parazit oluşur	Kodlayıcının kablo uzunluğunu onaylayın.	Kodlayıcı kablosunun uzunluğunu 50 m olarak avarlavın.
	Kodlayıcı kablo hasarı nedeniyle karşılıklı parazit oluşur	Kodlayıcıyı ve kaplamayı kontrol edin.	Kodlayıcı kablosunu değiştirin ve kablo döşeme ortamını değiştirin.
	Kodlayıcı kablosunda aşırı karşılıklı parazit oluşur	Kodlayıcı kablolarının bağlı olup olmadıklarını ve yüksek akım kablosuna çok yakın olup olmadıklarını kontrol edin)	Yüksek akım kablolarının darbe geriliminden etkilenmemeleri için kodlayıcı kabloların döşeme ortamını değistirin.
	Servo etkisi nedeniyle FG değişikliklerinin potansiyeli motor tarafı ekipmanı (kaynak makinesi vb.)	Servo motor tarafi ekipmaninin topraklama durumunu onaylayın (topraklama yok veya eksik)	Kodlayıcı tarafı FG'ye şantı önlemek için servo motor tarafı ekipmanını uygun şekilde topraklayın.
	Karşılıklı parazit sebebilye meydana gelen servo sürücü darbe hesaplama hatası	Kodlayıcıyla sinyal hattı arasında karşılıklı parazit olup olmadığını onavlayın	Kodlayıcı tarafı FG'ye şantı önlemek için servo motor tarafı ekipmanını uygun şekilde topraklayın.
	Kodlayıcı aşırı titreşim ve şoktan etkilendi	Mekanik titreşimin oluşup oluşmadığını onaylayın. Servo motorun kurulum durumunu onaylayın (kurulum yüzeyinin hassasiyeti, sabit durum. eksantrik cekirdek).	Mekanik titreşimi azaltın. Servo motorun kurulum durumunu iyileştirin.
	Kodlayıcı arızası	-	Servo motoru değiştirin
	Servonun kazancının yanlış eşleştirilmesi	- Kazanç ayarının uygulanıp uygulanmadığını onaylayın	oʻen uonuşumme unnesini degişirini. Otomatik ayarlama gerçekleştirin (üst komutu).
Frekans yaklaşık 200~400Hz olduğunda, motor titriyor	Hız döngüsü kazancı (Pn100) çok yüksek ayarlanmış.	Hız döngüsü kazancının (PN100) ayar değerini onaylayın. Fabrika ayarı: Kv = 40,0 Hz Fabrika ayarı: Kv = 40,0 Hz	Doğru hız döngüsü kazancı (Pn100) ayarını yapın.
	Konum döngüsü kazancının (Pn102) ayar değeri çok yüksek	Konum halkası kazancının (Pn102) ayar değerini onaylayın. Fabrika ayarı: Kp = 40.0/s	Konum döngüsü kazancının (Pn102) doğru ayar değerini ayarlayın.
	Hız döngüsü entegrasyon süresi parametresi (Pn101) doğru şekilde ayarlayın	Hizin integral zaman parametresinin (Pn101) döngü ayar değerini onaylayın . Fabrika ayarı: Ti = 20,0 ms	Doğru hız döngüsü entegrasyon süresi parametresi (Pn101) ayar değerini ayarlayın.
	Rotasyonel ayar değeri atalet oranı veya kütle oranı (Pn103) yanlış	Ayarlanan atalet momenti oranı veya kütle oranı (Pn103) değerlerini onaylayın	Doğru atalet momentini veya kütle oranını ayarlayın (Pn103).
Arıza içeriği	Sebep	Onaylama yöntemi	Alinacak önlemler
	UCIYO KAZAINI UYUUISUZ EŞIEŞUITME	uygulanmasını onaylayın	olonnan ayanama yoryenicşunn (ust KUNUUU).
	Hız döngüsü kazancı (Pn100) çok yüksek ayarlanmış	Hız ayar değerini onaylayın Döngü kazancı (PN100). Fabrika avarı: Kv = 40.0 Hz	Doğru hız döngüsü kazancı (Pn100) ayarını yapın.

Başlangıç ve duruşta aşırı hız aşımı	Konum döngüsü kazancının (Pn102) ayar değeri çok yüksek	Ayarlanan döngü kazancı pozisyon değerini onaylayın (Pn102). Fabrika ayarı: Kp = 40,0/s	Konum döngüsü kazancının (Pn102) doğru ayar değerini ayarlayın.
	Hız döngüsü entegrasyonu zaman parametresi (Pn101) doğru ayarlanmamış	Hız döngüsü integral zaman parametresi değerini onaylayın (Pn101). Fabrika ayarı: Ti = 20,0 ms	Doğru hız döngüsü entegrasyon süresi parametresi (Pn101) ayar değerini ayarlayın.
	Rotasyonel ayar değeri atalet oranı veya kütle oranı (Pn103) yanlış	Atalet momenti oranını veya kütle oranını onaylayın (Pn103).	Doğru atalet momentini veya kütle oranını ayarlayın (Pn103).
	Tork komutu doygunluğu	Tork komutu dalga formunu onaylayın	Mod anahtarı işlevini kullanın. Dağır ilmə ayını doğarini ayarlayın (Pa482)
	olarak kalır	, $Pn484 = \%30$	Dogru inne smin uegenni ayanayin (F11403).
	Kodlayıcılar için kullanılan kabloların yanlış özellikleri nedeniyle karşılıklı etkileşim meydana geldi.	Girîş ve çıkiş sinyalleri için kaboların teknik özellikleri karşılayıp karşılamadığını doğrulayın. Kablo özellikleri: çift telli biendajlı tel veya 0,12 mm2'den fazla çekirdek telli ve kalaylı yumuşak bakır telli çift telli birleşik blendajlı tel.	Teknik özellikleri karşılayan kablolar kullanın.
	Kodlayıcı kablosu çok uzun olduğundan karşılıklı parazit	Kodlayıcının kablo uzunluğunu onaylayın.	Kodlayıcı kablosunun uzunluğunu 50 m olarak ayarlayın.
Mutlak değer kodlayıcı pozisyon sapmasında hata (güç	Kodlayıcı kablo hasarı nedeniyle karşılıklı parazit	Kodlayıcı kablosunu ve kaplamayı kontrol edin	Kodlayıcı kablosunu değiştirin ve kablo döşeme ortamını değiştirin.
kaynağı KAPALI pozisyonu ile üst cihaz tarafından kaydedilen güç kaynağı AÇIK pozisyonu arasındaki	Kodlayıcı kablosunda aşırı karşılıklı parazit	Kodlayıcı kablolarının birbirine bağlı olup olmadığını veya yüksek akım hattına çok yakın olup olmadığını doğrulayın.	Enkoder kablolarının döşeme ortamını, yüksek akım kablolarının aşırı geriliminden etkilenmeyecek şekilde değiştirin.
sapma)	Servo motor tarafındaki ekipmanın etkisinden dolayı FG değişikliklerinin potansiyeli (kaynak makine, vb.)	Servo motor tarafındaki ekipmanın topraklama durumunu onaylayın (topraklama unutulmuş, eksik topraklama).	Kodlayıcı tarafı FG'ye şantı önlemek için servo motor tarafı ekipmanını uygun şekilde topraklayın.
	Karşılıklı parazit nedeniyle servo sürücü sinyali hesaplamasında hata	Kodlayıcı veya seri dönüşüm birimi ve sinyal hattı arasında karşılıklı parazit durumunu kontrol edin.	Kodlayıcı veya seri dönüştürme ünitesi bağlantısı için parazit önleyici tedbirler alınmalıdır.
	Kodlayıcı aşırı titreşimden etkilendi	Mekanik titreşimi kontrol edin. Servo motorun kurulum durumunu onaylayın (kurulum yüzey durumu, sabitlik egzantirik merkez)	Mekanik titreşimi azaltın ve servo motorun veya kodlayıcının kurulum durumunu iyileştirin.
	Kodlayıcı arızası	-	Servo motoru veya Kodlayıcıyı değiştirin.
	Servo sürücü arızası	Üst cihazın hata tespit kısmını onaylayın	Servo sürücüyü değiştirin. Üst cihazın hata tespit kısmının normal çalışmasını sağlayın
	Ust cıhazın dönüş sayısı verileri veya mutlak değer kodlayıcı konum verileri okunurken hata	Üst cihaz, parite verilerinin kontrol edilip edilmediğini onaylamak için kullanılır. Bobin sayısının verilerini veya mutlak değerini hazırlayın	Bobin verilerinin dönüş sayısı veya mutlak değer kodlayıcı konum verilerinin parite kontrolü gerçekleştirilir.
		Servo sürücü ve üst cihaz arasında karşılıklı parazit durumunu kontrol edin.	Bobin verisinin rotasyon sayısının paritesini veya mutlak değer kodlayıcı konum verisini tekrar kontrol etmek için parazit karşıtı önlemler alınacaktır
	İleri geri sürüş sinyali giriş sorunu (P-OT/N-OT)	Giriş sinyali için harici güç kaynağı (+24 V) voltajı onaylayın	Giriş sinyali için harici güç kaynağının (+24V) voltajını doğru ayarlayın.
		Aşırı hareket sınırlayıcı anahtarın çalışmasını onaylayın.	Aşırı hareket sınır anahtarının doğru çalışmasını sağlayın
		Aşırı hareket sınırlayıcı anahtarın kablolamasını onaylayın.	Aşırı hareket sınır anahtarını doğru kablolayın.
		Aşırı hareket sinyal dağıtımını belirli değeri onaylayın (Pn50A veya Pn50B).	Parametreleri doğru ayarlayın.
Aşırı hareket (OT) meydan geldi.	İleri geri önde sürücü girişi sinyal yasağı (P-OT/N- OT)	dalgalanmasını kontrol edin (+24 V)	Giriş sinyali için harici güç kaynağının (+24 V) voltaj dalgalanmasını ortadan kaldırın.
		Aşırı hareket limit anahtarının dengesiz olup olmadığını onaylayın	Böylece aşırı hareket limit anahtarının hareket durumu kararlı olur.
		Kablolamayı onaylayın aşırı hareket limit anahtarı (kablo hasarı, vida sabitleme durumu, vb.).	Aşırı hareket limit anahtarını doğru kablolayın
	Sürücü giriş sinyalinde Parametrelerin iler/geri dönüşünü engelleyen hata (P-OT/N-OT) ((Pn50A = n.X □ □ □ , Pn50B = n.□ □X)	P-OT sinyal tahsisini onaylayın Pn50A= n. 껍전 X.	Pn50a=n. □ □ □X'e başka sinyal atanmışsa P-OT sinyali bu parametreye geri atanır.
		N-OT sinyal dağıtımını onaylayın Pn50B=n. IZIZI X.	Pn50B=n. □□□X'e başka sinyal atanmışsa N-OT sinyali bu parametreye geri atanır.
	Servo motor durdurma yöntemi seçim hatası	Şu durumlarda durdurma yöntemini onaylayın servo KAPALI (Pn001 = n. X veya pn 001 = n.).	Serbest çalışma durdurma dışında bir servo motor durdurma yöntemi seçin.
		tork kontrolü durdurma yöntemini (Pn001 = n	

Arıza içeriği	Sebep	Onaylama yöntemi	Düzeltme önlemleri
Aşırı hareket (OT) nedeniyle yanlış	Limit anahtarının konumu ve geçiş mafsalının uzunluğu uygun değil	-	Aşırı hareket sınırlama anahtarını uygun konuma yerleştirin.
durma konumu	Aşırı hareketin konumu limit anahtarı atalet çalışma miktarından daha kısa	-	Aşırı hareket sınırlama anahtarını uygun konuma yerleştirin.
	Kodlayıcıda spesifikasyonlu kablo sebebiyle karşılıklı parazit oluştu.	Giriş ve çıkış sinyalleri için kabloların teknik özellikleri karşılayıp karşılamadığını doğrulayın. Kablo özellikleri: çift telli blendajlı tel veya 0,12 mm2'den fazla çekirdek telli ve kalaylı yumuşak bakır telli çift telli birleşik blendajlı tel.	Teknik özellikleri karşılayan kablolar kullanın.
	Kodlayıcı kablosu çok uzun olduğu için karşılıklı parazit oluşur	Kodlayıcı kablo uzunluğunu kontrol edin.	Kodlayıcı kablosunun uzunluğunu 50 m olarak ayarlayın.
	Kodlayıcı kablo hasarı nedeniyle karşılıklı parazit oluşur	Kodlayıcı kablosunu ve kaplamayı kontrol edin.	Kodlayıcı kablosunu değiştirin ve kablo döşeme ortamını değiştirin.
	Kodlayıcı kablosunda aşırı karşılıklı parazit	Kodlayıcı kablosunun bağlantı durumunu veya yüksek akım kablosuna yakınlığını kontrol edin.	Yüksek akımlı kabloların darbe voltajından etkilenmemeleri için kodlayıcı kablosunun döşeme ortamını değiştirin.
	Servo motor tarafı ekipmanı etkisi sebebiyle olası FG değişiklikleri (kaynak makinesi vb.)	Servo motor yan ekipman topraklama durumunu onaylayın (topraklama durumu veya eksikliği)	Kodlayıcı tarafı FG'ye şantı önlemek için servo motor tarafı ekipmanını uygun şekilde topraklayın.
Pozisyon sapması (Alarm yok)	Karşılıklı parazit nedeniyle servo sürücü sinyali hesaplamasında hata	Kodlayıcı veya seri dönüşüm birimi ve sinyal hattı arasında karşılıklı parazit durumunu kontrol edin.	Kodlayıcı veya seri dönüştürme ünitesi arasındaki bağlantı için parazit önleyici önlemler alınmalıdır.
	Kodlayıcı aşırı titreşim etkisinden etkilenmiş	Mekanik olup olmadığını onaylayın titreşim meydana gelir. Servo motorun kurulum durumunu onaylayın (kurulum yüzeyinin hassasiyeti, sabit durum, eksantrik çekirdek). Doğrusal Kodlayıcının kurulum durumunu onaylayın (kurulum yüzeyi hassasiyet, çabitlome yöntemi)	Mekanik titreşimi azaltın. Ve servo motorun veya doğrusal kodlayıcının kurulum durumu iyileştirilin.
	Makine ve servo motorun bağlantı arızası	Makine ve servo motor arasındaki kaplin hizasını doğrulayın.	Makinenin ve servo motorun kaplinini doğru şekilde sabitleyin.
	Giriş ve çıkış sinyalleri için kullanılan kabloların yanlış özellikleri nedeniyle karşılıklı parazit	Girîş ve çıkış sinyalleri için kabloların teknik özellikleri karşılayıp karşılamadığını doğrulayın. Kablo özellikleri: çift telli blendajlı tel veya 0,12 mm2'den fazla çekirdek telli ve kalaylı yumuşak bakır telli çift telli birleşik blendajlı tel.	Teknik özellikleri karşılayan kablolar kullanın.
	Giriş ve çıkış sinyalleri için kullanılan uzun kablolardan kaynaklı karşılıklı parazit	Giriş ve çıkış sinyalleri için kablo uzunluğunu onaylayın.	Giriş ve çıkış sinyalleri için kablo uzunluğunu 3 m içerisine ayarlayın
	Kodlayıcı arızası (darbe değişmeden)	-	Servo motoru veya Kodlayıcıyı değiştirin.
	Servo sürücü arızası	-	Servo sürücüyü değiştirin.
	Ortam sıcaklığı çok yüksek	Servo motorun ortam sıcaklığını inceleyin	Ortam sıcaklığını 40°C'nin altına ayarlayın.
Servo aşırı motor	Servo motor yüzeyi kirli	Görsel inceleme ile servo motorun üzerindeki lekeleri tespit edin	Kir, toz ve yağ lekelerini temizleyin motor yüzeyi.
	Servo motor aşırı yüklenmiş.	Monitör aracılığıyla yük durumunu onaylayın.	Aşırı yük oluşursa, yükü azaltın veya bunu daha yüksek kapasiteli bir servo sürücü ve servo motorla değiştirin

Bölüm 10 Parametre Listesi

- 10.1 Servo Parametrelerinin Listesi
- 10.1.1 Listeyi anlama yöntemi



10.1.2 Servo parametrelerinin listesi
Parametre listesi aşağıdaki gibidir.
(Not) Aşağıdaki parametreler fabrika ayarlarıdır ve değiştirilmemelidir.
Atama Parametreleri
Bu kılavuzda belirtilmeyen parametreler

Pn No.	Boyut		İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategori ler	Açıkla malar	
	2	Fonksiyon s	seçimi Te	mel	0000-10B1	-	0000	Güç	Kurulum	-	
		anahtar 0						YB			
		n. 🗆 🗆 X	Dönüş yö	onü seçi	mi				Açıklamal	lar	
			0	CCW y CW yör	önü ileri dönüş yönüdür nü ileri dönüş yönüdür. (Ters mod)			-		
			Kontrol n			. ,			Mada		
		n. □□X∨		Hiz kor	trolü (analog komut)				ivioue	1	
			1	Pozisyo	on kontrolü (darbe sıras	komutu)					
			2	Dönme Dahili a	momenti kontrolü (anal varlı biz kontrolü (konta	og komutu)			_		
			4	Dahili a	yarlı hız kontrolü (konta	k komutu) ⁻	hız kontrolü (ana	alog komut	-		
			5	Dahili a sırası k	yarlı hız kontrolü (konta omutu)	k komutu)	- konum kontrolü	(darbe	_		
Pn000			6	Dahili a	yarlı hız kontrolü (konta	k komutu) [.]	tork kontrolü (an	alog komut	P		
			7	Pozisyo	on kontrolü (darbe dizisi	komutu) -	hız kontrolü (ana	log komut)	_		
			 8 Pozisyon kontrolü (darbe dizisi komutu) - tork kontrolü (analog komut) 9 Tork kontrolü (analog komut), biz kontrolü (analog komut) 								
			9	Tork ko	ntrolü (analog komut)- l trolü (analog komut)- si	nız kontrolü fır konum e	i (analog komut)	oplu biz			
			A	kontroli	itiolu (analog kontut) si j	III KOHUIII S					
		B Pozisyon kontrolü (darbe sırası komutu) ⁻ komut darbesi devre dışı bırakma fonksiyonlu pozisyon kontrolü									
		<u>n. ¤X¤¤_ (At</u>	ama para	metrelei	i (değiştirmeyin)						
		n Xaaa	Kodlavic	ı bağlı d	eğilken baslatma secim	i			Acıklama	lar	
			0	Kodlayı	cı bağlı değilken döner	servo moto	orun ilgili servo		-3		
				sürücüs Kodlavı	sü olarak başlatılır. cı bağlı değilken lineer	servo moto	run ilaili servo sü	rücüsü	-		
			1	olarak k	başlatılır.			laouou			
	2	Fonksiyon s	seçimi		0000-1142	-	0000	Güç YB	Kurulum	-	
		uygulama a	inahtari 1								
		0. 000 X	Gr.1 Alar	minda S	Servo KAPALI ve Durdu	rma Yönte	mi		Açıklamal	lar	
			0	Motoru Motoru	DB (dinamik fren) ile du	irdurun. n ve ardino	lan DB'vi intal ed	in	_		
			2	DB kull	anmayın, motoru serbe	stçe çalışa	cak şekilde ayarla	ayın.			
		MA	Acribor	akat (OT) olduğunda Durdurma	Väntomi			Aaklama	lor	
		□. □□ X ^		DB dur	durma veya serbest çalı	şma durdu	rma (durdurma y	öntemi	- çıkıama	iai	
				Pn001	= □. □□X ile aynıdır).	toru vavas	atmak ve durdum	mak icin	_		
			1	maksim	um tork olarak kullanılı	ve ardındı	an servo kilit duru	ımuna girilir.			
Pn001			2	Pn406'ı ardında	nın ayarlanan torku, mo ın serbest çalışma duru	toru yavaşl muna girm	atmak ve durdurr ek için maksimun	mak ve n tork olarak			
				alınır.		aëro mot		212.10	_		
			3	ardında	ini yavaşıama suresine in servo kilitleme durum	una girer.	Jı yavaşlar ve du				
			4	Pn30A' ve ardıı	nın yavaşlama süresine ndan serbest çalışma dı	göre, moto urumuna gi	or yavaşlayacak v recektir.	ve duracak			
			Ana dön	nii diie k	avnači icin AC/DC ciris	secimi			Aciklama	lar	
			0	AC güc girilir (e	ü, ana çevrim gücü olar vrensel dönüstürücü ku	ak L1, L2, Ilanılmaz).	L3 ve L3 termina	llerinden	- ymaniai I		
			1	B1/⊕⊖ (harici I	arasında giriş DC güç k bir dönüştürücü veya ev	aynağı ana rensel bir c	a döngü güç kayn lönüşt <mark>ürücü kulla</mark> ı	ağıdır narak).			
		n.X□□□ [Ata	ma param	netreleri	(değiştirmeyin)						

Pn No.	Boyut	t	İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategori ler	Model
	2	Fonksiyon s uygulama a	seçimi anahtarı 2		0000-4213	-	0000 0011	Güç yeniden başlatma	Kurulum	P B
		n. ???X	Hız/konu	m kont	rol seçimi (T-REF atar	nası)			Mode	I
			1	Harici t	ork limiti girişi olarak T	-REF kulla	anın. (Bus Modu	ında Tork	P	
			2	Limiti E T-REF	tkin) tork ileri besleme giriş	i olarak ku	Illanılır.		P (B) P	
			3	P-CL v girişi ol	e /N-CL "geçerli" olduğ arak kullanılır.	ğunda, T-F	REF harici tork s	ınırlama	Ρ	
		n.nnXn	Tork kon	trol seç	imi (V-REF tahsisi)				Mode	I
			0	V-REF Harici I	tahsisi yok.	-DEE kull	anın		P	
Pn002			1	(Bus m	odunda, tork kontrolü	altında hız	sınırı etkinleşti	ilir)	(B)	
		n.DXDD	Kodlayıc	ı kullan	ım yöntemi				Açıklan	na
			0	Kodlay Kodlay	yıcıyı teknik özelliklerine göre kullanın. yıcı, artımlı kodlayıcı olarak kullanılır.					
			2	Mutlak kullanıl	değer kodlayıcı, tek bo ır.	obinli mutl	ak değer kodlay	ıcı olarak		
		n.Xmn	Kmn Harici kodlayıcı kullanım yöntemi							na
			O Harici kodlayıcı kullanılmaz. "Motor CCW yönünde döner ve harici Kodlayıcı ileri doğru						د	
			1 "Motor CCW yönünde döner ve harici Kodlayıcı ileri doğru hareket eder" şeklinde kullanılır.							
			2	Atama	Parametreleri (Ayarlar					
			3	"Motor hareke	CCW yönünde döner t eder" seklinde kullan	ve harici K ılır.	odlayıcı ters yö	nde		
			4	Atama	Parametreleri (Ayarlar	mayın)				
	2	Fonksiyon s uygulama a	seçimi anahtarı 8		0000-7121	-	4000	Güç yeniden	Kurulum	
		n গেগগ X	Akü Düsi	ük Volt	aiı icin Alarm/Uvarı Se	cimi			Acıkları	na
			0	Akü dü	şük voltajını bir alarm	olarak aya	ırla (A.830).		, tynuon	
			1	Akü dü	şük voltajını bir uyarı c	olarak ayaı	rla (A.930).			
		n. ??X?	Düşük Voltajda Fonksiyon Seçimi					Açıklan	na	
			0	Düşük	voltaj uyarısı algılanmı	iyor. r vo tork lii	miti üct ciboz tor	ofundan		
Pn008			1	yürütül	ür.		The use childz tai	annuan		
			2	Düşük aracılığ	voltaj uyarısı algılanır jıyla gerçekleştirilir	ve tork sin	urlaması Pn424	ve Pn425		
		n. ?X??	Uyarı Çıl	kış Seç	imi				Açıklan	na
			0	Uyarıla Hichir ı	rı kontrol edin.	ir (A 071 h	aria)			
				Πζυπι		II (A.9711)	lariy).			
		n.X???? (Ata	ama parar	netrele	ri (değiştirmeyin)					
	2	Fonksiyon s uygulama a	seçimi anahtarı 9		0000-0121	-	0010	Güç YB	Ayarlam a	-
		n. 222X (Ata	ama parai	metrele	ri (değiştirmeyin)				Açıklan	nal
		n. 🔃 Xa Akım kontrol modu seçimi							Açıklan ar	nal
Pn000			0	Akım k	ontrol modunu seçin 0					
1 11003		1 Akim kontrol modunu seçin 1 2 Akim kontrol modunu seçin 2								
				n. 2X22 Hız Tespit Yöntemlerinin Seçimi						nal
		n. ?X??	Hız Tesp	oit Yönt	emierinin Seçimi				Açıkları	iai
		n. ?X??	Hız Tesp	HIZ KO	ntrolü 1'i Secin				ar	
		n. 2X22	Hız Tesp 0 1	Hiz Ko Hiz Ko	ntrolü 1'i Seçin ntrolü 2'yi seçin.				ar	

Pn No.	Boyut	İsim		Avar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategori ler	Açıkla ma	
	2	Fonksiyon seçimi uygulama anahtarı A		0000-0044	-	0001	Güç veniden	Kurulum	-	
			·				yonndon		_	
		n. $\cdot \cdot \cdot X$ Gr.2 Ala	rm Du DB du	rumunda Durdurma Yo Irdurma veya serbest ç	ntemi alışma durdı	urma (durdurn	na yöntemi	Açıklama	lar	
		0	Pn001	l = □.□□X ile aynıdır).	s	, lotmok vo dur				
		1	maksi	mum tork olarak kullan	ilir.	almak ve dur	durmak için			
			Durdu	ırmadan sonraki durum	Pn001 = n.	⊐⊡⊐X ayarına	bağlıdır.			
		2	Pn406 maksi	S'nın ayarlanan torku, n mum tork olarak kullan	notoru yavaş ılır	latmak ve dur	durmak için			
		2	Veso	nra serbest çalışma du	rumuna gire	r.		-		
		2	Pn30/ durdu	A'nın yavaşlama süresi rulur.	ne göre moto	or yavaşlatılır	ve			
		5	Durdu	ırmadan sonraki durum	Pn001 = n.	□□□X ayarına	bağlıdır.			
		4	Pn30A	A'nın yavaşlama süresi	ne göre, mot	tor yavaşlayad	ak ve			
			durac	ak ve ardindan serbest	çalışma dur	umuna girece	Ktir.			
Pn00A		n. · · X · Durmaya	a zorla IDB du	ndığında durdurma yör ırdurma veya serbest ç	ntemi alışma durdı	urma (durdurn	na yöntemi	Açıklama	lar	
		0	Pn001	$I = n. \square \square X$ ile aynıdır).	· · · · ·	· · · · ·	-		
		1	Pn406 maksi	o'nin ayarlanan torku, n mum tork olarak kullan	notoru yavaş ılır.	latmak ve dur	durmak için			
		1	Durdu	ırmadan sonraki durum	Pn001 = n.	□□□X ayarına	a bağlıdır.			
			Pn406	S'nın ayarlanan torku, n	notoru yavaş	latmak ve dur	durmak için			
		2	maksi Ve so	nra serbest çalışma du	nır. rumuna girili	r.				
			Pn30/ durdu	A'nın yavaşlama süresi rulur.	ne göre moto	or yavaşlatılır	ve			
		3	Durdu	irmadan sonraki durum	Pn001 = n.	□□□X ayarına	bağlıdır.			
		4	Pn30/	A'nın yavaşlama süresi	ne göre, mot	or yavaşlayad	ak ve	-		
			duraca	ak ve ardindan serbest	çalışma dur	umuna girece	ktir.			
		n. · X · · (Atama parametreieri (degiştirmeyin)								
		n.X · · · (Atama pa	arame	treleri (değiştirmeyin)						
	2	Fonksiyon seçimi	,	0000-1121	-	0000	Güç YB	Kurulum	-	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		n. □□□X Operatö 0	r parar Yalnız	netre ekranı seçimi zca ayarlanan parametr	eler görüntü	lenir		Açıklama	lar	
		1	Tüm p	parametreleri görüntüle	me					
		n. □□X□ Gr.2 Ala	rm Du	rumunda Durdurma Yö	ntemi			Açıklama	lar	
		0	Sıfır h DB dı	iz durdurma irdurma veva serbest c	alısma durdı	ırma (durdurn	na vöntemi			
Pn00B		1	Pn001	I = n . □□□X ile aynıdır). 		ia yontonii	-		
		2	Duidu	Inna yontenini FilooA		ayana.				
		n. · x · ·	Giriş (Uc faz	Özelliklerine Sahip Ser zlı güç girişi kullanın.	vo Sürücü içi	in Güç Girişi S	Seçimi	Açıklama	lar	
		1	Tek fa	zlı aüc airisi icin üc fəz	lı airis özellik	deri kullanılır				
			TOKTE	izil guç girişi çiri uç laz	ii giriş özenir					
		<u>n.X · · · (Atama pa</u>	aramet	treleri (değiştirmeyin)						
-	2	Fonksiyon seçimi	<u>,</u>	0000-1001	-	0000	Güç YB	Kurulum	-	
			,							
		n. $\Box\Box\BoxX$ (Atama para	ametre	eleri (değiştirmeyin)					I	
Pn00D		n. □□X□ (Atama para	ametre	eleri (değiştirmeyin)						
THOOD		n. □X□□ (Atama parametreleri (değiştirmeyin)								
		n.X□□□ Aşırı Sü	rüş Uy	arısı Çıkış Seçimi						
		0	Aşırı h Asırı h	nareket uyarısı algılann nareket uyarısını kontro	nadı. İl edin.					
			ו ווּצָי			Γ		1		
Pn010	2	Eksen Adresi: (Modbus/CANopen/l	JSB)	1- 127	-	1	Güç YB	Kurulum	-	

Pn No.	Boyut	İsim	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategori ler	Model		
	2	Modbus/CANopen İletişim parametresi seçim anahtarı	-	-	0100	Güç yeniden başlatma	Kurulum	Р		
		nX Modbus iletişim 0 9600 b 1 19200 2 38400	baud hızı seçimi ps bps bps				Açıklan	na		
		3 57600 4 115200	bps) bps							
Pn011		nX. Modbus iletişim 0 8, N, 1 1 8, E, 1 2 8, O, 1	protokolü seçimi (Modbus RTU modu) (Modbus RTU modu) (Modbus RTU modu)				Açıkları	na		
		n. □X□□ CANopen iletişiı 0 50K bp	m baud hızı seçimi				Açıklar	na		
		1 100Kbj 2 125Kbj 3 250K b 4 500K b	os os ps ps							
		5 1M bps	Acıklar	na						
		0 CANop 1 CANop	CANopen netşim etkineştime anantarı 0 CANopen iletişimini kapatın 1 CANopen iletişimini etkinleştirin							
Pn013	2	MECHATROLINK-II Adresi	0000-00FE	-	0001	Güç yeniden başlatm a	Kurulum	В		
	2	MEKATROLINK-II İletişim spesifikasyon ayarı	-	-	0011	Güç yeniden başlatma	Kurulum	В		
		n. ===X letişim hızı ayaı 0 4M bps 1 1M bps	ri 3 3				Açıkları	na		
Pn014		n. □□X□ Aktarma bayt ay 0 17 bay 1 32 bay	/arları t				Açıklan	na		
		n. ⊔X⊔⊔ Atama parametrel n.X · · · · [Atama parametre	eri (değiştirmeyin) eleri (değiştirmeyin)							
Pn013	2	Adresi MECHATROLINK-III istasyonu	0000-00FE	-	0021	Güç yeniden başlatma	Kurulum	В		
	2	MECHATROLINK-III İletişim spesifikasyon ayarı	-	-	0010	Güç yeniden başlatma	Kurulum	В		
		n. □□□X Atama parametrel	eri (değiştirmeyin)				Açıklar	na		
Pn014		n. □□X□ Bayt ayarlarini a 0 17 bayt 1 32 bayt	aktarma t t				Açıklar			
		n. ⊔X⊔⊔ Atama parametrel	eri (değiştirmeyin)							
Pn013	2	n.X□□□ (Atama parametrele	rı (değiştirmeyin)	_	0001	Güç	Kurulum	в		
	2	EtherCAT istasyon adresi seçim modu	-	-	0000	yeniden Güç yeniden	Kurulum	В		
Pn014		n. □□□X Iletişim hızı ayaı 0 Pn013 1 EtherC	rı parametresini EtherC AT'in istasyon adresi	AT'in istasyor olarak SII alai	n adresi olara nının (0004h)	ık ayarla.) değerini	Açıklan	na		
		n.XXX□ Atama parametr	releri (değiştirmeyin)							

Pn No.	Boyut	İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kateg	Açıkla mal ar
Pn100	2	Hız döngüsü kazaı	าต	10-20000	0,1 Hz	400	Hemen etkili	Ayarla ma	
Pn101	2	Hız döngüsü enteg	grasyon	15-51200	0.01 ms	2000	Hemen etkili	Ayarla	
Pn102	2	Konum döngüsü k	azancı	10-20000	0.1/s	400	Hemen etkili	Ayarla	
Pn103	2	Atalet momenti ora	anı	0-20000	1%	100	Hemen etkili	Ayarla	
Pn104	2	İkinci hız döngüsü kazancı	nün	10-20000	0,1 Hz	400	Hemen etkili	Ayarla	
Pn105	2	İkinci hız döngüsü	i	15-51200	0.01 ms	2000	Hemen etkili	Ayarla	
Pn106	2	2. konum döngü ka	azancı	10-20000	0.1/s	400	Hemen etkili	Ayarla	
Pn109	2	İleri Besleme		0-100	1%	0	Hemen etkili	Ayarla	
Pn10A	2	İleri beslemeli filtre zaman parametres	leme	0-6400	0.01 ms	0	Hemen etkili	Ayarla	
	2	Kazanç sınıfı uygu anahtarı	lama	0000-5334	-	0000	-	Kurulu m	-
		n. □□□X Mod ar	nahtarı seç	çimi			Uygun	Acıklama	alar
		0				5 (60)	zaman		
			Dahili to Hiz kon	ork komutu durumund nutu durumunda (değ	a (değer aya er ayarı: Pn1	ori: Pn10C). 0D).	-		
			Hız kon	utu durumunda (değ	er ayarı: Pn1	81).	Hemen etkili		
		2	Hızlann	na koşulu altında (değ	jer ayarı: Pn	10E).	-		
Pn10B		3	Hızlann Pozisyo	na koşulu altında (değ on sapması durumunc	er ayarı: Pn a (değer aya	182). arı: Pn10F).			
		4	Mod an	ahtarı işlevi yok					
		n. □□X□ Hız Ha	lkasının K	ontrol Yöntemi			Uygun zaman	Açıklama	alar
		0	PI Kont	rol			Güç yeniden		
		2-3	Atama	Parametreleri (Ayarla	mayın)		başlatma		
		<u>n. ¤X¤¤_ Atama pa</u>							
Pn10C		n.X⊡⊡ [Atama par	ametreleri	rı (değiştirmeyin) (değiştirmeyin)					
	2	n.X⊡⊡⊡ [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu)	ametreleri	r <u>ı (değiştirmeyin)</u> (değiştirmeyin) 0-800	1%	200	Hemen etkili	Ayarla ma	
Pn10D	2	n.X□□□ [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu	ametreleri	(değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000	1% 1 dakika ^{.1}	200	Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma	
Pn10D Pn10E	2 2 2 2	n.X□□□ [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hızlanma	ametreleri tu)	(değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000 0-30000	1% 1 dakika ⁻¹ /S	200 0 0	Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma	
Pn10D Pn10E Pn10F	2 2 2 2 2	n.X□□□ [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Konum sapması)	ametreleri tu)	(değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000 0-30000 0-10000	1% 1 dakika ⁻¹ /S 1 Komuta birimi	200 0 0 0	Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma	
Pn10D Pn10E Pn10F Pn11F	2 2 2 2 2 2 2 2	n.X□□□ [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Konum sapması) Pozisyon entegrasyon si parametresi	ametreleri tu)	(değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000 0-30000 0-10000 0-50000	1% 1 dakika ⁻¹ /S 1 dakika ⁻¹ /S 1 Komuta birimi 0,1 ms	200 0 0 0 0	Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma	
Pn10D Pn10E Pn10F Pn11F Pn121	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	n.X [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Konum sapması) Pozisyon entegrasyon si parametresi Sürtünme telafisi kazanc	ametreleri tu)) Jresi	ri (değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000 0-30000 0-10000 0-50000 10-1000	1% 1 dakika ⁻¹ 1 dakika ⁻¹ /S 1 Komuta birimi 0,1 ms 1%	200 0 0 0 0 0 100	Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma	
Pn10D Pn10E Pn10F Pn11F Pn121 Pn122	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	n.X IIII [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Konum sapması) Pozisyon entegrasyon si parametresi Sürtünme telafisi kazancı İkinci sürtünme dengeler	ametreleri tu)) jresi i ne kazancı	ri (değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000 0-30000 0-10000 0-50000 10-1000 10-1000	1% 1 dakika ⁻¹ 1 dakika ⁻¹ /S 1 komuta birimi 0,1 ms 1% 1%	200 0 0 0 0 0 100 100	Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma	
Pn10D Pn10E Pn10F Pn11F Pn121 Pn122 Pn123	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	n.Xunn [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Konum sapması) Pozisyon entegrasyon si parametresi Sürtünme telafisi kazancı İkinci sürtünme dengeleme katsayısı	ametreleri tu)) iresi I ne kazancı	ri (değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000 0-30000 0-10000 0-50000 10-1000 10-1000 0-100	1% 1 dakika ⁻¹ /S 1 dakika ⁻¹ /S 1 Komuta birimi 0,1 ms 1% 1% 1%	200 0 0 0 0 0 100 100 0	Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma	
Pn10D Pn10E Pn10F Pn11F Pn121 Pn122 Pn123 Pn124	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	n.X III [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Konum sapması) Pozisyon entegrasyon si parametresi Sürtünme telafisi kazano İkinci sürtünme dengeleme katsayısı Sürtünme dengeleme katsayısı Sürtünme telafisi frekans düzeltmesi	ametreleri tu)) juresi ne kazancı	ri (değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000 0-30000 0-30000 0-50000 10-1000 10-1000 0-100 0-100 0-100	1% 1 dakika ⁻¹ /S 1 dakika ⁻¹ /S 1 komuta birimi 0,1 ms 1% 1% 0,1 Hz	200 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0	Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma	
Pn10D Pn10E Pn10F Pn11F Pn121 Pn122 Pn123 Pn124 Pn125	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	n.X IIII [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Konum sapması) Pozisyon entegrasyon si parametresi Sürtünme telafisi kazanç düzeltmesi Sürtünme telafisi frekans düzeltmesi	ametreleri tu)) juresi ne kazancı	ri (değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000 0-30000 0-10000 0-50000 10-1000 10-1000 0-100 0-100 0-1000 1-1000	1% 1 dakika ⁻¹ 1 dakika ⁻¹ /S 1 Komuta birimi 0,1 ms 1% 1% 1% 0,1 Hz 1%	200 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 100	Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma	
Pn10D Pn10E Pn10F Pn11F Pn121 Pn122 Pn122 Pn123 Pn124 Pn125 Pn131	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	n.X IIII [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Konum sapması) Pozisyon entegrasyon si parametresi Sürtünme telafisi kazanc İkinci sürtünme dengeleme katsayısı Sürtünme telafisi frekans düzeltmesi Sürtünme telafisi kazanç düzeltmesi Kazanç anahtarlama süresi1	ametreleri tu)) jresi i ne kazancı	ri (değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000 0-30000 0-10000 0-50000 10-1000 10-1000 10-1000 -1000 1-1000 1-1000 0-65535	1% 1 dakika ⁻¹ 1 dakika ⁻¹ /S 1 Komuta birimi 0,1 ms 1% 1% 1% 0,1 Hz 1% 1% 1% 1% 1%	200 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 0 100 0	Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma	
Pn10D Pn10E Pn10F Pn11F Pn121 Pn122 Pn123 Pn124 Pn125 Pn131 Pn132	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	n.X IIII [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Konum sapması) Pozisyon entegrasyon sı parametresi Sürtünme telafisi kazanc İkinci sürtünme dengeleme katsayısı Sürtünme telafisi frekans düzeltmesi Sürtünme telafisi kazanç düzeltmesi Kazanç anahtarlama süresi1 Kazanç anahtarlama	ametreleri tu)) iresi ine kazancı	ri (değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000 0-30000 0-10000 0-50000 10-1000 10-1000 10-1000 -1000-1000	1% 1 dakika ⁻¹ /S 1 dakika ⁻¹ /S 1 Komuta birimi 0,1 ms 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 ms 1 ms	200 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0	Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma	
Pn10D Pn10E Pn10F Pn11F Pn121 Pn122 Pn122 Pn123 Pn124 Pn125 Pn131 Pn132 Pn135	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	n.X IIII [Atama par Mod anahtarı (Tork komutu) Mod anahtarı (Hız komu Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Hızlanma Mod anahtarı (Konum sapması) Pozisyon entegrasyon si parametresi Sürtünme telafisi kazanc İkinci sürtünme dengeleme katsayısı Sürtünme telafisi frekans düzeltmesi Sürtünme telafisi kazanç düzeltmesi Sürtünme telafisi kazanç düzeltmesi Kazanç anahtarlama süresi 1 Kazanç anahtarlama	ametreleri tu)) j iresi i ne kazancı	ri (değiştirmeyin) (değiştirmeyin) 0-800 0-10000 0-30000 0-10000 0-50000 10-1000 10-1000 10-1000 -10000-10000 1-1000 0-65535 0-65535 0-65535	1% 1 dakika ⁻¹ /S 1 dakika ⁻¹ /S 1 Komuta birimi 0,1 ms 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1 ms 1 ms 1 ms	200 0 0 0 0 0 100 100 0 0 100 0 100 0 0 0 0 0 0	Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili Hemen etkili	Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma Ayarla ma	

Pn No.	Boyut	İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategor i	Açıkla lama r	
	2	Otomatik Kazanç Anahtarlama Sın 1	ıfı Anahtar	0000-0052	-	0000	Hemen etkili	Ayarla ma		
Pn139		nx Kaza 0 2	nç anahtarla Manuel Kazanç değiştir Atama I Otomat Anahta kazanc Anahta kazanc	ama seçici anahtarı kazanç değiştirme , servo komut çıkış sir ilir. Parametreleri (Ayarlan ik anahtarlama modu rlama koşulu A yerine a geçilir. rlama koşulu Af başarı a geçilir.	nyalinin (SVCMI nayın) 1 getirildiğinde, o sız olduğunda,	D IO) G_SEL'i tomatik olarak otomatik olara	ile manuel ol: birinci kazan ık ikinci kazan	arak çtanikinci çtan birin	ci	
		nX Anah 0 1 2 3 4 5 nX (Atam	tarlama koş Konum Yakın k Yakın k Pozisyo Konum	ulları Tamamlandı Çıkışı (/C Tamamlandı Çıkışı (/N onum çıkışı (/NEAR) s onum çıkışı (/NEAR) s on komutu filtre çıkışı = komutu girişi AÇIK eleri (değiştirmeyin)	COIN) Sinyali A COIN) Sinyali K sinyali AÇIK sinyali KAPALI 0 ve pozisyon	ÇIK APALI komutu girişi k	(APALI			
		n.X□□□ (Atama	a parametre	leri (değiştirmeyin)						
Pn13D	2	Mevcut kazanç değeri		100-2000	1%	2000	Hemen etkili	Ayarla ma		
	2	Model İzleme Kontrol S	Sınıfı Anahtarı	0000-1121	-	0100	Hemen etkili	Ayarla ma		
		n. ===X Mode 0 1	. □□□X Model izleme kontrol seçimi 0 Model izleme kontrolü kullanılmaz. 1 Model izleme kontrolünü kullanın.							
		n. □□X□ Titreş 0 1 2	sim bastırma Titreşin Belirli fr Titreşin	a seçimi 1 bastırma gerçekleştir 1 bastırma gerçekleştir 1 bastırma fonksiyonur	ilmez. na işlevi ekleyiı nu 2 farklı freka	n. nsa ekleyin.		Açıklama	alar '	
Pn140		n. IXIII Atama parametreleri (değiştirmeyin) Açıklamalar Titreşim bastırma işlevi, otomatik ayarlama (üst komut olmadan), o tomatik ayarlama (üst komutla) ve özel ayarlama gerçekleştirme sürecinde otomatik olarak ayarlamaz. Titreşim bastırma işlevi, otomatik ayarlama (üst komut olmadan), o tomatik ayarlama (üst komutla) ve özel ayarlama gerçekleştirme sürecinde otomatik olarak ayarlanır.								
		n.Xooo Hız İl	eri Besleme	(VFF)/Tork İleri Besle	me Seçimi			Açıklama	alar	
		0	Model i Model i kullanıl	zleme kontrolü ve hız/tork ileri beslemesi aynı anda kullanılmaz. zleme kontrolü ve hız/tork ileri beslemesi eş zamanlı olarak r.						
Pn141	2	Model izleme kazancı	kontrol	10-20000	0.1/s	500	Hemen etkili	Ayarla ma		
Pn142	2	Model izleme kazancı düzeltmesi	kontrol	500-2000	0.1%	1000	Hemen etkili	Ayarla ma		
Pn143	2	Model izleme önyargısı (ileri dönüs v	kontrol önü)	0-10000	0.1%	1000	Hemen etkili	Ayarla ma		
Pn144	2	Model izleme önyarqısı (Ters	kontrol dönüş	0-10000	0.1%	1000	Hemen yürürlükte	Ayarla ma		
Pn145	2	Titreşim bastırma 1 fre	kans A	10-2500	0,1 Hz	500	Hemen etkili	Ayarla ma		
Pn146	2	Titreşim bastırma 1 fre B	kans	10-2500	0,1 Hz	700	Hemen etkili	Ayarla ma		
Pn147	2	Model izleme kontrol hızının ileri beslemeli t	elafisi	0-10000	0.1%	1000	Hemen etkili	Ayarla ma		
Pn148	2	Model 2 izleme kontrol kazancı		10-20000	0.1/s	500	Hemen etkili	Ayarla ma		
Pn149	2	Model 2 izleme kontrol düzeltmesi	lü kazanç	500-2000	0.1%	1000	Hemen etkili	Ayarla ma		
Pn14A	2	Titreşim bastırma 2 fre	kans	10-2000	0,1 Hz	800	Hemen etkili	Ayarla ma		
Pn14B	2	Titreşim bastırma 2 düzeltme		10-1000	1%	100	Hemen etkili	Ayarla ma		
Pn No.	Boyut	İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategori ler	Açıkla malar	
	2	Kontrol anahtarı		0000-0021	-	0021	Güç yeniden	Ayarlam a	-	
		n. □□□X Dönü	ş yönü seçi	mi 7				Açıklan	nala	

			0	Model i Model i	zleme kontrolü 1 kalıbı zleme kontrolü 2 kalıbı	nı seçin. nı seçin.				
			Avarsız t	in secim	i	·			Acıklar	nala
Pn14F			0	Ayarsız	Tip 1'i seçin.				rightian	iaia
			1	Ayarsız	: Tip 2'yi seçin.					
		n. □X□□ [At	ama parai	netreler	i (değiştirmeyin)					
		n.X□□□ [Ata	ma param	etreleri	(değiştirmeyin)					
	2	Titreşim ön anahtar	leyici kon	trol	0000-0011	-	0010	Hemen etkili ^y	Ayarlam a	_
		V	lA tini titre	sim has	tırma kontrolünün seci	mi			Acıklar	
		n. uuu x	0 1	Tip Titre Tip Titre	eşim bastırma kontrolü eşim bastırma kontrolü	kullanılmaz. nün kullanılmas	SI		7 işrindari	
		n. □□X^	A tipi titre	şim bas	stırma kontrolünün ayaı	r seçimi			Açıklam	na
Pn160			0	A tipi tit otomati	reşim bastırma kontrolü k ayarlama (üst komutl de otomatik olarak aya	i, otomatik ayar la) ve kullanıcı rlanmaz	lama (üst kon tanımlı ayarla	nut olmadan), ma yürütme		
			A tipi titreşim bastırma kontrolü, otomatik ayarlama (üst komut olmadan), otomatik ayarlama (üst komutla) ve kendi kendine tanımlanan ayarlama sürecinde otomatik olarak ayarlanır.							
			ama narai	netreler	i (deăistirmevin)					
		n.Xooo [Ata	ma param	etreleri	(değiştirmeyin)					
Pn161	2	A Tip Titreşim I	bastırma		10-20000	0,1 Hz	1000	Hemen etkili	Ayarlama	
Pn162	2	A Tip Titreşim I kazancı düzeltr	bastırma me		1-1000	1%	100	Hemen etkili	Ayarlama	
Pn163	2	Tip A titreşim b kazancı	astırma sön	ümleme	0-300	1%	0	Hemen etkili	Ayarlama	
Pn164	2	Tip A bastırma Filtre Zamanının Düzeltilmesi Parametre 1		-1000-1000	0.01 ms	0	Hemen etkili	Ayarlama		
Pn165	2	Tip A bastırma Parametresi 2'ı Düzeltilmesi	Filtre Süresi nin	İ	-1000-1000	0.01 ms	0	Hemen etkili	Ayarlama	
Pn166	2	Tip A titreşim b sönümleme ka	astırma zancı 2		0-1000	1%	0	Hemen etkili	Ayarlama	
	2	Ayar gerektirm anahtar	eyen		0000-2711	-	1400	-	Kurulum	
		n. ===X	Ayarsız s	eçim				•	Uygur	1
			0	Avar de	rektirmeven fonksivon	u geoersiz kılın			zamar Güc veni	n den
			1	Ayar ge	erektirmeyen fonksiyon	u etkin hale get	irin.		başlatır	na
		n. □□X□	Atama pa	arametre	eleri (deăistirmevin)				Uygur	١
			0	Hız kon	trolü icin kullanılır				zamar	1
Pn170			1	Hız kon	trolü için kullanılır ve ü	st cihaz konum	kontrolü için	kullanılır.	Güç yeni başlatır	den 1a
		n. □X□□	Ayar gere	ektirmey	ven ayar değeri				Uygur	1
			0-7	Ayarlan	na yapmadan ayar değ	erini ayarla.			Heme	n kte
		n.Xooo	Yük değe	eri ayarı	yok				Uygur	1
			0-2	Yük de	ğerini ayarlama yapma	dan ayarla.			zamar Hemer Yürürlü	n h kte
				I						
Pn No.	Boyut		İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika	Uygun	Kategori	Model
	2	Pozisyon ke form seçici	ontrol kor anahtarı	nutu	0000-2236	-	0000	Güç yeniden başlatma	Kurulum	Ρ
		n non¥	Komut d	arbe dü:	zeni			-		

			0 şaret- 1 CW+C 2 90° fa 3 90° fa 4 90° fa 5 şaret- 6 CW+C	+Darbe, Pozitif Mantık XCW Darbe Dizisi, Pozi z farkı iki fazlı darbe (fa z farkı iki fazlı darbe (fa z farkı iki fazlı darbe (fa +Darbe Dizisi, Negatif N XCW Darbe Dizisi, Neg	tif Mantık z A+faz B) 1 ke z A+faz B) 2 ke z A+faz B) 4 ke ⁄lantık atıf Mantık	ez, pozitif ma ez, pozitif ma ez, pozitif ma	ntik ntik ntik					
Pn200		n. ==X=	Net sinyal mode 0 Sinyal 1 Sinyal 2 Sinyal 3 Sinyal	li H seviyesindeyken koi geliştirildiğinde konum I seviyesindeyken kon azaldığında konum sa	num sapmasını sapmasını tem um sapmasını t pmasını temizle	temizleyin. hizleyin. temizleyin. eyin.						
		n. aXaa	Net eylem 0 Tabar oluşur 1 Konur sinyali 2 Alarm	ı bloke olduğunda pozisyon sapmasını temizleyin (servo KAPALI ve alarm). n sapması temizlenmez (sadece konum sapması temizleme girişi (CLR) i ile temizlenir). oluştuğunda pozisyon sapmasını temizleyin.								
		n.Xooo	Yük değeri ayarı 0 Doğru 1 Açık k 2 Doğru	yok sal bir tahrik sinyali kul ollektör sinyali için kom sal bir tahrik sinyali kul	anma komutu f ut giriş filtresi k anma talimatı f	filtre 1'e girilir ullanılır. <i>(</i> - 2 filtre 2'ye girili	. (- 1Mpps) 00kpps) ir. (1 - 4Mpps)					
	2	Pozisyon ko anahtarı	ontrol fonksiyon	0000-2210	-	0010	Güç yeniden	Kurulum	-			
		n. 🗆 🗆 X [Ata	ama parametrelei	i (değiştirmeyin)								
		n. □□X□	Pozisyon kontro 0 V-REF 1 V-REF	ozisyon kontrol seçimi 0 V-REF tahsisi yok 1 V-REF hız ileri besleme girişi olarak kullanılır.								
Pn207		n. □X□□ (Ata	ama parametrele	ri (değiştirmeyin)								
207		n.X□	Konumlandırma 0 Konum küçük o	Tamamlandı Çıkışı (/C sapmasının mutlak değ Iduğunda, çıkış verilir.	OIN) Sinyali içir jeri konumlandı	n Çıkış Süres ırma tamamla	ii ama genliğind	en (Pn522	?)			
			1 Konum küçük o 2 Konum daha kü	sapmasının mutlak değ Iduğunda ve konum ko sapmasının mutlak değ çüktür ve konum komu	jeri konumlandı mutunun filtrele jeri konumlandı tu girişi 0 olduğ	ırma tamamla enmiş komutu ırma tamamla junda çıkar.	ama genliğind ı 0 olduğunda, ama genliğind	en (Pn522 çıkışveril en (Pn522	2) ir. 2)			
Pn20E	4	Elektronik dişli o (molekül)	oranı	1-1073741824	1	1	Güç yeniden başlatma	Kurulum				
Pn210	4	Elektronik dişli ((payda)	oranı	1-1073741824	1	1	Güç yeniden başlatma	Kurulum				
Pn212	4	Kodlayıcı frekar sayısı	ns bölme darbe	16-1073741824	1 adım /Rev	2500	Güç yeniden başlatma	Kurulum				
Pn216	2	Pozisyon komu hızlanma ve yav zamanı parametreler	tu vaşlama	0-65535	0.1ms	0	Motor durduktan sonra etkili	Kurulum				
Pn217	2	Pozisyon komu ortalama süresi	tunun hareketli	0-10000	0.1ms	0	Motor durduktan sonra etkili	Kurulum				
Pn218	2	Komut darbesi ş çarpma gücü	girişi	1-100	1 kez	1	Hemen etkili	Kurulum				
	2	Pozisyon kontro fonksiyon anaht	ol uzatma tarı	0000-0001	-	0000	Güç yeniden başlatma	Kurulum	-			
Pn230		n. ===X	Boşluk telafisi yö 0 Boşluks 1 Boşluks	inü uz kompanzasyon, poz uz kompanzasyon, ters	itif yöndeki kon yönde komutla	nutlarla gerçe a gerçekleştir	ekleştirilir. ilir.					
D of (.	<u>n.X X X</u> □ (At	ama parametrele	rı (değiştirmeyin)	0.1 Komuta	-	Hemen					
Pn231 Pn233	4	Geri tepme te Boşluk telafis	i zaman	0-65535	0.01 ms	0	etkili Hemen	Kurulum				
Pn300	2	parametresi Hiz komutu d	iris kazancı	150-3000	0,01 V/	600	etkili Hemen	Kurulum				
Pn301	2	Dahili avarlı h	liz 1	0-10000	Nominal hız 1 dakika ⁻¹	100	etkili Hemen	Kurulum				
Pn No.	Boyut		İsim	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	etkili Uygun zaman	Kategor	Açı m			
Pn302	3	Dahili ayar I	1 וצור	0-10000	1 dakika ⁻¹	200	Hemen etkili	Kurulu	ar			

Pn303	3	Dahili ayar hızı 3	0-10000	1 dakika ⁻¹	300	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn304	2	Jog (JOG) hızı	0-10000	1 dakika ⁻¹	500	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn305	2	Yumuşak başlangıç hızlanma süresi	0-10000	1 ms	0	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn306	2	Yumuşak başlangıç yavaşlama süresi	0-10000	1 ms	0	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn307	2	Hız Komutu filtreleme süresi parametresi	0-65535	0.01ms	40	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn308	2	Hız Geri Besleme Filtresinin Zaman Parametreleri	0-65535	0.01 ms	0	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn30A	2	Servo KAPALI ve Zorlamalı Durdurma için Yavaşlama Süresi	0-10000	1 ms	0	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn30C	2	Hız ileri beslemeli hareketli ortalama süresi	0-5100	0,1 ms	0	Hemen etkili	Kurulu m	
	2	Titreşim algılama anahtarı	0000-0002	-	0000	Hemen etkili	Kurulu m	-
Pn310		n. Dönüş yönü seçir 0 Titreşim 1 Titreşim 2 Titreşim n. DX: [Atama parametreler n. X::::::::::::::::::::::::::::::::::::						
Pn311	2	Titreşim algılama	50-500	1%	100	Hemen	Ayarla	
Pn312	2	hassasıyeti Titresim algılama değeri	0-5000	1 dakika ⁻¹	50	Hemen	Ma Ayarla	
Pn316	2	Maksimum motor hızı	0-65535	1 dakika ⁻¹	10000	Güç yeniden baslatma	Kurulu m	
Pn324	2	Atalet Momentinin Tahmini Başlangıç Değeri	0-20000	1%	300	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn400	2	Tork komutu giriş kazancı	10-100	0,1 V / Nominal tork	30	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn401	2	Bölüm 1 Birinci Tork Komutu Filtre Süresi Parametreleri	0-65535	0.01 ms	100	Hemen etkili	Ayarla ma	
Pn402	2	İleri dönüş tork limiti	0-800	1%*1	800	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn403	2	Ters tork limiti	0-800	1%*1	800	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn404	2	lleri dönüş tarafında harici tork limiti	0-800	1%*1	100	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn405	2	Ters taraf harici tork limiti	0-800	1%*1	100	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn406	2	Acil durdurma torku	0-800	1%*1	800	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn407	2	siniri	0-10000	1 dakika ⁻¹	10000	etkili	Kurulu m	
	2	Tork tipi fonksiyon anahtarı	0000-1111	-	0000	-	m	-
		n.	mi 1 Çentik filtresi geçersiz. 'deki çentik filtresini ku	llanın.			Uygur zama Heme etkili	n n n
Pn408		n. □□X□ Hız sınırı seçimi 0 Hız sınıı hızını" k 1 alarmı ta	r değeri, Pn407 ayarlar ullanır. r değeri, Pn407 ayar de arafından algılanan hız	ından daha küç eğerlerinden küç " kullanır.	ük olan "mo çük olanı ola	tor maksimum n "aşırı hız	Uygur zama Güç yeni başlatn	n n iden na
		n. 🗆 XIII Çentik Filtre Seçin 0 Bölüm 2 1 Bölüm 2	mi 2 2 çentik filtresi geçersizi 2'deki çentik filtresini ku	dir. Ilanın.			Uygui zama Heme etkili	ת מ וח
		n.Xaaa Sürtünme dengel 0 Sürtünm 1 Sürtünm	Uygur zama Heme etkili	n n n				
Pn No.	Boyut	ıt İsim Ayar aralığı Ayar Birimi Fabrika Uygun A						Açıkla ma
Pn409	2	1. centik filtresinin frekansu	50-5000	1 Hz	5000	Hemen	Ayarlam a	
Pn40A	2	1. çentik filtresinin Q değeri	50-1000	0.01	70	Hemen etkili	Ayarlam a	

Pn40B	2	1. çentik filtre derinliği.	0-1000	0.001	0	Hemen yürürlükt e	Ayarlam a	
Pn40C	2	2. çentik filtresinin frekansı	50-5000	1 Hz	5000	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn40D	2	1. çentik filtresinin Q değer	50-1000	0.01	70	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn40E	2	2. çentik filtresi derinliği.	0-1000	0.001	0	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn40F	2	Bölüm 2 2. Tork Komutu Filtre Süresi Parametreleri	100-5000	1 Hz	5000	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn410	2	Bölüm 2 2. Tork Komutu Filtresinin Q Değeri	50-100	0.01	50	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn412	2	Bölüm 1 2. Tork Komutu Filtre Süresi Parametreleri	0-65535	0.01 ms	100	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn415	2	T-REF filtreleme zaman parametresi	0-65535	0.01 ms	0	Hemen etkili	Kurulum	
	2	Tork tipi fonksiyon anahtarı 2	0000-1111	-	0000	Hemen etkili	Kurulum	
		n. nnnX Çentik Filtre Seç	imi 3					
		0 3 çenti	k filtresi geçersizdir.					
		1 Bölüm						
		n. nnXn Çentik Filtre Seç						
Pn416		0 Bölüm	4 çentik filtresi geçersize	dir.				
		1 Bölüm	4'teki çentik filtresini kul	lanın.				
		n. nXnn Atama parametreleri (değiştirmeyin)						
		0 Bölüm	5 çentik filtresi geçersize	dir.				
		1 Bölüm 5'teki çentik filtresini kullanın.						
		nXnnn [Atama parametreleri	(değiştirmeyin)					
Pn417	2	3. çentik filtresinin frekansı	50-5000	1 Hz	5000	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn418	2	3. çentik filtresinin Q değer	50-1000	0.01	70	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn419	2	3. çentik filtresi derinliği.	0-1000	0.001	0	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn41A	2	4. çentik filtresinin frekansı	50-5000	1 Hz	5000	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn41B	2	4'üncü çentik filtresinin Q değeri	50-1000	0.01	70	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn41C	2	4. çentik filtresi derinliği.	0-1000	0.001	0	Hemen etkili	Ayarlam a	
Ph41D	2	5. çentik filtresinin frekansı	50-5000	1 HZ	5000	etkili	Ayanam a	
Pn41E	2	5. çentik filtresinin Q değer	50-1000	0.01	70	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn41F	2	5. çentik filtresi derinliği.	0-1000	0.001	0	Hemen etkili	Ayarlam a	
	2	Hız darbeleme dengeleme anahtarı	0000-1111	-	0000	-	Kurulum	
		n. · · · X Hız darbesi denç	geleme fonksiyonunun s	eçimi			Uygun	1
		0 Hiz titre	esim dengeleme fonksiv	onu kullanılmaz	,		zamar	ו ר
		1 Hiz titre	eşim dengeleme fonksiy	onunu kullanın.			yürürlük	te
							Llygur	<u> </u>
		n. · · X · Hız dalgalanmas	a dengeleme bilgilerinin	tutarsız uyarısı	için algılam	a seçimi	zamar	י ז
Pn423		0 A.942 t	espit edildi.				Güç	
		1 A.942 t	espit edilememiştir.				YB	
		n. · X · · Hız dalgalanmas	u telafisi için etkili koşull	arın seçimi			Uygun	1
		0 Hız kor	nutu				Güç	
		1 Motoru	n dönme hızı				YB	
		n.X · · · (Atama parametre	leri (değiştirmeyin)					
Pn424	2	Ana döngü gerilim düstüğünde tork sınırlamas	ii 0-100	1%* ¹	50	Hemen etkili	Kurulum	
Pn No.	Boyut	İsim	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika	Uygun zaman	Kategor	Model
Pn425	2	Ana döngü gerilim düştüğünde Tork limiti serbest bırakma	i 0-1000	1 ms	100	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn426	2	Tork ileri beslemeli hareketi ortalama süresi	i 0-5100	0,1 ms	0	Hemen etkili	Kurulu m	

Pn427	2	Hız dalgalanma tələfi ətkin k	ISI	0-10000	1 dakika ⁻¹	0	Hemen etkili	Ayarla ma			
Pn456	2	Tarama tor	ku komut denliği	0-800	1%	15	Hemen	Ayarla			
	2	Çentik filtres	si ayar anahtarı	0000-0101	-	0101	Hemen etkili	Ayarla ma			
		n. ????X	Çentik filtre ayar	seçeneği 1							
			Otomati 0 ayarlam ayarlanı	k ayarlama (üst komut a gerçekleştirme sürec nayacaktır.	olmadan), otom inde, 1. kademo	natik ayarlam enin çentik fil	a (üst komutla Itresi otomatik	ı) ve özel olarak			
			Otomati 1 ayarlam ayarlanı	k ayarlama (üst komut a gerçekleştirme süreci r.	olmadan), otom inde, 1. kademo	natik ayarlam enin çentik fil	ia (üst komutla Itresi otomatik	ı) ve özel olarak			
		n. 🖭 XII [Ata	ama parametreleri	(değiştirmeyin)							
		n. ?X???	Çentik filtre ayar	seçeneği 2			/" / I //	<u> </u>			
Pn460			0 ayarlam ayarlanı	k ayarıama (ust komut a gerçekleştirme süreci r.	a) ve ozel olarak						
			Otomati 1 ayarlam ayarlanı	k ayarlama (üst komut a gerçekleştirme sürec r.	olmadan), otom inde, 2. kademo	natik ayarlam enin çentik fil	a (üst komutla Itresi otomatik	a) ve özel olarak			
			Centik filtre avar	seceneăi 3							
			0 Ayarsız otomatil	geçersiz olduğunda (m < olarak ayarlanmayaca	anuel kazanç), aktır.	1. ve 2. segr	mentlerin çent	ik filtreleri			
			Hiçbir ayar etkili olmadığında (manuel kazanç), 1. ve 2. segmentlerin çentik filtreleri otomatik olarak ayarlanır. (kayış mekanizması için uygun)								
			Hiçbir ayar etkili olmadığında (manuel kazanç), 1. ve 2. segmentlerin çentik fil 2 otomatik olarak ayarlanır. (Vidalı mil mekanizması veya lineer servo motor içir uvgundur)								
			 Hiçbir ayar etkili olmadığında (manuel kazanç), 1. ve 2. segmentlerin çentik filtreleri otomatik olarak ayarlanır. (Rijit Gövde Sistemi) 								
Pn49F	2	Hız dalgalar	nması	0-10000	1 mm/s	0	Hemen etkin	Ayarla ma			
Pn501	2	dengeleme Sıfır kon	<u>etkin hızı</u> um sabitleme	0-10000	1 dakika ⁻¹	10	Hemen	Kurulu			
Pn502	2	degeri Rotasyon a	lgılama değeri	1-10000	1 dakika ⁻¹	20	Hemen	Kurulu			
Pn503	2	- Luz tutorlu ci		0-100	1 dakika ⁻¹	10	etkin Hemen	Kurulu			
Pn506	2	Fren komut	u Servo KAPALI	0-50	10 ms	0	Hemen	Kurulu			
Pn507	2	Fren komut	u çıkış hızı	0-10000	1 dakika ⁻¹	100	Hemen	Kurulu			
Pn508	2	Servo KAP/ Fren Kor	ALI- nutu Bekleme	10-100	1 dakika ⁻¹	50	Hemen	Kurulu			
Pn509	2	Anlık durdu süresi	rma bekleme	20-50000	10 ms	20	Hemen etkin	Kurulu m			
Pn No.	Boyut		İsim	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika avarı	Uygun zaman	Katego ri	Nodel		
	2	Giriş sinyali	seçimi 1	0000-9991	-	1801 (A ekseni) 0801 (A ekseni) 084	Güç yeniden 1 ^{başlatma}	Kurulu m	P B		
		n · · · V	Giris sinvallerini	n tahsis modu				Açıklama	alal		
		п. л	0 Atama	Parametreleri (Avarla	may(n)						
			1 Farklis	sinyallere göre.	maying						
		n. · · X ·	Servo AÇIK giriş 0 ICN1-IN	(/S-ON) sinyalinin tahs 0 giris sinyali ACIK oldu	isi uğunda etkinles	sir.		Açıklama	alar		
			1 CN1-IN 2 CN1-IN	1 giriş sinyali AÇIK oldu	uğunda etkinleş	șir.					
			3 CN1-IN	3 giriş sinyali AÇIK oldu	uğunda etkinleş	şir.					
			5 CN1-IN5 giriş sinyali AÇIK olduğunda etkinleşir.								
			6 CN1-IN 7 CN1-IN	6 giriş sinyali AÇIK oldı 7 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etkinleş uğunda etkinleş	şir. Şir.					
Pn50A			8 Sinyal h 9 Sinyali	ner zaman "geçersiz" ol her zaman "aktif" olaral	arak düzeltildi. k ayarla.						
		n. · X · ·	P eylem komut g 0-9 Servo a	irişi (/P-CON) sinyal da açık giriş (/S-ON) sinyal	ğılımı i ile aynı dağıtır	n.		Açıklama	alar		
		n X	lleri dönüş yan ta	ahrik girişi (P-OT) sinya	tahsisini yasał	da		Açıklama	alar		
			0 CN1-IN gerçekl	0 giriş sinyali AÇIK (ka eştirilebilir.	palı) olduğunda	a, ileri dönüş	yan tahriki				
			1 CN1-IN gerçekl	rın gırış sınyali AÇIK (İ eştirilebilir. 2'nin giris sinyeli AÇIK	kapalı) olduğun	aa, IIeri dönü	ış yan tahriki				
			2 ČN1-IN2'nin giriş sinyali AÇIK (kapalı) olduğunda, ileri dönüş yan tahriki gerçekleştirilebilir.								

			3	CN1-IN	3'ün giriş sinyali AÇIK (kapalı) oldu	ığunda, ileri dönü:	ş yan tahriki				
			4	CN1-IN	4'ün giriş sinyali ACIK (kapalı) oldu	ığunda, ileri dönüs	s yan tahriki				
			E	gerçekle	eștirilebilir. 5'in giris sinvali ACIK (k		ăunda, ileri dönüs	van tahriki				
			5	gerçekle	eştirilebilir.		gunua, nen uonuş					
			6	CN1-IN gerçekle	ö'nın gırış sınyalı AÇIK eştirilebilir.	(kapalı) oldı	uğunda, ileri dönü	ş yan tahrıkı				
			7	CN1-IN gerçekle	7 [°] nin giriş sinyali AÇIK eştirilebilir.	(kapalı) oldı	uğunda, ileri dönü	ş yan tahriki				
			8 9	Sinyal h Sinyal h	er zaman "lleri Dönüş" er zaman "lleri Dönüş"	Yok Yan Ta	hrik" olarak sabiti	enir. enir.				
							8832 (A ekseni	Güç		Р		
	2	Giriş sinyali	seçimi 2		0000-9999	-	8881 (A ekseni 8885 (b ekseni)	yeniden) başlatma	Kurulum	В		
		n. · · · X	Ters dön	üş yan ta	ahrik girişi (P-OT) sinya	I tahsisini y	asakla		Açıklamal	ar		
			0	gerçekle	u giriş sinyali AÇık (kap eştirilebilir.	ball) oldugu	nda, ters donuşlu	yan tanrik				
			1	CN1-IN gerçekle	1'in giriş sinyali AÇIK (k eştirilebilir.	apalı) olduğ	junda, ters dönüş	lü yan tahrik				
			2	ČN1-IN: tahrik ge	2 ['] nin giriş sinyali AÇIK erçekleştirilebilir.	(kapalı) oldı	uğunda, ters dönü	ışlü yan				
			3	CN1-IN	3'ün giriş sinyali AÇIK (l estirilebilir	kapalı) oldu	ğunda, ters dönüş	lü yan tahrik				
			4	CN1-IN	4'ün giriş sinyali AÇIK (l actirilebilir	kapalı) oldu	ğunda, ters dönüş	lü yan tahrik				
			5	CN1-IN	5'in giriş sinyali AÇIK (k	apalı) olduğ	junda, ters dönüş	lü yan tahrik				
			6	gerçekle CN1-IN	eştirilebilir. 6'nın giriş sinyali AÇIK	(kapalı) old	uğunda, ters dönü	işlü yan				
			7	tahrik ge Sinval h	erçekleştirilebilir. er zaman "Geri Dönüs	Yok Yan Ta	ahrik" olarak sabit	lenir				
			8	Sinyal h	er zaman "ters dönüş t	arafı sürüle	bilir" olarak sabitle	enir.				
			9	CN1-IN gerçekle	0 gırış sınyalı KAPALI (əştirilebilir.	kesik) olduğ	junda, ters dönüş	lû yan tahrik				
Pn50B		n.v.	Alarm Sit	irlama G	Girişi (/ALM-RST) Sinya	linin Atanm	ası		Açıklamal	ar		
		II. · · A ·	0	0 CN1-IN0'ın giriş sinyali KAPALI (kesik) ile AÇIK (kapalı) arasında geçerlidir.								
			1	CN1-IN kenarin	1'in giriş sinyali KAPAL a kadar geçerlidir.	l (kesik) ker	narından AÇIK (ka	apalı)				
			2	CN1-IN: arasınd	2'nin giriş sinyali KAPA a geçerlidir.	LI (kesik) ile	e AÇIK (kapalı) ke	narları				
			3	CN1-IN geçerlid	3'ün giriş sinyali KAPAI ir.	I (kesik) ile	AÇIK (kapalı) ara	asında				
			4	CN1-IN	4'ün giriş sinyali KAPAI ir.	I (kesik) ile	AÇIK (kapalı) ara	asında				
			5	CN1-IN arasınd	5'in giriş sinyali KAPAL a geçerlidir	l (kesik) ile	AÇIK (kapalı) ken	arları				
			6	CN1-IN	6'nın giriş sinyali KAPA	LI (kesik) ile	e AÇIK (kapalı) ar	asında				
			7	CN1-IN	7'nin giriş sinyali KAPA	LI (kesik) ile	e AÇIK (kapalı) ar	asında				
			8	geçerlid Sinyal h	ır. er zaman "geçersiz" ol	arak düzelti	ldi.					
			9	Atama F	Parametreleri (Ayarlam	ayın)						
		n. ?X???	Harici tork li	mit girişi (/P-CL) sinyalinin ileri dönüş t	arafında dağıtı	mı)		Açıklamala	ır		
			0-9	-9 Servo açık giriş (/S-ON) sinyali ile aynı dağıtım.								
		n.X??	Harici tor 0-9	farici tork limit girişi (/P-CL) sinyalinin ters dönüş tarafında dağıtımı) 0-9 Servo açık giriş (/S-ON) sinyali ile aynı dağıtım.						ar		
Pn No.	Boyut	t	İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategori	Açıkla ma		
	2	Giriş sinyali	seçimi 3		0000-9999	-	8888	Guç Yeniden başlatm	Kurulum	-		
		n. · · · X	Motor dönüş yönü anahtarlama girişi (/SPD-D) sinyalinin dağıtımı							lar		
			1	0 CN1-INU giriş sinyalı AÇIK olduğunda etkinleşir.								
			2	CN1-IN								
			3	CN1-IN	3 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etki	nleşir.					
			4	CN1-IN	4 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etki uğunda etki	nleşir.					
			6	CN1-IN	6 giriş sinyali AÇIK oldi 6 giriş sinyali ACIK oldi	uğunda etki	nleşir.					
Pn50C			7	CN1-IN	7 giriş sinyali AÇIK old	uğunda etki	nleşir.					
			8	Sinyal h	ner zaman "geçersiz" ol	arak düzelt	ildi.					
			9	Sinyali	her zaman "aktif" olaral	k ayarla.						
		n. · · X ·	Dahili ay	ar hızı a	nahtarlama girişi (/SPD	-A) sinyal d	lağıtımı		Açıklama	lar		
			0-9	Sinyalle aynıdır.	erin dağılımı motor döni	üş yönü ana	ahtarlama girişi (/S	SPD-D) ile				
		n . V	Dönüs al	gilama d	cikisi (/TGON) sinval da	ăıtımı			Acıklama	lar		
		n. · x · ·	0-0	Sinyalle	erin dağılımı motor döni	ûş yönü ana	ahtarlama girişi (/S	SPD-D) ile	, Guranio			
			0-9	aynıdır.								
		n.X · · ·	Kontrol n	nodu, gir	iş (/C-SEL) sinyallerini	n dağılımını	değiştirir		Açıklama	lar		

			0-9	Sinyalle aynıdır.	erin dağılımı motor döni	üş yönü an	ahtarlama girişi (/	SPD-D) ile		
	2	Giriş sinyali	seçimi 4		0000-0999	-	0888	Güç yeniden	Kurulum	-
		n · · · X	Sıfır konu	um sabit	m sabitleme giris sinvalleri					
		n. A	0 CN1-IN0 giriş sinyali AÇIK olduğunda etkinleşir.							
			1 CN1-IN1 giriş sinyali AÇIK olduğunda etkinleşir.							
			2	CN1-IN	l2 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etk	inleşir.			
			3	CN1-IN	13 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etk	inleşir.		_	
1			4	CN1-IN	14 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etk	inleşir.		_	
			5	CN1-IN	15 giriş sinyali AÇIK oldı	ugunda etk	inleşir.		-	
Pn50D			0	CN1-IN	_					
			8	Sinyal her zaman "geçersiz" olarak düzeltildi.						
			9	Sinyali her zaman "aktif" olarak ayarla.						
									I	
1		n. · · X ·	Komut da	Komut darbesi giriş (/INHIBIT) sinyalinin dağıtımını yasaklar						
			0-9	SHIFKO	num sabilieme ginş sin	yallen lie a	yni dagillm			
		n. · X · ·	Kazanç a	anahtarla	ama girişi (/ G-SEL) sin	yallerinin d	ağılımı		Açıklama	alar
			0-9	Sıfır ko	num sabitleme giriş sin	yalleri ile a	ynı dağılım			
1		n.X · · · (A	Atama par	rametrel	eri (değiştirmeyin)					
	2	Cikis sinval	i secimi 1	1	0000-6666	_	6611 (A	Güç	Kurulum	_
1	2	Çıkış siriyal	ı seçinin i	1	0000-0000		ekseni)	yeniden	Kurulum	_
		n	Tam ciki	s(/COIN) sinval dağılımının kon	umlanduru	masi		Acıklama	
		11. · · X	0	Yukario	daki sinyaller CN1-OUT	0 (7. 8) cik	ış terminallerinde	n çıkar.	-3-1-0-11-04	
			1	Yukarıc	laki sinyaller CN1 -OUT	Г 1 (9, 10) (çıkış terminallerin	den çıkar.		
			2	Yukarıc	aki sinyaller CN 1-OU	Г2 (11, 12)	çıkış terminallerir	nden çıkar.		
			3	Yukarıc	laki sinyaller CN1-OUT	3 (32, 33)	çıkış terminallerin	den çıkar.		
				Yukarıc	laki sinyaller CN1-OUT	4 (34, 35)	çıkış terminallerin	den çıkar.	_	
1			4	Yukarıo	laki sinvaller CN1-OUT	5 (36 37)	rikis terminallering	den cikar	_	
			5	Tukano		5 (50, 57)		den çıkar.		
Pn50E			6	Geçers	iz (yukarıdaki sinyal çık	aşı kullanılı	mıyor).			
		X								
		0-6 Tam çıkış(/COIN) sinyal dağıtımını konumlandırılması ile avnı								
		n. · · X ·	Hiz tutarl 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl	′V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı	lımı mının konu	ımlandırılması ile	aynı	Açıklama	
		n. · · X ·	Hiz tutarl 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı	lımı mının konu	ımlandırılması ile	aynı	Açıklama	
		n. · · X · · n. · X · ·	Dönüş al	lı çıkış (/ Tam çıl gılama ç	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı	lımı mının konu ağıtımı	ımlandırılması ile	aynı	Açıklama Açıklama	
		n. · · X · n. · X · ·	Hız tutarl 0-6 Dönüş al 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama ç Tam çıl	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı	lımı mının konu ığıtımı mının konu	ımlandırılması ile ımlandırılması ile	aynı aynı	Açıklama Açıklama	
		n. · · X · n. · X · · ·	Dönüş al 0-6 Dönüş al 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama ç Tam çıl azır çıkış	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da	lımı mının konu ağıtımı mının konu ğıtımı	ımlandırılması ile ımlandırılması ile	aynı aynı	Açıklama Açıklama Açıklama	
		n. · · X · · · . n. · X · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama ç Tam çıl azır çıkış Tam çıl	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu	ımlandırılması ile ımlandırılması ile ımlandırılması ile	aynı aynı aynı	Açıklama Açıklama Açıklama	
		n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl azır çıkış Tam çıl	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı	lımı mının konu ğıtımı ğıtımı mının konu	ımlandırılması ile ımlandırılması ile ımlandırılması ile	aynı aynı aynı	Açıklama Açıklama Açıklama	
Pn No.	Boyu	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim	lı çıkış (/ Tam çıl gılama ç Tam çıl azır çıkış Tam çıl	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı	lımı mının konu ğıtımı ğıtımı mının konu mının konu Ayar Birimi	ımlandırılması ile ımlandırılması ile ımlandırılması ile Fabrika ayarı	aynı aynı aynı Uygun zaman	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril	Açıkl
Pn No.	Boyu	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim	lı çıkış (/ Tam çıl gılama ç Tam çıl nzır çıkış Tam çıl	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyal dağıtı kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı	lımı mının konu ağıtımı mının konu ğıtımı mının konu Ayar Birimi	ımlandırılması ile ımlandırılması ile ımlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A	aynı aynı aynı Uygun zaman Güc	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er	Açıkl
Pn No.	Boyu 2	n. · · X · · · n. · X · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim i seçimi 2	lı çıkış (/ Tam çıl İgilama ç Tam çıl azır çıkış Tam çıl	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666	lımı mının konu ğıtımı ğıtımı ğıtımı mının konu Ayar Birimi	ımlandırılması ile ımlandırılması ile ımlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni)	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum	Açıkl ama
Pn No.	Boyu ¹ 2	n. · · X · · n. · X · · · n.X · · · · ţ Çıkış sinyal	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim i seçimi 2	lı çıkış (/ Tam çıl gılama q Tam çıl azır çıkış Tam çıl	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666	lımı mının konu ğıtımı mının konu mının konu Mayar Birimi	ımlandırılması ile ımlandırılması ile ımlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni)	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum	Açıkl ama
Pn No.	Boyu ^r 2	n. · · X · · · n.X · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim i seçimi 2 Tork limit	lı çıkış (/ Tam çıl gılama q Tam çıl azır çıkış Tam çıl	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666	lımı mının konu ğıtımı mının konu mının konu Mayar Birimi - in dağılımı	umlandırılması ile umlandırılması ile umlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni)	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam	Açıkl ama
Pn No.	Boyu 2	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim i seçimi 2 Tork limit 0	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl nzır çıkış Tam çıl zır çıkış ti algılan Yukarıc	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalin taki sinyaller CN1-OUT	lımı mının konu ğıtımı ğıtımı mının konu Ayar Birimi - in dağılımı 0 (7, 8) çık	umlandırılması ile umlandırılması ile umlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni)	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam	Açıkl ama
Pn No.	Boyu 2	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim i seçimi 2 Tork limit 0 1	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl azır çıkış Tam çıl zar çıkış ti algılan Yukarıc Yukarıc	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalin taki sinyaller CN1-OUT taki sinyaller CN1-OUT	lımı mının konu ğıtımı ğıtımı mının konu Ayar Birimi in dağılımı 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinder kış terminallerinder	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. en çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama er Kurulum Açıklam	Açıkl ama
Pn No.	Boyur 2	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2	lı çıkış (/ Tam çıl gılama ç Tam çıl zır çıkış Tam çıl Tam çıl zır çıkış Yukarıc Yukarıc Yukarıc	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalınin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalin laki sinyaller CN1-OUT laki sinyaller CN1-OUT laki sinyaller CN1-OUT	lımı mının konu ğıtımı mının konu ğıtımı mının konu Ayar Birimi - in dağılımı 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çı	ımlandırılması ile ımlandırılması ile ımlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) ış terminallerinder kış terminallerinder çıkış terminallerinder	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. en çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum	Açıkl ama
Pn No.	Boyu 2	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl izır çıkış Tam çıl izır çıkış Tam çıl yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalin taki sinyaller CN1-OUT taki sinyaller CN1-OUT taki sinyaller CN1-OUT	lımı mının konu ğıtımı mının konu ğıtımı mının konu Ayar Birimi in dağılımı 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) ç 3 (32, 33) ç	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinde kış terminallerinde çıkış terminallerind	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. en çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum	Açıkl ama
Pn No.	Boyu 2	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3	lı çıkış (/ Tam çıl gılama q Tam çıl azır çıkış Tam çıl Yam çıl Yukarıc Yukarıc Yukarıc	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalin taki sinyaller CN1-OUT taki sinyaller CN1-OUT taki sinyaller CN1-OUT	lımı mının konu ğıtımı mının konu ğıtımı mının konu Ayar Birimi - in dağılımı 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) ç 3 (32, 33) ç	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinde kış terminallerinde çıkış terminallerinde	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum	Açıkl ama
Pn No.	Boyu 2	n. · · X · · · . n. · X · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4	lı çıkış (/ Tam çıl gılama q Tam çıl azır çıkış Tam çıl Yam çıl Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalin taki sinyaller CN1-OUT taki sinyaller CN1-OUT taki sinyaller CN1-OUT	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi in dağılımı 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çı 3 (32, 33) çı 4 (34, 35) çı	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinder kış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam	Açıkl ama
Pn No.	Boyur 2	n. · · X · · · . n. · X · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 Isim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl azır çıkış Tam çıl zır çıkış Tam çıl Yakarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da dağıtışı (/CLT) sinyalinin daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çı 3 (32, 33) çı 4 (34, 35) çı	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinde kış terminallerinde çıkış terminallerinde çıkış terminallerinde	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden Güç yeniden den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum	Açıkl ama
Pn No. Pn50F	Boyu" 2	n. · · X · · n. · X · · · n.X · · · Çıkış sinyal	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 isim i seçimi 2 i seçimi 2 1 2 3 4 5	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl izir çıkış Tam çıl izir çıkış Tam çıl yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT	limi minin konu ğitimi minin konu ğitimi minin konu Ayar Birimi 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çı 3 (32, 33) çı 4 (34, 35) çı 5 (36, 37) çı	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinde kış terminallerinde çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. en çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam	Açıkl ama
Pn No. Pn50F	Boyu'	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5 6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl azır çıkış Tam çıl zır çıkış Tam çıl zır çıkış Tam çıl yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Geçers	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyali	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çı 3 (32, 33) çı 4 (34, 35) çı 5 (36, 37) çı ışı kullanılı	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinde kış terminallerinde çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind	aynı aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden Güç yeniden cikar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam	Açıkl ama
Pn No. Pn50F	Boyu 2	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 isim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5 6 Hız sınırı	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl izir çıkış Tam çıl izir çıkış Tam çıl izir çıkış Tam çıl izir çıkış Tam çıl izir çıkış Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Geçers algılam	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalinin da kış(/COIN) sinyalini Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalini daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT	limi minin konu äğitimi minin konu ğitimi minin konu Ayar Birimi - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinde kış terminallerinde çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden Güç yeniden cikar. den çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam	Açıkl ama
Pn No. Pn50F	Boyu 2	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5 6 Hız sınırı 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl izır çıkış Tam çıl izır çıkış Tam çıl izır çıkış Tam çıl yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Geçers algılam Tork lim	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-66666 na çıkışı (/CLT) sinyalini daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çı 3 (32, 33) çı 4 (34, 35) çı 4 (34, 35) çı 5 (36, 37) çı çışı kullanılı n dağıtımı	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinder kış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder nıyor).	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıkları	Açıkl ama na
Pn No. Pn50F	Boyu 2	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 İsim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5 6 Hız sınırı 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama q Tam çıl azır çıkış Tam çıl zar çıkış Tam çıl Yakarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Geçers algılam Tork lim	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-66666 na çıkışı (/CLT) sinyalin laki sinyaller CN1-OUT laki sinyaller CN1-OUT laki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi in dağılımı 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çı 3 (32, 33) çı 4 (34, 35) çı 5 (36, 37) çı ışı kullanılı n dağıtımı F) sinyalinir	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinder kış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder nıyor).	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam	Açıkl ama
Pn No. Pn50F	Boyu' 2	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 i seçimi 2 i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5 6 Hiz sınırı 0-6 Fren kon	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl azır çıkış Tam çıl zır çıkış Tam çıl yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Geçers algılam Tork lim	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalin laki sinyaller CN1-OUT laki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN1-OUT	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi in dağılımı 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çi 3 (32, 33) çi 4 (34, 35) çi 5 (36, 37) çi işi kullanılı n dağıtımı F) sinyalinir	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinder kış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerinder nıyor).	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam	Açıkl ama
Pn No. Pn50F	Boyur 2	$\begin{array}{c} n. \ \cdot \ X \ \cdot \ \\ \hline n. \ \cdot \ X \ \cdot \ \\ \hline n. \ X \ \cdot \ \cdot \ \\ \hline \hline C_{1}k_{1} \ sinyal \\ \hline \hline \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ $	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 isim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5 6 Hiz sınırı 0-6 Fren kon 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl izir çıkış Tam çıl izir çıkış Tam çıl Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Geçers algılam Tork lim trol çıkış Tork lim	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalini daki sinyaller CN1-OUT daki sinyaler C	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çi 3 (32, 33) çi 4 (34, 35) çi 5 (36, 37) çi 1 (3, 35) çi 5 (36, 37) çi 1 (3, 35) çi 5 (36, 37) çi 1 (3, 35) çi 5 (36, 37) çi 1 (3, 35) çi 5 (36, 37) çi 1 (3, 35) çi 5 (36, 37) çi 1 (3, 35) çi 5 (36, 37) çi 1 (3, 35) çi 5 (36, 37) çi 1 (3, 35	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinde kış terminallerinde çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind nuyor).	aynı aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. en çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam Açıklam	Açıkl ama
Pn No. Pn50F	Boyu" 2	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 isim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5 6 Hiz sınırı 0-6 Fren kon 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl ızır çıkış Tam çıl ızır çıkış Tam çıl ızır çıkış Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Geçers algılam Tork lim trol çıkış Tork lim	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalini taki sinyaller CN1-OUT taki sinyalle	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çı 3 (32, 33) çı 4 (34, 35) çı 5 (36, 37)	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinde kış terminallerinde çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind nıyor).	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam Açıklam	Açıkl ama
Pn No.	Boyu" 2	$\begin{array}{c} n. & \cdot & \cdot & X \\ \hline n. & \cdot & X \\ \hline n. & X \\ \hline \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline$	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 isim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5 6 Hiz sınırı 0-6 Fren kon 0-6 Uyarı çık	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl azır çıkış Tam çıl azır çıkış Tam çıl zır çıkış Tam çıl yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Geçers algılam Tork lim	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalini daki sinyaller CN1-OUT daki sinyalle	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinde kış terminallerinde çıkış terminallerind	aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam Açıklam	Açıkl ama
Pn No.	Boyur 2	$\begin{array}{c} n. & \cdot & X \\ \hline n. & \cdot & X \\ \hline n. & X \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\$	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 isim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5 6 Hiz sınırı 0-6 Fren kon 0-6 Uyarı çık 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl izır çıkış Tam çıl izır çıkış Tam çıl izi algılam Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Geçers algılam Tork lim işı (/WA	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalini daki sinyaller CN1-OUT daki sinyalle	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinde kış terminallerinde çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind nıyor).	aynı aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. en çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam Açıklam	Açıkl ama na na
Pn No.	Boyu 2	$\begin{array}{c} n. & \cdot & \cdot & X \\ \hline n. & \cdot & X \\ \hline n. & X \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\ \hline \\$	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 isim i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5 6 Hiz sınırı 0-6 Fren kon 0-6 Uyarı çık 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl izır çıkış Tam çıl izır çıkış Tam çıl yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Geçers algılam Tork lim işı (/WA	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal dağıtı çıkışı (/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-66666 na çıkışı (/CLT) sinyalini taki sinyaller CN1-OUT taki sinyaler CN1-OUT taki sinyaller CN1-OUT taki siny	IImi minin konu ığıtımı minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çi 3 (32, 33) çi 4 (34, 35) çi 5 (36, 37) çi aşı kullanılı n dağıtımı F) sinyalinir mi F) sinyalinir	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinder kış terminallerinder çıkış terminallerinder çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind nıyor).	aynı aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar. Güç Güc	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam Açıklam Açıklam	Açıkl ama na na
Pn No.	80yu 2	n. · · X · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hiz tutari 0-6 Dönüş al 0-6 Servo ha 0-6 i seçimi 2 Tork limit 0 1 2 3 4 5 6 Hız sınırı 0-6 Fren kon 0-6 Uyarı çık 0-6	lı çıkış (/ Tam çıl gılama çı Tam çıl azır çıkış Tam çıl zır çıkış Tam çıl zır çıkış Tam çıl Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Yukarıc Geçers algılam Tork lim ışı (/WA	V-CMP) sinyalinin dağı kış(/COIN) sinyal dağıtı çıkışı (/TGON) sinyal da kış(/COIN) sinyal dağıtı (/S-RDY) sinyalinin da kış(/COIN) sinyal dağıtı Ayar aralığı 0000-6666 na çıkışı (/CLT) sinyalini laki sinyaller CN1-OUT laki sinyaller CN1-OUT daki sinyaller CN	limi minin konu ğıtımı minin konu ğıtımı minin konu Ayar Birimi in dağılımı 0 (7, 8) çık 1 (9, 10) çı 2 (11, 12) çı 3 (32, 33) çı 4 (34, 35) çı 5 (36, 37) çı 1şi kullanılı n dağıtımı (7) sinyalinir mi (7) sinyalinir	Imlandırılması ile Imlandırılması ile Imlandırılması ile Fabrika ayarı 6611 (A ekseni) Iş terminallerinder kış terminallerinder çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind çıkış terminallerind nıyor).	aynı aynı aynı aynı Uygun zaman Güç yeniden n çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar. den çıkar.	Açıklama Açıklama Açıklama Açıklama Kategoril er Kurulum Açıklam Açıklam Açıklam	Açıkl ama na na

	n. ???X	Yakın ko	Açıklama							
		0	0 Yukarıdaki sinyaller CN1-OUT0 (7, 8) çıkış terminallerinden çıkar.							
		1	Yukarıdaki sinyaller CN1-OUT1 (9, 10) çıkış terminallerinden çıkar.							
		2	Yukarıdaki sinyaller CN1-OUT2 (11, 12) çıkış terminallerinden çıkar.							
		3	Yukarıdaki sinyaller CN1-OUT3 (32, 33) çıkış terminallerinden çıkar.							
		4	Yukarıdaki sinyaller CN1-OUT4 (34, 35) çıkış terminallerinden çıkar.							
		5	Yukarıdaki sinyaller CN1-OUT5 (36, 37) çıkış terminallerinden çıkar.							
Pn510		6	Geçersiz (yukarıdaki sinyal çıkışı kullanılmıyor).							
	n. ??X?	Çıkış (/P								
		0-6	Tork limiti algılama çıkışı (/CLT) sinyalinin dağılımı ile aynı							
	n. ?X??	Komut d								
		0-6	Yakın konum çıkışı (/NEAR) sinyalinin dağıtımı ile aynı normal güç kayn	ağı KAPALI						
	n.X????	Alarm çıkışı (ALM) sinyalinin dağıtımı								
		0-6 Tork limiti algılama çıkışı (/CLT) sinyalinin dağılımı ile aynı								
Pn No.	Boyut		İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategoril er	Model
--------	-------	---	--	---------------------	--	----------------------------------	----------------------	--------------------	-----------------	-------
							8888	Güç		Р
	2	Giriş sinyali	seçimi 4		0000-9999	-	8836 (A	yeniden baslatm	Kurulum	в
							ekseni)	3		
		n. ???X	Başlangı	ç sıfırlar	na yavaşlama anahtarır	nın giriş (/DEC	C) sinyalinin da	ğıtımı		
			0	CN1-IN	10 giriş sinyali AÇIK oldu	ığunda etkinle	eşir.			
			1	CN1-IN	I1 giriş sinyali AÇIK oldı I2 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etkinle uğunda etkinle	eşir. Əsir			
			3	CN1-IN	13 giriş sinyali AÇIK oldu	ığunda etkinle	eşir.			
			4	CN1-IN	l4 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etkinle	eşir.			
			5	CN1-IN	15 giriş sinyali AÇIK oldu	uğunda etkinle	eşir.			
			6	CN1-IN	i6 giriş sinyali AÇIK oldı 17 giris sinyali ACIK oldı	igunda etkinio	eşir. esir			
			8	Sinyal I	ner zaman "geçersiz" ol	arak düzeltild	i.			
			9	Sinyali	her zaman "aktif" olarak	k ayarla.				
Pn511		n aaVa		اماما من		d a žutura i				
		n. 22 8 2	Hanci ma	sinval I	ner zaman "gecersiz" ol	arak düzeltild	i.			
			5	CN1-IN	15 giriş sinyali AÇIK oldu	uğunda etkinle	eşir.			
			6	CN1-IN	l6 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etkinle	eşir.			
			7	CN1-IN	17 giriş sinyali AÇIK oldu	uğunda etkinle	eşir. :			
			8-C D	Sinyari CN1-IN	lə diris sinvali KAPALL (arak duzeitiid kesik) olduğu	ı. nda decerlidir			
			E	CN1-IN	l6 giriş sinyali KAPALI (kesik) olduğu	nda geçerlidir.			
			F	CN1-IN	I7 giriş sinyali KAPALI (kesik) olduğu	nda geçerlidir.			
		n DIXDD	Harici ma	ndal air	isi 2 (/FXT2) sinvalinin	dağıtımı				
			0-F	Harici r	nandal girişi 1(/EXT1) s	inyali ile aynı	dağıtım.			
		n.X????	Harici mandal girişi 3 (/EXT3) sinyalinin dağıtımı							
			0-г		nandarğınşı (/EXTT) s	irryali lie ayrii	uagitim.			
	2	Çıkış sinyal ayarı 0	i ters çev	irme	0000-1111	-	0000	Güç yeniden	Kurulum	-
				(
		n. 🕮 🕮 X	CN1-OU	10 (7, 8 Ters si) terminal çıkış sınyalı te oval değil	ers çevirme				
			1	Sinyali	tersine çevirir.					
		n. ?!?X?	CN1-OU	T1 (9, 1)	0) terminal çıkış sinyali aval doğil	ters çevirme				
Pn512			1	Sinyali	tersine çevirir.					
					,					
		n. ?X???	CN1-OU	Г2 (11,	12) terminal çıkış sinyal	i ters çevirme				
			1	Ters sil Sinvali	tersine cevirir.					
					3					
		n.X????	CN1-OU	ГЗ (32,	33) terminal çıkış sinyal	i ters çevirme)			
			0 Ters sinyal değil.							
	2	Çıkış sinyali ters çevirme 0000-0011 - 0000 Güç Kurulum -								
		ayari 1						yeniden		
		n. ????X	CN1-OU	Г4 (34,	35) terminal çıkış sinyal	i ters çevirme				
			0	Ters si	nyal değil.					
			1	Sinyali	tersine çevirir.					
Pn513		n. ???X?	CN1-OU	T5 (36, 1	37) terminal çıkış sinyal	i ters çevirme	•			
			0	Ters si	nyal değil.					
			1	Sinyali	tersine çevirir.					
		n. 🛛 X 🖓 (Ata	ama paran	netreler	i (değiştirmeyin)					
		n.XIIII (Atama parametreleri (değiştirmeyin)								
	1									

Pn No.	Boyut		İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategoril er	Açıkla malar		
	2	Çıkış sinyal	i seçimi 5	i	0000-9999	-	0000	Güç YB	Kurulum	-		
		n. PPPX (Ata	ama paran	netreler	i (değiştirmeyin)							
		n. ??X?	Komut da	arbe giri	şi çarpma anahtarlama	girişinin dağıtı	mı (/PSEL) Si	inyal				
			0	CN1-IN	l0 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etkinle	şir.					
			1	CN1-IN	11 giriş sinyali AÇIK oldu	uğunda etkinle	şir.		_			
			2	CN1-IN	12 giriş sinyali AÇIK oldı 13 giriş sinyali AÇIK oldı	igunda etkinle	şır. İsir		_			
Pn515			4	CN1-IN	13 giriş siriyali AÇIK oldı 14 giris sinyali ACIK oldı	iğunda etkinle	şii. sir		_			
			5	CN1-IN	15 giriş sinyali AÇIK oldı	ığunda etkinle	şir.		_			
			6	CN1-IN	l6 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etkinle	şir.					
			7	CN1-IN	17 giriş sinyali AÇIK oldı	uğunda etkinle	əşir.					
			8	Sinyal	her zaman "geçersiz" ol	arak düzeltildi			_			
			9	Sinyali	her zaman "aktif" olarak	k ayarla.						
		n. 2X22 (Ata	亚 (Atama parametreleri (değiştirmeyin)									
		n.XIII (Atar	III (Atama parametreleri (değiştirmeyin)									
	2	Giriş sinyali	seçimi 6		0000-9999	-	8888	Güç YB	Kurulum	-		
		n. ???X	Zorunlu durdurma girişi (FSTP) sinyalinin dağıtımı Açıklamalar 0 CN1-IN0'ın giriş sinyali AÇIK (kapalı) olduğunda, sürüş									
			0	gerçek	leştirilebilir.	. , c						
			1	CN1-IN gerçek	I1'in giriş sinyali AÇIK (l leştirilebilir.	kapalı) olduğu	nda, sürüş					
			2	CN1-IN gerçek	I2'nin giriş sinyali AÇIK leştirilebilir.	(kapalı) olduğ	unda, sürüş					
			3	CN1-IN gerçek	I3'ün giriş sinyali AÇIK (leştirilebilir.	kapalı) olduğu	ında, sürüş		_			
Pn516			4	Gerçek	leştirilebilir.	(apali) olduğu	nda, suruş	_				
			5	gerçek	leştirilebilir.				-			
			6	gerçek	leştirilebilir.	(kapan) oluuy	unua, suruş					
			7	CN1-IN	17 giriş sinyali AÇIK oldı	ığunda etkinle	şir.					
			8	Sinyal	her zaman "geçersiz" ol	arak düzeltildi	•					
			9	Sinyali	her zaman "aktif" olaral	k ayarla.						
		n. 2X22 (Ata	ama paran	netreler	i (değiştirmeyin)							
		n.X 💷 (Atar	ma param	etreleri	(değiştirmeyin)							
	2	Giriş sinyali ayarı 0	ters çevi	rme	0000-1111	-	0000	Güç YB	Kurulum	-		
		n. ???X	CN1-IN0	termina	ıl giriş sinyali ters çevirm	ne						
			0 Ters sinyal değil.									
			1	Sinyali	tersine çevirir.							
		n. 22X2	CN1-IN1	termina	il giriş sinyalı ters çevirm	ne						
Dn517			0	Sinvali	tersine cevirir							
F11317				Onyan	tersine çevini.							
		n. ?X???	CN1-IN2	termina	ıl giriş sinyali ters çevirm	ne						
			0	Ters si	nyal değil.							
			1	Sinyali	tersine çevirir.							
		n Volaa		tormin	l girio gipugli tere estim							
		11.7000	0	Ters si	n yniş siriyalı ters çevilm nval değil							
			1	Sinvali	tersine çevirir.							
					•							

Pn No.	Boyut	lsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategor iler	Model
	2	Giriş sinyali ters çev ayarı 2	irme	0000-1111	-	0000	Güç YB	Kurulu m	-
		n. PPPX CN1-IN4 0 1	termina Ters sir Sinyali	al giriş sinyali ters çevirm nyal değil. tersine çevirir.	10				
Pn518		n. 22X2 CN1-IN5 0 1	termina Ters sir Sinyali	al giriş sinyali ters çevirm nyal değil. tersine çevirir.	10				
		n. 2X222 CN1-IN6 0 1	N1-IN6 terminal giriş sinyali ters çevirme 0 Ters sinyal değil. 1 Sinyali tersine çevirir.						
		n.X222 CN1-IN7 0 1	termina Ters sir Sinyali	ıl giriş sinyali ters çevirm nyal değil. tersine çevirir.	ie				
Pn51B	4	Motor-yük pozisyonu arasında aşırı sapma tespiti		0-1073741824	1 Komuta birimi	1000	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn51E	2	Aşırı pozisyon sapm uyarı değeri	ası için	10-100	1%	100	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn520	4	Konum sapması çok uyarı değeri	t büyük	1-1073741823	1 Komuta birimi	5242880	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn522	4	Konumlandırma tama genliği	imlama	0-1073741824	1 Komuta birimi	7	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn524	4	YAKIN sinyal aralığı		1-1073741824	1 Komuta birimi	107374182 4	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn526	4	Servo AÇIK olduğur aşırı konum sapmas uyarı değeri	ida ii için	1-1073741823	1 Komuta birimi	5242880	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn528	2	Servo AÇIK olduğur aşırı konum sapmas uyarı değeri	rvo AÇIK olduğunda rı konum sapması için arı değeri		1%	100	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn529	2	Servo AÇIK olduğun sınır değeri	ıda hız	0-10000	1 dakika ⁻¹	10000	Heme n etkili	Kurulu m	
Pn52A	2	Tam kapalı döngü rotasyonunu tam tur ürün değeri	unun	0-100	1%	20	Hemen etkili	Ayarlam a	
Pn52B	2	Aşırı yük uyarı değe	ri	1-100	1%	20	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn52C	2	Motor aşırı yük algıla taban akımı değerler	ama 'i azaltır	10-100	1%	100	Güç yeniden başlatma	Kurulu m	
Pn52F	2	Güç açıldığında ekra izlenmesi	anın	0000-0FFF	-	0FFF	Hemen etkili	Kurulu m	
	2	Program JOG çalıştı sınıfı anahtarı	irma	0000-0005	-	0000	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn530		n. 2 22 X JOG çalı 0 1 2 3 4 5	stirma p (beklen (beklen Pn5354 (beklen Pn5354 (beklen Pn531) (beklen Pn531)	ma parametresini programlayın ekleme süresi Pn535^ ileri hareket Pn531) * hareket sayısı Pn536 ekleme süresi Pn535^ ters hareket Pn531) * hareket sayısı Pn536 ekleme süresi Pn535^ ileri hareket Pn531) * hareket sayısı Pn536 (bekleme süresi n535^ geri hareket Pn531) * hareket sayısı Pn536 ekleme süresi Pn535^ geri hareket Pn531) * hareket sayısı Pn536 (bekleme süresi Pn535^ ileri hareket Pn531) * hareket sayısı Pn536 ekleme süresi Pn535^ ileri hareket Pn531^ bekleme süresi Pn535^ geri hareket n531) * hareket sayısı Pn536 ekleme süresi Pn535^ geri hareket Pn531^ bekleme süresi Pn535^ ileri hareket ekleme süresi Pn535^ geri hareket Pn531^ bekleme süresi Pn535^ ileri hareket					esi resi
		n. 🖭X 🛛 🛛 Atama p	arametre	eleri (değiştirmeyin)	-				
		n. 2X22 Atama p	arametre	eleri (değiştirmeyin)					
		n.XIIII Atama p	na parametreleri (değiştirmeyin)						
Pn531	4	JOG hareket mesafe programlayın	esini	0-1073741824	1 Komuta birimi	32768	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn533	2	JOG hareket programlayın	hızını	1-10000	1 dakika ⁻¹	500	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn534	2	JOG hızlanma ve yavaşlama süresini		2-10000	1 ms	100	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn535	2	JOG bekleme s programlayın Program	süresini	0-10000	1 ms	100	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn536	2	hareketlerinin sayısı	300	0-1000	Kez	1	etkili	m	

Pn No	Boyut	İsim			Fabrika	Uygun	Katego	Hatırlat	
THNO.	Boyut	Belirtilen uvarı numarasını	Ayar aralığı	Ayar Birimi	ayarı	zaman Hemen etkili	ri Kurulu	malar	
Pn548	2	takip edin	0000-FFFF	-	0000		m		
Pn560	2	Artık Titreşim algılama genliği	1-3000	0.1%	400	Hemen etkili	Kurulu m		
Pn561	2	Aşırı aşım algılama değeri	0-100	1%	100	Hemen etkili	Kurulu m		
Pn600	2	Rejeneratif direnç kapasitesi *2	Modele bağlı olarak	10W	0	Hemen etkili	Kurulu m		
Pn601	2	DB direnç kapasitesi	0-65535	10J	0	Güç yeniden başlatma	Kurulu m		
Pn603	2	Rejeneratöristör değer	0-65535	10 mO	0	Hemen etkili	Kurulu m		
Pn604	2	DB direnç değeri	0-65535	10 mO	0	Güç yeniden başlatma	Kurulu m		
	2	İletişim kontrolü	0000-1FF3	-	1040	Güç yeniden başlatma	Kurulu m	-	
Pn800		n. 12121X 11 Mill Gi IA ROLLIN 0 Genell 1 Iletişim 2 WDT i 3 Aynı z n. 1212X 12 Uyarı kontrol ma 0 Genell 1 Veri ay 2 Komut 3 A.94n, 4 Iletişim 5 A.94n, 6 A.95n, 7 A.94n, 8 Veri ay 9 A.94n, 8 Veri ay 9 A.94n, C A.95n, D A.94n, E A.95n, F A.94n, 0 J. 2012 1 Veri ay 9 A.94n, 8 A.94n, 1 D D A.94n, 1 D D D A.94n, 1 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	ikile i istisnalarını yok sayın (A.E stisnasını yok sayın (A.E amanda, iletişim anomal askesi ikle /arı uyarısını yok sayın (uyarısını dikkate almayıı A.95n'yi dikkate almayıı A.95n'yi dikkate almayıı A.96n'yi dikkate almayıı A.96n'yi dikkate almayıı A.95n, A.96n'yi dikkate A.97An, A.97bn'yi dikkate A.97An, A.97bn'yi dikkate A.97An, A.97bn'yi dikkate A.97An, A.97bn'yi dikkate A.97An, A.97bn'yi dikkate A.97An, A.97bn'yi dikkate A.97An, A.97bn'yi dikkate A.97An, A.97Ann, A.97br A.95n, A.97Ann, A.97br A.95n, A.97Ann, A.97br a.95n, A.96, A.97Ann, A.97br a.95n, A.96, A.97Ann, A.97br (değiştirmeyin) emizleme seçimi (hata a botomatik temizleme (MEU	A.E60). 550). isi (A.E60) ve A.94n). n (A.95n). n (A.95n). n almayın almayın almayın almayın n'yi dikkate alın almayın n'yi dikkate alın almayın n'yi dikkate alın almayın yi dikkate alın almayın yi dikkate alın	WDT anomali WDT anomali , A.97b). nayın. nayın. te almayın. f6	si (A.E50) göz	ardı edi		
	2	Fonksiyon seçimi uygulama 6 (yumuşak LS)	0000-0103	-	0003	Hemen etkili	Kurulu m		
Pn801		n. 2020X Yumuşak limit fe 0 Her iki 1 Ileri dö 2 Ters ta 3 Her iki n. 202XE (Atama parametrele	onksiyonu taraftaki yumuşak limiti nüş tarafı yumuşak limit araf yazılım sınırını geçe taraftaki yumuşak sınırı ri (değistirmevin)	geçerli olacak ini geçersiz ola rsiz olarak aya geçersiz olaca	şekilde ayarla acak şekilde a arla. ak şekilde aya	a. Iyarla. Irla			
			X2 (Atama parametreleri (degiştirmeyin)						
		0 Komut	O Komut yumuşak limit kontrolü yok Comut yumuşak limit kontrolü yok Comut yumuşak limit kontrolü yok						
_		n.Xnnn (Atama parametreleri	(değiştirmeyin)	1 Komut		Hemen	Kurulu		
Pn803	2	Başlangıç pozisyon aralığı	0-250	birimi	10	etkili	m		
Pn804	4	Ön taraf yumuşak limit	-1073741823- 1073741823	1 Komut birimi	107374182 3	Hemen etkili	Kurulu m		
Pn806	4	Arka taraf yumuşak limit	-1073741823- 1073741823	1 Komut birimi	-107374182 3	Hemen etkili	Kurulu m		
Pn808	4	Mutlak değer Kodlayıcı orijin pozisyon sapması	-1073741823- 1073741823	1 Komut birimi	0	Hemen etkili	Kurulu m		

Pn No.	Boyut		İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Katego ri	Açıkla malar
Pn80A	2	Bölüm 1 doğ ivme param	ğrusal etreleri		1-65535	10000 Komut birimi/s ²	100	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn80B	2	Bölüm 2 doğ ivme param	ğrusal etreleri		1-65535	10000 Komut birimi/s ²	100	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn80C	2	Parametre o hızının artırı	değiştirme Ilması		0-65535	10000 Komut birimi/s ²	0	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn80D	2	Bölüm 1 doğ yavaşlama	ğrusal parametrele	eri	1-65535	10000 Komut birimi/s ²	100	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn80E	2	Bölüm 2 doğ yavaşlama	ğrusal parametrele	eri	1-65535	10000 Komut birimi/s ²	100	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn80F	2	Yavaşlama anahtarlama	parametres a hızı	si	0-65535	10000 Komut birimi/s ²	0	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn810	2	Üstel fonksi hızlanma ve yavaşlama s	yon e sapması		0-65535	10000 Komut birimi/s ²	0	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn811	2	Hızlanma ve sırasında üs parametrele	e yavaşlam stel fonksiye eri	ia on	0-5100	0,1 ms	0	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn812	2	Ortalama ha	areket süre	si	0-5100	0,1 ms	0	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn814	4	Harici konur hareket mes	mlandırma safesi	son	-1073741823- 1073741823	1 Komuta birimi	100	Hemen etkili	Kurulu m	
	2	Başlangıç s modunun ay	ıfırlama /arlanması		0000-0001	-	0000	Hemen etkili	Kurulu m	*7
<u>Pn816</u> <u>M2</u>		n. 22 X 2 At n. 2 X 22 At n. 2 X 22 At	1 (ama param ama param ama param	ers yo etrele etrele	ne ayarla. ri (değiştirmeyin) ri (değiştirmeyin) ri (değiştirmeyin)					
Pn817* ⁸	2	Ana konum yaklaşma hi	sıfırlama ızı 1		0-65535	10000 Komut birimi/s ²	50	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn818	2	Ana konum yaklaşma hı	sıfırlama ızı 2		0-65535	10000 Komut birimi/s ²	5	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn819	4	Merkez sıfır son hareket mesafesi	lama		-1073741823- 1073741823	1 Komuta birimi	100	Hemen etkili	Kurulu m	
	2	Giriş sinyali	izleme Seq	çim	0000-7777	-	0000	Hemen etkili	Kurulu m	*7
- <u>Pn81E M2</u> 		n. 222X n. 222X n. 2X22	IO-12 tahsis 0 D 1 C 2 C 3 C 5 C 6 C 7 C 10-13 tahsis 0-7 10-14 tahsis 0-7 10-14 tahsis 0-7 10-15 tahsis 0-7	si ağıtım N1-IN N1-IN N1-IN N1-IN N1-IN N1-IN N1-IN si ahsis I si ahsis I	n yok 0 giriş terminallerini izle 1 giriş terminallerini izle 2 giriş terminallerini izle 3 giriş terminallerini izle 4 giriş terminallerini izle 6 giriş terminallerini izle 6 giriş terminallerini izle 10-12 ile aynıdır.	eyin. eyin. eyin. eyin. eyin. eyin. eyin.				
			0-7 Ta	ahsis I	IO-12 ile aynıdır.					

Pn No.	Boyut	İs	im	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategori ler	Hatırlat malar	
	2	Tahsis komut	verileri	0000-1111	-	0010	Güç YB	Kurulum	*7	
		n. ??? X	SEÇENEK alan	ı fonksiyon tahsisi						
			0 SEÇEN 1 SEÇEN	EK alanı işlev atamasın EK alanı işlev atamasın	ıı geçersiz kıla ıı geçerli kılın.	ar.				
Pn81F		n. १११४ ११	Konum kontrol I	comutu TFF/TLIM fonks	ivon tahsisi					
			D Tahsis	i geçersiz kılın.						
			¹ Tahsis	si geçerli kılın.						
		n. 2X22 Atam	a parametreleri	(değiştirmeyin)						
		n.X 202 Atama	i parametreleri (değiştirmeyin)						
Pn820	4	İleri dönüş taı mandallanabi	afında lir aralık	-2147483648- 2147483647	1 Komuta birimi	0	Hemen etkili	Kurulu m		
Pn822	4	Ters çevrilebi kilitlenebilir al	lir yan alık	-2147483648- 2147483647	1 Komuta birimi	0	Hemen etkil	i Kurulu m		
	2	Seçenek izler	me 1 seçimi	0000-FFFF	-	0000	Hemen etkili	Kurulu m		
		Ayar değeri		l	zleme fonksiy	onu				
		Yüksek hızlı g	sek hızlı gözetim alanı 0000H Motor hızı [1000000H/ aşırı hız algılama hızı]							
		0000H	Hiz komutu [10	00000H/ aşırı hız algılar 000000H/ aşırı hız algıla	ma hizi]					
		0002H	Tork [1000000	H/ maksimum tork]	•9					
		0003H Konum sapmasi (alt 32 bit) [komut birimi]								
		000AH	Kodlayıcı sayır	n değeri (alt 32 bit) [kon	nut birimi]					
		000BH	Kodlayıcı sayır	n değeri (yüksek sıra 32	2 bit) [komut b	irimi]				
		000CH	FPG sayin de	ğeri (üst 32 bit) [komut b	pirimi]					
		Düşük hız izle	me alanı		-					
		0010H	Un000: motoru Un001: hiz kor	ın dönme hızı [dak-1] nutu [dak-1]						
		0012H	Un002: tork ko	mutu[%]						
		0013H	Un003: dönüş Kodlayıcı 1 dai	açısı 1[kodlayıcı darbe resinin orijininden itibar	si] en kodlayıcı d	larbelerinin sa	yısı: 10 ondal	k göster	ge	
		0014H	Un004: dönüş Manyetik kutbı	açısı 2 [deg] ın orijininden itibaren aç	a (elektriksel a	açı)				
		0015H	Un005: giriş si Un006: çıkış si	nyali Giriş sinyali izleme nyalinin izlenmesi	1					
		0017H	Un007: giriş ko	mutu darbe hızı [dak-1]						
<u>Pn824</u>		0018H	Un008: konum	sapması [komut birimi]						
		0019H	Un009: kumula Un00A: reiene	anı yuk oranı [%] rasyon yük oranı [%]						
		001BH	Un00b: DB dire	enç güç tüketimi [%]						
		001CH	Un00C: giriş ku Un00D: geri be	omutu darbe sayacı [kor	nut birimi] dlavici darber	sil				
		001EH	Un00E: tam ka	palı çevrim geri beslem	e darbe sayad	cı [harici kodla	yıcı çözünürlü	ığü]		
		0023H Başlangıç dönüş bobini numarası verisi "Rev"								
		0024H liik artiş verileri [darbe] 0040H lin025: servo sürücü avar ortamı izleme								
		0041H	Un026: servo r	notor ayarı çevresel izle	eme					
		0042H	Un027: dahili F	AN ömür tüketim oranı						
		0043H	Un029: Darbe	önleyici devrenin ömür f	tüketim oranı					
		0045H	Un02A: DB dö	ngü ömrü tüketim oranı						
		0046H 0047H	Un032: Anlık G Un033: güç tük	Güç Ketimi						
		0048H	Un034: kümüla	atif güç tüketimi						
		Yalnızca iletişi	m modülü Cori başlarışı		änaski dež	r [kod]	rhaail			
		0080H	Geri besleme r	nandali konumu LPOS1 nandali konumu LPOS2	onceki değel önceki değel	r [kodlayici da r [kodlayici da	rbesi]			
		0084H	Sürekli manda	durumu (EX STATUS)			·)			
		Tüm alanlar iç	in ortak							
		n ötesinde	Atama parame	treleri (değiştirmeyin)						

Pn No.	Boyut	İsim	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabri ka aya rı	Uygun zaman	Kategor i	Açıkla ma
	2	Seçenek izleme 2 seçimi	0000-FFFF	-	0000	Hemen etkili	Kurulu m	
Pn825		Ayar değeri 0000H - 0084H Seçenek izlem	i: e 1 ile aynı.	zleme fonksiyo	onu			
Pn827	2	Stopusinglinear yavaşlama parametresi 1	1-65535	10000 Komut birimi/s ²	100	Hemen etkili * ⁵	Kurulu m	
Pn829	2	SVOFF bekleme süresi (yavaşlama SVOFF'u durdurduğunda)	0-65535	10 ms	0	Hemen etkili ^{*5}	Kurulu m	
	2	OPTION bit alanı işlev tahsisi	0000-1E1E	-	1813	Güç yeniden başlatma	Kurulu m	*7
Pn82A <u> ~M2~ </u>		n. 2023X ACCFIL tahsisi (0 ACCFIL 1 ACCFIL 2 ACCFIL 3 ACCFIL 4 ACCFIL 5 ACCFIL 6 ACCFIL 7 ACCFIL 8 ACCFIL 9 ACCFIL 9 ACCFIL B ACCFIL 0 ACCFIL D ACCFIL D ACCFIL 1 ACCFIL	SEÇENEK) -'' 0 ve 1 bitleri olacak şe -'' bit 1 ve 2 olacak şekil -'' bit 2 ve 3 olacak şekil -'' bit 3 ve 4 olacak şekil -'' bit 5 ve 6 olacak şekil -'' bit 5 ve 6 olacak şekil -'' bit 6 ve 7 olacak şekil -'' bit 7 ve 8 olacak şekil -'' bit 8 ve 9 olacak şekil -'' bit 9 ve 10 olacak şekil -'' bit 10 ve 11 olacak şekil -'' bit 10 ve 11 olacak şekil -'' bit 12 ve 13 olacak şe -'' bit 13 ve 14 olacak şe -'' bit 13 ve 14 olacak şe -'' bit 14 ve 15 olacak şe -'' bit 14 ve 15 olacak şe -'' bit tahsisini geçersiz seçim - bit tahsisini geçersiz seçimi bit tahsisini geçersiz seçimi bit tahsisini geçersiz seçimi bit tahsisini geçersiz seçimi	ekilde ayarla. de ayarla. de ayarla. de ayarla. de ayarla. de ayarla. de ayarla. de ayarla. de ayarla. de ayarla. kilde ayarla. kilde ayarla. kilde ayarla. kilde ayarla. kilde ayarla. kilde ayarla. hi apın. n.				
Pn82B I M2	2	SEÇENEK alanı işlev n. nnnX V_PPI tahsisi (Sl 0 V_PPI'y 1 V_PPI'y 1 V_PPI'y 2 V_PPI'y 3 V_PPI'y 3 V_PPI'y 6 V_PPI'y 4 V_PPI'y 6 V_PPI'y 6 V_PPI'y 8 V_PPI'y 6 V_PPI'y 8 V_PPI'y 7 V_PPI'y 8 V_PPI'y 8 V_PPI'y 8 V_PPI'y 8 V_PPI'y 8 V_PPI'y 8 V_PPI'y 8 V_PPI'y 9 V_PPI'y 8 V_PPI'y 1 V_PPI'y 1 V_PPI'y 1 V_PPI'y 1 V_PPI'y 1 V_PPI tahsisinin 0 V_PPI tahsisinin 1 V_PPI tahsisinin 0 V_PPI tahsisinin	0000-1F1F EÇENEK) yı bit 0'a ayarla. yı bit 2'ye ayarla. yı bit 2'ye ayarla. yı bit 3'e ayarla. yı bit 3'e ayarla. yı bit 5'e ayarla. yı bit 6'ya ayarla. yı bit 7'ye ayarla. yı bit 9'a ayarla. yı bit 10'a ayarla. yı bit 10'a ayarla. yı bit 12'ye ayarla. yı bit 12'ye ayarla. yı bit 12'ye ayarla. yı bit 12'ye ayarla. yı bit 12'ye ayarla. yı bit 12'ye ayarla. yı bit 12'ye ayarla. yı bit 12'ye ayarla. yı bit 12'ye ayarla. yı bit 12'ye ayarla. yı bit 15'e ayarla. yı bi	n.	-1D1C	Güç YB	Kurulu m	
		n.Xnnn V_PPI tahsisinin 0 P PI CL 1 P_PI_C	geçerli/geçersiz seçimi R bit tahsisini geçersiz CLR bit tahsisini geçerli k	yapın. kılın.				

Pn No.	Boyut		İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategori Ier	Açıkla ma
	2	SEÇENEK tahsisi 3	alanı fonks	siyon	0000-1F1F	-	1F1E	Güç YB	Kurulum	*7
		n. ????X	P_CL(OP1 0-F T	TION) † ahsis '	tahsisi V_PPI ile aynıdır.					
		n. 22X 2	P_CL tahs	sisinin g	geçerli/geçersiz seçimi					
<u>Pn82C M2</u> I			0 P 1 P	2_CL b 2_CL b	it tahsisini geçersiz yap it tahsisini geçerli kılın.	In.				
		n. 2X ??	N_CL(OPT 0-F T	TION) ahsis '	tahsisi V_PPI ile aynıdır.					
		n.X ???	N_CL tahs	sisinin	geçerli/geçersiz seçimi					
			0 N 1 N	N_CL b	nt tahsısını geçersiz kılıı nit tahsisini geçerli kılın.	1.				
	2	SEÇENEK tahsisi 4	alanı işlev		0000-1F1C	-	0000	Güç YB	Kurulum	*7
		n. ???X	BANK_SE		YTION) tahsisi SEL1'i 0-3 bitleri olacak	sekilde avarla				
			0 B	BANK_	SEL1'i bit 1-4 olacak şe	kilde ayarla.	1.			
			2 B 3 B	BANK_ BANK_	SEL1'i bit 2-5 olacak şe SEL1'i bit 3-6 olacak şe	ekilde ayarla. ekilde ayarla.				
			4 B	BANK_ BANK	SEL1'i bit 4-7 olacak şe SEL1'i bit 5-8 olacak şe	kilde ayarla. kilde avarla.				
			6 B	BANK_	SEL1'i bit 6-9 olacak şe	kilde ayarla.				
			7 B 8 B	BANK_ BANK_	SEL1'i bit 7-10 olacak s SEL1'i bit 8-11 olacak s	ekilde ayarla. ekilde ayarla.				
<u>Pn82D M2</u>			9 B	BANK_	SEL1'i bit 9-12 olacak	ekilde ayarla.				
T			B B	BANK_	SEL1'i bit 10-13 olacak SEL1'i bit 11-14 olacak	şekilde ayarla şekilde ayarla				
			СВ	BANK_	SEL1'i bit 12-15 olacak	şekilde ayarla				
		n. ??X ?	BANK_SE	L1 tah	sisinin geçerli/geçersiz	seçimi				
			0 B 1 B	BANK_ BANK_	SEL1 bit tahsisini geçe SEL1 bit tahsisini geçe	rsiz yapın. di kılın.				
		n. (?) X (?)?			PTION) tabsisi					
			0-F T	ahsis '	V_PPI ile aynıdır.					
		n.X ???	LT_DISAB	BLE tah	nsisinin geçerli/geçersiz	seçimi				
			0 L	T_DIS	ABLE bit tahsisini geçe	rsiz kılın. alın				
				.1_010				0		
	2	SEÇENEK tahsisi 4	alani fonks	siyon	0000-1F1C	-	0000	Guç YB	Kurulum	*7
		n. 202X (Ata	ama parame	etreleri	i (değiştirmeyin)					
		n. 🖭 X 🛛 (At	ama param	retreler	ri (değiştirmeyin)					_
		n. ?X ??	OUT_SIG	NAL(O	PTION) tahsisi		il da seconda			
			1 C	DUT_S	GNAL'ı bit 1 ~ 3 olacak	şekilde ayarla				
			2 0	DUT_S	IGNAL'ı bit 2 ~ 4 olacal GNAL'ı bit 3 ~ 5 olacak	sekilde ayarla sekilde avarla	a.			
Pn82E			4 C	DUT_S	IGNAL'ı bit 4 ~ 6 olacal	çşekilde ayarla	а.			
<u>† M2 </u>			6 C	DUT SI	GNAL'I bit 5 ~ 7 olacak GNAL'I bit 6 ~ 8 olacak	şekilde ayarla şekilde ayarla				
			7 C	DUT_S	IGNAL'ı bit 7 ~ 9 olacal GNAL'ı bit 8 ~ 10 olaca	k şekilde ayarlı k şekilde ayarlı	a. a			
			9 0	DUT_S	IGNAL'ı bit 9 ~ 11 olacı	ak şekilde ayar	la.			
			B C	DUT_S	IGNAL'I bit $10 \sim 12$ olad IGNAL'ı bit 11 ~ 13 olad	ak şekilde aya cak şekilde aya	na. arla.			
				DUT_S	IGNAL'ı bit 12 ~ 14 ola SİNYALİ'ni bit 13 ~ 15 o	cak şekilde aya lacak sekilde a	arla. Iyarla.			
					abeleinin gooorli/gooors	iz cocimi	-			_
		n.a eee		DUT_S	IGNAL bit tahsisini geç	ersiz yapın.				
			1 C	JUT SI	GNAL bit tahsisini geçe	erii kilin.				

Pn No.	Boyut	İsim	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategor iler	Bilg iler		
	2	Hareket ayarı	0000-0001	-	0000	Güç YB	Kurulu m	-		
		n. X Doğrusal hızla	nma ve yavaşlama paran	netrelerinin seçi	mi	1				
D=000		0 Pn80	0A-Pn80F, Pn827 kullanılı 34- Pn840 kullanılır. (Pn80	r. (Pn834 ~ Pn8 0A-Pn80F, Pn82	340 ayarları (27 ayarı geçe	geçersizdir) ersiz)				
P11633		n. 22X 2 [Atama parametre	leri (değiştirmeyin)							
		n. 🕅 🎦 [Atama parametre	leri (değiştirmeyin)							
		n.X 🕮 [Atama parametrel	eri (değiştirmeyin)							
Pn834	4	Bölüm 1 doğrusal ivme parametresi 2	1-20971520	10000 Komut birimi/s ²	100	Hemen etkili∗₅	Kurulum			
Pn836	4	Bölüm 2 doğrusal ivme parametresi 2	1-20971520	10000 Komut birimi/s ²	100	Hemen etkili∗₅	Kurulum			
Pn838	4	Hızlandırıcı parametre anahtarlama hızı 2	0-2097152000	1 Komut birimi /s	0	Hemen etkili∗₅	Kurulum			
Pn83A	4	Bölüm 1 doğrusal yavaşlama parametresi 2	1-20971520	10000 Komut birimi/s ²	100	Hemen etkili∗₅	Kurulum			
Pn83C	4	Bölüm 2 doğrusal yavaşlama parametresi 2	1-20971520	10000 Komut birimi/s ²	100	Hemen etkili∗₅	Kurulum			
Pn83E	4	Yavaşlama parametresi anahtarlama hızı 2	0-2097152000	1 Komut birimi /s	0	Hemen etkili∗₅	Kurulum			
Pn840	4	Doğrusal yavaşlama parametresini kullanmay bırak 2	1-20971520	10000 Komut birimi/s ²	100	Hemen etkili ∗₅	Kurulum			
Pn842* ⁸	4	ANA KONUM sıfırlama yaklaşma hızı 1 2	0-20971520	100 Komuta birimi/s	0	Hemen etkili ∗₅	Kurulum			
Pn844	4	Ana konum sıfırlama yaklaşma hızı 2 2.	0-20971520	100 Komuta birimi/s	0	Hemen etkili ⁵₅	Kurulum			
Pn846	2	POSING komutu S word hızlanma/yavaşlama oran	ıı 0-50	1%	0	Hemen etkili ⁵₅	Kurulu m	-		
Pn850	2	Mandal sıra numarası	0-8	-	0	Hemen etkili	Kurulum			
Pn851	2	Ardışık mandal dizilerinin sayısı	0-255	-	0	Hemen etkili	Kurulum			
	2	Mandal sırası kontrolü 14 ayarı	0000-3333	-	0000	Hemen etkili	Kurulum			
		n. 2020X Dönüş yönü se	eçimi							
			1 sinyali							
_		2 EXT 3 EXT	3 sinyali							
Pn852		n. IIXI Mandal dizisi 2 0-3 Mand	2 sinyal seçimi dal sırası kontrol 1 sinyal s	seçimi ile aynı.						
		n. 🕮 X 🕾 🛛 Mandal dizisi 🕻 🛛 🖓 Nandal dizisi 🕻	. 🕮 Mandal dizisi 3 sinyal seçimi 0-3 Mandal sırası kontrol 1 sinyal seçimi ile aynı.							
		n.X 222 Mandal dizisi 4 0-3 Mand	4 sinyal seçimi dal sırası kontrol 1 sinyal s	seçimi ile aynı.						
	2	Mandal sırası kontrolü 58 ayarı	0000-3333	-	0000	Hemen yürürlüğe	Kurulu m	-		
		n. IIIX Mandal dizisi &	5 sinyal seçimi aması							
		1 EXT	1 sinyali							
		2 EXT 3 EXT	3 sinyali							
Pn853		n. 202X Mandal dizisi 6 0-3 Mand	5 sinyal seçimi dal sırası kontrol 5 sinyal s	seçimi ile aynı.				3		
		n. 2X22 Mandal dizisi 7 0-3 Mand	. BXBB Mandal dizisi 7 sinyal seçimi 0-3 Mandal sırası kontrol 5 sinyal seçimi ile aynı.							
		n.X 222 Mandal dizisi 8 0-3 Mand	Mandal dizisi 8 sinyal seçimi 0-3 Mandal sırası kontrol 5 sinyal seçimi ile aynı.							

Pn No.	Boyut	İsim		Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kateg ori	Açıkla ma
	2	SVCMD_IO (giriş si izleme) Dağıtım fonksiyonu	nyali 1	0000-1717	-	0000	Hemen etkili	Kurulu m	
<u>Pn860</u> [~M3~]		Image: Second							
	2	SVCMD_IO (giriş si izleme) Dağıtım fonksiyonu n. १२२२X CN1-IN:	nyali 2 2 (SVCM	0000-1717 D_IO) için giriş sinyali iz	- leme tahsisi	0000	Hemen etkili	Kurulu m	
<u>Pn861</u> † <u>M3 </u>		0-7 Tahsis CN1-IN0 ile ayrıdır. n. IZXZ CN1-IN2 için Giriş Sinyali İzleme Geçerli/Geçersiz Seçimi 0 CN1-IN2 giriş terminali bit atamasını geçersiz yapın. 1 CN1-IN2 giriş terminali bit atamasını geçerli kılın.							
		n. 2X22 CN1-IN3 n.X 222 CN1-IN3 0 1	3 (SVCM Tahsis 3 için Gir CN1-IN CN1-IN	D IO) için giriş sinyali izl CN1-IN0 ile aynıdır. iş Sinyali İzleme Geçerli 3 giriş terminali bit atam 3 giriş terminali bit atam	eme tahsisi /Geçersiz Seç asını geçersiz asını geçerli k	imi yapın. ılın.			
	2	SVCMD_IO (giriş si izleme) Dağıtım fonksiyonu	nyali 3	0000-1717	-	0000	Hemen etkili	Kurulu m	
		n. 222X CN1-IN-0-7	4 (SVCM Tahsis	D_IO) için giriş sinyali iz CN1-IN0 ile aynıdır.	tleme tahsisi	· · · · · ·			
<u>Pn862</u> <u>† M3</u> 		n. 22X2 CN1-IN4	CN1-IN CN1-IN CN1-IN	ş Sınyalı izleme Geçeri 4 giriş terminali bit atam 4 giriş terminali bit atam	Geçersiz Seç asını geçersiz asını geçerli k	imi yapın. illin.			
		CN1-IN5 (SVCMD IO) için giriş sinyali izleme tahsisi 0-7 Tahsis CN1-13 ile aynıdır. n.X IZIZ CN1-IN5 için Giriş Sinyali Izleme Geçerli/Geçersiz Seçimi 0 CN1-IN5 giriş terminali bit atamasını geçersiz yapın. 1 CN1-IN5 giriş terminali bit atamasını geçerli kılın.							
	2	SVCMD_IO (giriş si izleme) Dağıtım fonksiyonu	nyali 4	0000-1717	-	0000	Hemen etkili	Kurulu m	
<u>Pn863</u> I M3I		n. 2022X CN1-IN 0-7	6 (SVCM Tahsis	D IO) için giriş sinyali izl CN1-IN0 ile aynıdır.	eme tahsisi				
·'		n. 22X 2 CN1-IN 0 1	6 için Gir CN1-IN CN1-IN	iş Sinyali İzleme Geçerli 6 giriş terminali bit atam 6 giriş terminali bit atam	/Geçersiz Seç asını geçersiz asını geçerli k	imi yapın. ılın.			
		n.XX 📴 [Atama para	metreleri	(değiştirmeyin)					

Pn No.	Boyut	t	İsim	Ayar aralığı	Ayar Birimi	Fabrika ayarı	Uygun zaman	Kategor iler	Açıkl ama		
	2	SVCMD_IO izleme)	(çıkış sinyali	0000-1717	-	0000	Hemen yürürlüğe	Kurulu			
		Dağıtım fon	ksiyonu 1				girer				
		n. ?????X	CN1-OUT1 (SVC	CMD-IO) için çıkış sinya	li izleme dağılı	mı					
			0 CN1-O	JT1 çıkış terminali izlen	neyi D24'e (IO	1_STS1) aya	rla.				
			1 CN1-O	JT1 çıkış terminali izlen	neyi D25'e (IO	1_ STS1) aya	ırla.				
			2 CN1-O	JT1 çıkış terminali izlen	neyi D26'ya (IC	01_STS1) ay	arla.				
			3 CN1-O	JT1 çıkış terminali izlen	neyi D27'ye (IC	01_STS1) ay	arla.				
			4 CN1-O	JT1 çıkış terminali izlen	1eyi D28'e (IO	1_STS1) aya	rla.				
			5 CN1-O	JT1 çıkış terminali izlen	neyi D29'a (IO	1_ STS1) aya	rla.				
<u>Pn868</u> ∼M3~I			6 CN1-OL 7 CN1-OL	JT1 çıkış terminali izlen JT1 çıkış terminali izlen	neyi D30'a (IO ^r neyi D31'e (IO ^r	1_ STS1) aya 1_ STS1) aya	ırla. ırla.				
				ukie sinvali izleme secir	ni						
		n. 🖭 X 🛛		IIT1 çıkış terminali izler	me atamasını (necersiz vanu	n				
			1 CN1-0) IT1 çıkış terminali izler	me tahsisini q	ecerli kılın	1.				
					ine tansisini y				_		
		n. ?X??	CN1-OUT2 (SVC	CMD-IO) için çıkış sinya	li izleme dağılı	mı					
			0-7 Tahsis	CN1-OUT1 ile aynıdır.							
		- Valaa	CN1-OUT2 icin c	sikis sinvali izleme secir	ni						
		1.7000	0 CN 1-0	UT2 cıkıs terminali izler	ne atamasını o	decersiz vanu	า.		\dashv		
	1		1 CN1-0	DUT2 çıkıs terminali izle	me tahsisini a	eçerli kılın.			-		
						3	-				
		SVCMD_IO	(çıkış sinyali				Hemen	Kurulu			
	2	izleme) Dežitim from	kaivanu 0	0000-1717	-	0000	etkili	m			
		Dagitim fon	ksiyonu 2								
		n อออX	PPPZ CN1-OUT3 için çıkış sinyali izleme dağıtımı (SVCMD-IO)								
			0-7 Tahsis	CN1-OUT1'in tahsisi ile	aynıdır.						
Pn869		n 272X 2	CN1-OUT3 icin c	ukış sinyali izleme seçir	ni						
M3		n	0 CN1-0	JT3 çıkış terminali izlen	ne atamasını g	jeçersiz yapın	l.				
			1 CN1 - C	OUT3 çıkış terminali izle	me tahsisini g	eçerli kılın.					
		n. 🛛 X 🖓 (Ata	ama parametreler	ri (değiştirmeyin)							
		,	·								
		n.X???? (Atan	na parametreleri ((değiştirmeyin)							
							Homon				
		İletim dönaï	isü əvər izleme				etkili				
Pn882	2	[0 25 ps]	isu ayar izlerire	0-FFFF	_	0	Cullin	Kurulu	-		
11002	-	(bakım icin.	sadece	01111		Ũ		m			
		görüntüleme	e)								
	1						Heme				
	1	İletişim Dön	güsü				n etkili	Kurulu			
Pn883	2	ayar izleme	[xİletim süresi]	0-32	-	0		m	-		
	1	(bakım için,	sadece								
	<u> </u>	görüntüleme	e)								
	2	İletişim kont	rolü 2	0000-0001	-	0000	Hemen	Kurulu			
	<u> </u>					-	etkili	m			
	-	n. ?!?!?X	Anormal MECHA	ATROLINK iletişiminde f	ren sinyalinin a	ayarlanması					
	1		0 MECHA	ATROLINK iletişimi anor	mai olduğunda	a, ayarianan c	turum BRK C	N VE BRK			
Pn884	1			mutları aracılığıyla koru TROLINK iletisimi anal	nur. mal olduðund:	a freni etkin k	ionuma netirii	•			
<u>M3</u>							conunia yeuni	1.			
	1	n. ???X?? [Ata	ma parametreleri	(değiştirmeyin)							
	1										
	1	n. exee [Ata	ma parametreleri	(aegiştirmeyin)							
	1	n.X???? [Atam	na parametreleri ((değiştirmeyin)							
	<u> </u>	-									
	*1. Mo	torun nomina	I torkuna göre yü	zde.	ito de Xeri AAA	horici	otif diner - Ir I	ا	0.00		
	*3 Üe	nellikle "0" ola Sinir deăeri	arak ayarlanır. Re servo sürücü için	ejeneratit direncin kapas u decerli olan maksimum	nite değeri (W) nıcıkıs kanasite	narici rejener	atıt direnç kul	ianiidiğind	a ayarla		
	*4. Ya	nizca MECH/	ATROLINK-III sta	indart servo yapılandırm	a dosyası için	geçerli paran	netreler.				
	*5. SE	NS_ON etkili	olur.	,	, <u>,</u>						
	*6. Eyl	emlerdeki de	ğişiklikler komut ç	cıkışını etkileyecektir, bu	unedenle lütfe	n komut durd	urma durumu	nu değiştir	in (DEN		
	*8 Po	yer yainizca k rametreler vol		gunua guncellenir (DEN OLINK-II vanilanduma	i–i). dosvalarivla u	vumlu olduðu	nda decerlidi	r			
	0. i a	amonoro ya				, anna olaugu		•			

Bölüm 11 Hata Ayıklama Yazılımının Çalışması (iWatch+)

Aşağıdaki işlevler üst bilgisayar yazılımı (iWatch+) kullanılarak çevrimiçi olarak gerçekleştirilebilir:

- Parametre yönetimi: parametre ayarı ve ayarlama
- Durum izleme: servo sistemin çalışma durumunu ve ilgili verilerini izleme
- · İzleme: servo güç kaynağının, komutun, çıkış akımının ve diğer ilgili verilerin izlenmesi
- Yardımcı hata ayıklama: üst bilgisayar ile çevrimiçi yardımcı hata ayıklama servosunun çeşitli işlevlerini
 gerçekleştirir

11.1 iWath+ hata ayıklama yazılımının bağlanması ve oturum açılması

- 1. iWatch+ hata ayıklama yazılımını PC'ye üykleyin
- PC, servo sürücü panel operatörü üzerindeki Mini USB arayüzüne bir USB bağlantı hattı üzerinden bağlanır. İletişim arayüzü sağdaki şekilde gösterilmiştir.



İletişim hatları doğru şekilde bağlandıktan sonra, PC'de iWatch+ hata ayıklama yazılımını (simge)
 Watch+çalıştırın.

Kullanıcı Girişi] penceresini görüntüledikten sonra [Ara] düğmesine tıklayın (Şekil 1).

(İki eksenli sürücü bağımlı istasyon adreslerini 1 ~ 2 seçer ve aranan adres 1 sürücü A eksenidir ve adres 2 sürücü B eksenidir)

- 4. Bağlan] penceresi görüntülendikten sonra, aranan sürücü adresi 1 veya adres 2'yi seçin ve ardından [Bağlan] düğmesine tıklayın (Şekil 2).
- 5. Başarılı bağlantıdan sonra [sistem izleme] kısayol penceresi (Şekil 3) ve [iWatch+] hata ayıklama penceresi (Şekil 4) görüntülenecektir.

Connect X	Connect X	System monitor X
COM COM2 Baud 9600 Servo I/DS X00 V Save I + - I + - </th <th>Modkus Setting COM COMB Saud 9600 ✓ Servio 705-100 ✓ Saive 1 1 1 1 ✓</th> <th>Motor Power on Postion Reference Main Caut Motor Running Postion Coincidence Motor base blocked(BB)</th>	Modkus Setting COM COMB Saud 9600 ✓ Servio 705-100 ✓ Saive 1 1 1 1 ✓	Motor Power on Postion Reference Main Caut Motor Running Postion Coincidence Motor base blocked(BB)
See Sendbe Seconder Astrane	Steve ServeDive ServeDive Avia name 1 (705-11000 3.700eW 30.0He 226 10.000e 200	Parameter Turing
Seach Correct. Office	Serach Conpect Office	Display the System Monitor at Watch start.
	Laper Rentfor Watch-1-06 Wat	Verge Report large Verse 000000000000000000000000000000000000

Bu durumda, iWatch+ hata ayıklama yazılımı başarıyla bağlanmıştır.

• iWatch+] hata ayıklama penceresinde, servonun çeşitli durumları her bir pencerede seçilerek izlenebilir.

 iWatch+] hata ayıklama penceresinin menü çubuğunda, hata ayıklama arayüzüne girmek için hata ayıklama kısayol düğmesine tıklayabilirsiniz.

11.2 Otomatik ayarlama (üst komut yok)

Otomatik ayarlama (üst komut yok), servo ünitenin üst cihazdan bir komut vermeden otomatik çalışma (ileri dönüş ve geri dönüşün ileri geri hareketi) gerçekleştirdiği ve çalışma sırasında mekanik özelliklere göre ayarladığı işlevi ifade eder.

Otomatik ayar öğeleri aşağıdaki gibidir.

- Atalet momenti oranı
- Kazanç ayarı (hız döngüsü kazancı, konum döngüsü kazancı, vb.)
- Filtre ayarı (tork komut filtresi, çentik filtresi)
- Sürtünme telafisi
- Tip A titreşim bastırma kontrolü
- · Titreşim azaltma

Aşağıda otomatik ayarın ayarlanması açıklanmaktadır (üst komut yok).

- Otomatik ayarlama (bit komutu olmadan) ayarlanan hız döngüsü kazancına (Pn100) dayanır. Ayarlamanın başında titreşim oluşursa, doğru ayarlama yapılamaz. Lütfen titreşim durana kadar hız döngüsü kazancını (Pn100) azaltın ve ayarlayın.
- Ayar gerektirmeyen fonksiyon geçerli olduğunda (Pn170 = n. 1 [fabrika ayarı]), otomatik ayarlama (üst komut yok) gerçekleştirilemez. Lütfen ayar gerektirmeyen fonksiyonu geçersiz olarak ayarlayın (Pn170 = n.
 Immo) ve ayarlayın.
- Otomatik ayarlamayı gerçekleştirdikten sonra (üst komut olmadan), makinenin yük durumunu veya iletim mekanizmasını vb. değiştirin. Otomatik ayarlamayı (üst komut olmadan) gerçekleştirmek için "Tahmini Atalet Momentini" tekrar ayarlarken, lütfen aşağıdaki parametreleri ayarlayın. Otomatik ayarlama aşağıdakilerden farklı bir durumda gerçekleştirilirse (üst komut yok), mekanik titreşim ve mekanik hasar meydana gelebilir.

Pn140 = n.2220 (model izleme kontrolü olmadan) Pn160 = n.2220 (a tipi titreşim bastırma kontrolü kullanılmaz) Pn408=n.000 (sürtünme dengelemesi yok, 1. ve 2. çentik filtreleri kullanılır)

(Not) Dijital operatörü kullanırken yukarıdaki parametreler görüntülenmezse, lütfen tüm parametreleri görüntülemek için ayarları (PN00B = n. □) seçin ve gücü tekrar açın.

Uygulama öncesi onay

Otomatik ayarlamayı gerçekleştirmeden önce aşağıdaki ayarları onayladığınızdan emin olun (üst komut yok). • Ana devre güç kaynağı AÇIK olmalıdır.

- · Aşırı harekete izin verilmez.
- Servo KAPALI durumunda olmalıdır.
- Tork kontrolü için değil.
- Kazanç anahtarı seçim anahtarı manuel kazanç anahtarı olmalıdır (Pn139 = n. 0).
- Kazanç 1 seçilmiş olmalıdır.
- Hiçbir motor test fonksiyonu seçimi geçersiz olmamalıdır (Pn00C = n. 0).
- · Herhangi bir alarm veya uyarı verilmeyecektir.
- Donanım Tabanı Engelleme (HWBB) işlevi geçersiz olmalıdır.
- · Parametrenin yazma engelleme ayarı "yazma engelleme" olarak ayarlanmamalıdır
- Ayar gerektirmeyen fonksiyon geçersiz (Pn170=n.
) veya ayar gerektirmeyen fonksiyon geçerli (Pn170 = n. 1) olarak ayarlandığında "tahmini atalet momenti" olarak ayarlanmalıdır
- Hız kontrolü durumunda yürütülürken mod seçimi 1 olarak ayarlanmalıdır
- 3
- Çalışma Adımları

System monitor

Parameter

Motor Power on Torque Referen Motor Running

Fwd.And Rev.run proh

Display the System Monitor at iWatch sta

- 1. Dönme ataleti oranının (Pn103) doğru ayarlandığını onaylayın.
- Servo sürücüyü bağlayın ve iWatch+ [Sistem Algılama] penceresinin çalışma alanındaki "Ayarla" düğmesine tıklayın (Şekil 5).

Veya [iWatch+] 🍄 hata ayıklama penceresinin kısayol menüsünden ayar kısayol düğmesine (simgesine) tıklayın.

- 3. Tuning] penceresine girin ve [Execute] düğmesine tıklayın (Şekil 6).
- 4. Ayarlama Ekseni] penceresine girin (Şekil 7) [Otomatik Ayarlama] grubunu seçin Referans Girişi Yok] öğesini seçin [Otomatik Ayarlama] düğmesine tıklayın

The forcine rescalars being for the larvegade. Using the function where the network is needed on the set of the force of the set of
 Before executing this function, make sure that the emergency stop(power off) can be activated when needed The response spited may change considerablicking turing. Before excusing this function, make sure that the emergency stop (power offf) can be activated when needed.
3. Combine the excitation of the same enforcement that datase such
Before executing this flucture, always confirm that the area within the motor motion range and decidion is deter for safe operation. Provide protective devices to ensure safety in the event of overtraining or ther unexpected movement.
3. Always confirm that there is no position error before running the motor.
Running the motor without resetting the origin can lead to an overrun and is extremely dangerous.
4.When the moment of Inertia (mass) identification function is used for vertical axis, check the safety of the system.
When the moment of inertia (mass) identification function is used for a vertical asis, confirm that the avia level does not drop when the servo is turned off.
5.56t the moment of menta (mass) ratio first. The moment of here ta (mass) ratio suuci be set to achieve correct turing, be sure to set the ratio. The secting can be performed from the Turing window.
6.37 vibration is generated, execute custom tuning. Lower the gain until there is no vibration by executing custum tuning.
Cancel



Şekil 7

- 5. Otomatik Ayarlama Ayar Koşulları] penceresine girin (Şekil
 - 8) Ayrı ayrı ayarlayın

Sekil 5

- [Yük Hareketli Atalet İşaretleyicisini Seç] Sütunu
- [Mod Seçimi] Sütunu
- [Kurumsal seçim] sütunu
- [Mesafe] sütunu
- [Ayarlama Parametreleri]
- sütunu Ardından [İleri]

düğmesine tıklayın

	• Vük barakati stalat	loorotin	i again	
utotuning - Setting Conditions X	• Yuk hareketi atalet 0: Hareketli atalet	tahmini	ı seçin yok [fabrika ayarı]	
Set conditions	1. Tahmini eylems	izlik mo	menti	
Swicthing the load moment of intertia indentification	Se <u>cim modeli</u>			
0:A moment of intertia is not presumed v	desen		Açıklama	
Mode selection	1: Standart	Stand kazar bastır	lart kazanç ayarlamalarını yapın. Ek olarak ıç ayarı, çentik filtresi ve Tip A titreşim ma otomatik olarak ayarlanır.	
A gain adjustment specialized for positioning will be executed. In addition, the following automatic adjustments can be executed: Model following control, notch filter, anti-resonance control, and vibration suppression can be adjusted.	2: Konum	Konu Kazar çentil bastır	Konumlandırma amacı için özel ayarlama yapın. Kazanç ayarına ek olarak, model izleme kontrolü, çentik filtresi, A tipi titreşim bastırma ve titreşim bastırma da otomatik olarak ayırlanır	
Mechanism selection 2:Ball screw mechanism or linear motor v Executes adjustment suitable for relatively high-rigidity mechanism, such as a bail crew of linear motor.	3: Konum (Aşmamaya dikkat edin)	Konu ayarla ek ola titreşi	Konumlandırma uygulamasında, aşım olmadar ayarlamaya dikkat etmek gerekir. Kazanç ayarına ek olarak, çentik filtresi, A tipi titreşim bastırma ve titreşim bastırma otomatik olarak ayarlanır.	
su ew or integri motor , delect uns type ir orei e is no applicable medianism.	Kurumsal seçim			
Distance	Kurumsal seçin	n	Açıklama	
The moving range from the current value is specified.	1. Kayış iletim mekanizması		Kayış mekanizmaları gibi daha az sert mekanizmalar için uygun ayarlamalar yapılır.	
786 x 1000 = 780000 [reference units] (-99990~99990)	2.Vidalı mil mekanizm Lineer servo mekanizr	ası veya nası	Ayarlama, vidalı mil mekanizmaları veya lineer servo motorlar gibi yüksek sertlikteki mekanizmalar için uygundur. Lütfen ilgili bir düzenleme yoksa bu tipi secin.	
Tuning parameters	3. Sert Gövde mekanizması		Mekanizmayı sert gövde sistemi gibi daha yüksek bir sertliğe ayarlayın	
Next Cancel	Mesafe Hareket mesafesini a Hareket Aralığı: -999 mesafesi için minimu değeri:	ayarlayı 990000 - ım ayar	n. -+99990000 [Komut Birimi] Hareket ölçeği: 1000 [komut birimi] İlk ayar	
yarlama parametreleri Ianılacak ayar parametrelerini belirtin. arlamayı Varsayılanla Başlat] onay kutusu işaretlenirse, ayarlama ametreleri fabrika durumuna döndükten sonra ayarlama çekleştirilecektir.	Döner servo m motoru yaklaşı Doğrusal servo Lütfen değeri aşağıdı doğruluğunu sağlam civarında ayarlanma Döner servo m motoru 0,05 Doğrusal servi	otor yak k 0,3 bo o motor y aki değe lak için, sı öneril notor 0, bobin o motor	tlaşık 3 kez döner. Servo bin için doğrudan çalıştırın yaklaşık 90mm ırin üzerine ayarlayın. Ek olarak, ayarlama hareket mesafesinin ilk ayarlanan değer ir. 5 bobin döndürür. Servo için doğrudan çalıştırın 5 mm	

6. Otomatik Ayarlama] penceresine girin

Servo motora enerji vermek için [Servo Açık] düğmesine (🕮 simgesi) tıklayın.

Ardından, servo motoru döndürmek ve ayarlama yapmak için [Ayarlamayı Başlat] düğmesine (simgesi) tıklayın.

Autotuning - Automatic setting	×	Autotuning - Automatic setting	×	Autotuning - Automatic setting	×
Watting for execution	Servo ON/OFF operation Servo ON Servo ON Servo OFF	Wating for execution	Servo ON/OFF operation	Wating for execution	Serve ON/OFF operation Serve OFF Serve OFF Serve OFF
Oscilation level measurement	Tuning	Moment of inertia setting Oscillation level measurement	Tung	Moment of metha setting Oscillation level measurement	Tuning
Gain search behaviour evaluation	Mode selection	Gain search behaviour evaluation	Mode selection	Gisti search behavisur evaluation	Mode selection 2 For postion
Turing completed	2 Bat screw mechaniam or linear motor Distance [96030 pelerince units]	Turing completed	2.Ball screw mechanism or linear notor Distance Person	Tuning completed	2.Ball screw mechanism or linear motor Distance Segon
O Antives Adj O Vb Suppress	5.0 (Rotation)	O Artires Ad O Vb Suppress	3. 0 [Rotation]	O Anti-res Adj O Vib Suppress	3:0 [Rotation]
Precaution	Baok OK Cancel	Precaution	Brok OK. Cancel	Precaution	Back UN Cancel

Ayarlama sırasında oluşan titreşim otomatik olarak algılanır ve oluşan titreşim optimum şekilde ayarlanır. Ayar tamamlandıktan sonra yürütülen fonksiyon çerçevesi yanacaktır

7. Ayarlama tamamlandıktan sonra [Ayarlama Ekseni] penceresine dönmek için [Bitir]

düğmesine tıklayın. Ardından, otomatik ayarlama işlemi (üst komut yok) tamamlanır.

Motor kodu Kodlayıcıya yazılır EEROM işlemi(FA301)

Adım	Ekran	Anahtar	Operasyon		
1	F R 🛛 I 🖸		"FA010" öğesini görüntülemek için sol düğmeye ve YUKARI düğmesine basın.		
2	P.0000	S	S tuşuna basın, ekran içeriği solda gösterilir.		
3	P.00 10	▲	Gelişmiş yetki P.0010'a girmek için sol düğmeye ve YUKARI düğmesine basın.		
4	P.00 (0	H	Ayarı onaylamak için F düğmesine basın. Ayar tamamlandıktan sonra, "Done" yanıp söner ve soldaki ekrana geri döner.		
5	F R 🛛 🕄	S	"FA010" ekranına dönmek için S tuşuna basın.		
6	F 8 3 0 1	\	"FA301" i görüntülemek için sol düğmeye ve YUKARI düğmesine basın.		
7	<u> </u>	S	S tuşuna basın, ekran içeriği solda gösterilir.		
8	X6911		Mevcut motorun gerçek modeline göre doğru motor kodunu ayarlayın.		
9	donE		"Yapılıyor" görüntülenene kadar sol düğmeyi basılı tutun; "yapılıyor" yanıp söndüğünde, motor kodu başarıyla yazılmıştır.		
10	F R 3 [] (S	"FA301" ekranına dönmek için S tuşuna basın.		
11	Tüm ayarların etkili olması için HSD7'yi yeniden başlatmanız gerekir				



Motor sıfır konum kontrolü ve sıfırlama işlemi (FA300)

Tüm ayarların etkili olması için HSD7'yi yeniden başlatmanız gerekir

Sürüm V2.0

HNC marka ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Teknik destek için dilediğiniz zaman uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz Tel: 86(20)84898493 Faks: 86(20)61082610 URL: www.hncelectric.com Email:support@hncelectric.com

